

Distriktsjefen

OSLO

Henvendelse til
Bjørn Falstad

Deres referanse
1 098/21 B/AJ
16.nov.1983

Saksreferanse
7211/26,7 B/Baf

Dato
25. JAN. 1985

**SETNINGER I SPORET
ØSTFOLDBANEN Ø.L. KM 26,7 (KM 2,40 FRA SKI)**

Rapport Gk 4273,1-2 av 22.01.85 oversendes vedlagt i
2 eksemplarer.

Synkningene i sporet skyldes dårlig standard på underbygningen, og er et typisk eksempel på at mangelfull utførelse og forsømt vedlikehold av dreneringen fører til sporproblemer. Overbygningstiltak av nyere dato, som rensing av ballast samt innlegging av høyverdige isolasjonsmaterialer, har av samme grunn delvis vært bortkastet.

Som utbedringstiltak er i rapporten skissert en løsning med dobbeltsidig linjegrøft, tilstrebet lagt i henhold til "normalprofilet". Sekundært må ballasten på nytt renses og skumplastisolasjonen utskiftes. Dessuten foreslås utlagt fiberduk på formasjonsplan.

2 bilag.

Bgk

NORGES STATSBANER

GEOTEKNIK KONTOR

Rapport

Oslo, den 22.01.1985.

SKI - KRÅKSTAD. SETNING I SPORET
ØSTFOLDBANEN ØSTRE LINJE KM 26,7 (KM 2,40 FRA SKI)
GK 4273, l-2

På et kortere linjeparti ved Drømtorp mellom Ski og Kråkstad, har det over lang tid vært setningsproblemer og urolig skinne-gang. Forholdsvis hyppige justeringer har vært nødvendig. Verst har det vært rundt km 26,7. (I det følgende er km-angivelsen fra Ski satt i parentes).

Linjen ligger her i terreng. Vestover og bort til bekk/stikk-renne ved km 26,44 (2,15) er det fylling inntil 2 meters høyde. Østover mot bekk/stikkrenne ved km 27,02 (2,73) går linjen inn i skjæring av maksimal dybde ca. 2,5 m. Skjæringen krysses av en overgangsbru ved km 26,93 (2,64). Naturlig terreng har gjennomgående svakt fall mot venstre (nord).

Linje- og terrengforhold er vist på vedlagte tegninger nr. 1 og 2.

Etter anmodning fra Oslo distrikt har Geoteknisk kontor utført grunnundersøkelser på stedet.

G r u n n u n d e r s ø k e l s e r.

Det er foretatt oppgraving og skovling på de steder hvor setningene er størst. I "linjegrøft" er det på begge sider av sporet utført slagboringer/sonderinger/, tettest i skjærings-partiet forbi brustedet hvor det er gruntliggende fjell.

Grunnvannstanden er registrert i en rekke punkter hvor skovling og oppgraving er foretatt.

Boringenes plassering er innlagt på situasjonsplanen, tegn. nr. 1. Boringsresultatene er fremstilt på tverrprofilene, samme tegning, samt på lengdeprofilene, tegn. nr. 2. (En god del av de utførte oppgravinger er ikke opptegnet).

G r u n n f o r h o l d / s p o r f o r h o l d.

Naturlig grunn består av leire, som i dybden er av bløt konsistens. Skovling ved km 26,67 (2,38) viser at leiren her er sandig øverst. I 3 meters dybde er den klassifisert som bløt, kvikkaktig.

Sporet ble i sin tid lagt i grusballast av tykkelse ca. 50 cm direkte på "vannsykt" leirterring. På den strekning som nå er undersøkt, var grusballasten opprinnelig bare 30 cm, og det oppstod store teleproblemer. Masseskifting med sviller ble foretatt i 1958 og sporet løftet i pukk i 1959 (10 - 30 cm). Til tross for dette har det også senere vært teleproblemer og ustabil skinnegang. Skumplastisolasjon ble innlagt i forbindelse med ballastrensing i 1977.

Ved oppgraving i sporet, km 26,68 (2,39), er det konstateret sterkt forurensset, leirblandet, pukk av tykkelse 0,45 m over skumplast (5 cm Styrofoam). Herunder er det 0,5 m finpukk og leire over svilletrauet i dybde 1,0 m under svo. Det er registrert høy vannstand langs sporet på hele strekningen, flere steder høyt oppe i ballastlaget. Om dette er grunnvann eller oppdemt overvann, er vanskelig å avgjøre.

I følge ballastskjema og skjema Gk 1119,1 (teleforeb.) skal det i 1959 være lagt 6" drenesleddning på venstre side av linjen fra km 26,82 (2,53) og østover til kum ved km 26,96 (2,67). Her er det gjennomløp til kum også på høyre side, og ny 6" drenesleddning skal herfra være lagt (i 1966) på begge sider frem til bekke/stikkrenne km 27,02 (2,73). På lengdeprofil i seksjonsboka er det innlagt en stikkrenne 0,5 x 0,5 ved km 26,78 (2,49). Denne er senere erstattet av 6" sementrør lagt ca. 0,6 m under svo. Det er uklart hvilken funksjon denne har eller har hatt, da vi ikke har kunnet finne noen form for grøft/rør hverken ved inn- eller utløp, som nå er gjenfylt med pukk. Ved oppgravingen her er det avslørt knust skumplast, antakelig ødelagt under den første pakkingen etter ballastrensingen.

Skumplasten som ble besiktiget ved km 26,68 (2,39), var i god forfatning, bortsett fra at den ligger i "leirvelling".

Sammenlignet med "normalprofilet" er linjen på dette sted av dårlig standard.

Årsaksforhold.

Den bakenforliggende årsak til problemene er at sporet i sin tid ikke er anlagt etter forskriftsmessig standard. Linjen ligger lavt i terrenget, profilet er for smalt, ballastlaget for tynt, ingen frostsikring, praktisk talt ingen linjegrøfter. Pukkløft, masseskifting og isolasjon er senere utført for å få bukt med telen, men resultatet er likevel ikke blitt tilfredsstillende.

Rensk av ballast og innlegging av skumplastisolasjon har delvis vært mislykket eller lite tilfredsstillende etter kort tid. Dette skyldes at man samtidig med disse tiltak ikke har sørget for å bringe dreneringen i orden. Slik det er i dag står sporet i perioder fullt av vann. Manglende linjegrøfter gjør at vann fritt kan strømme inn fra sidene og forurense ballasten med slam, slik at det oppstår "leirsump" i sporet. Nyrenset ballast blir fylt av leirvelling etter kort tid, og blir både telefarlig og ustabil.

Årsakssammenhengen må i dette tilfelle sies å være klarlagt.

Forslag til utbedring.

Skal sporet bli stabilt, må det først og fremst utføres dreneringstiltak, dernest "ryddes" opp i selve sporet.

1. Drenering.

Som drenstiltak kunne man ideelt sett tenke seg en dypere-gående lukket drenesgrøft på høyre side av sporet med avløp til bekk i østre ende av området. Fjell på partiet ved overgangsbrua blokkerer for en slik grøft, og en nedspregning av grøft tett ved brupillaren kan være risikabelt. En drenesgrøft på venstre side av sporet kunne også være aktuelt, men maste-fundamentene er her en praktisk ulempe. Å benytte seg av eksisterende drensledning synes tvilsomt, da den neppe fungerer tilfredsstillende.

I første omgang vil vi foreslå at forskriftsmessige linjegrøfter anlegges. Av plasshensyn, hvis man skal holde seg innenfor NSB's gjerde, er det enkelte steder ikke mulig i sin helhet å legge denne i riktig avstand fra sporet. Dette gjelder delvis gjennom skjæringen øst for ca. km 26,89 (2,60) og ellers et kortere parti i vestre ende. På disse stedene anlegges lukket grøft. Denne utføres med fiberduk, før rør legges og overfylling med pukk foretas. Som rør kan anvendes 6" betong mufferør, eventuelt 2 stk. 4" icodren hvis dette finnes mer praktisk. Rørinnløp sikres ved kum med ca. 25 - 30 cm sandfang, og det tas hull i kummen tilpasset grøfteprofilet. Tverrprofil med forslag til grøfter er vist på tegn. nr. 2.


2. Tiltak i sporet.

Dreneringstiltak som skissert, vil alene ikke være nok, slik sporets tilstand nå er. Ballasten må renses og isolasjon utskiftes. Undersøkelsene er ikke detaljert nok til nøyaktig å kunne fastlegge hvor stor del av strekningen dette må utføres på, men mulighetene for sterkt forurensset ballast er til stede fra "planovergangen" ved km 26,63 (2,34) til godt inn i skjæringen ved km 26,89 (2,60). Vi vil foreslå at hele dette partiet utbedres.





Ved utførelsen stilles renseverket på 60 cm dybde, forutsatt at skumplasten kan "rengjøres" ut sammen med pukken. På formasjonsplanet rulles ut fiberduk, før nye skumplastplater utlegges. Det brukes fiberduk av nålefilt, kvalitet 350 g/m² og 6 cm skumplast av forskriftsmessig NSB-kvalitet. Før pakking foretas må man påse at det er tilstrekkelig ballast over platene, slik at disse ikke blir ødelagt. Utrensket ballastmateriale må ikke bli liggende i linjegrøfta.

Resultatet av utbedringsarbeidene må observeres over tid. Senere kan det bli aktuelt å supplere dreneringen med dyperegående lukket grøft.

Bjørn Falstad

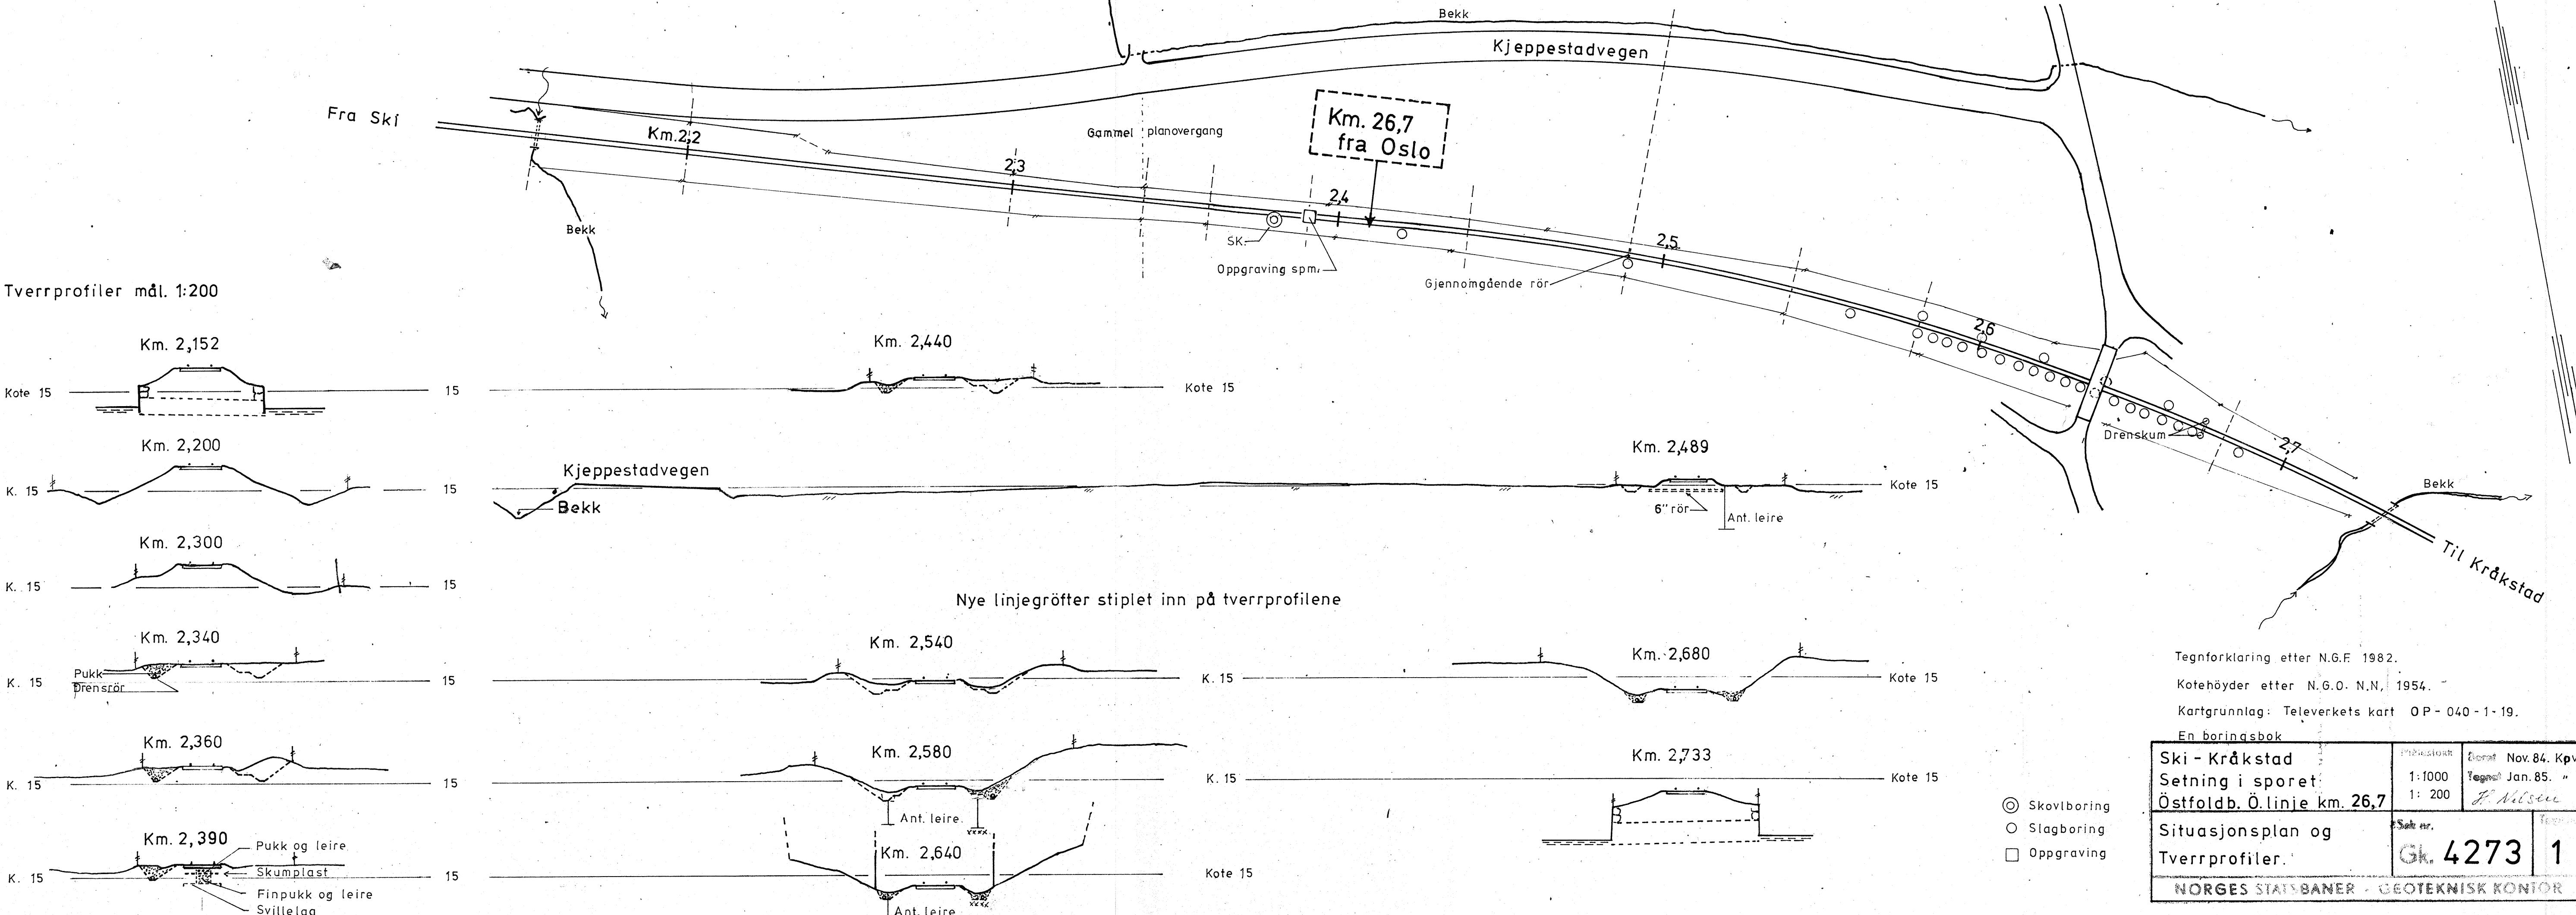

Lengdeprofil höyre linjegröft.

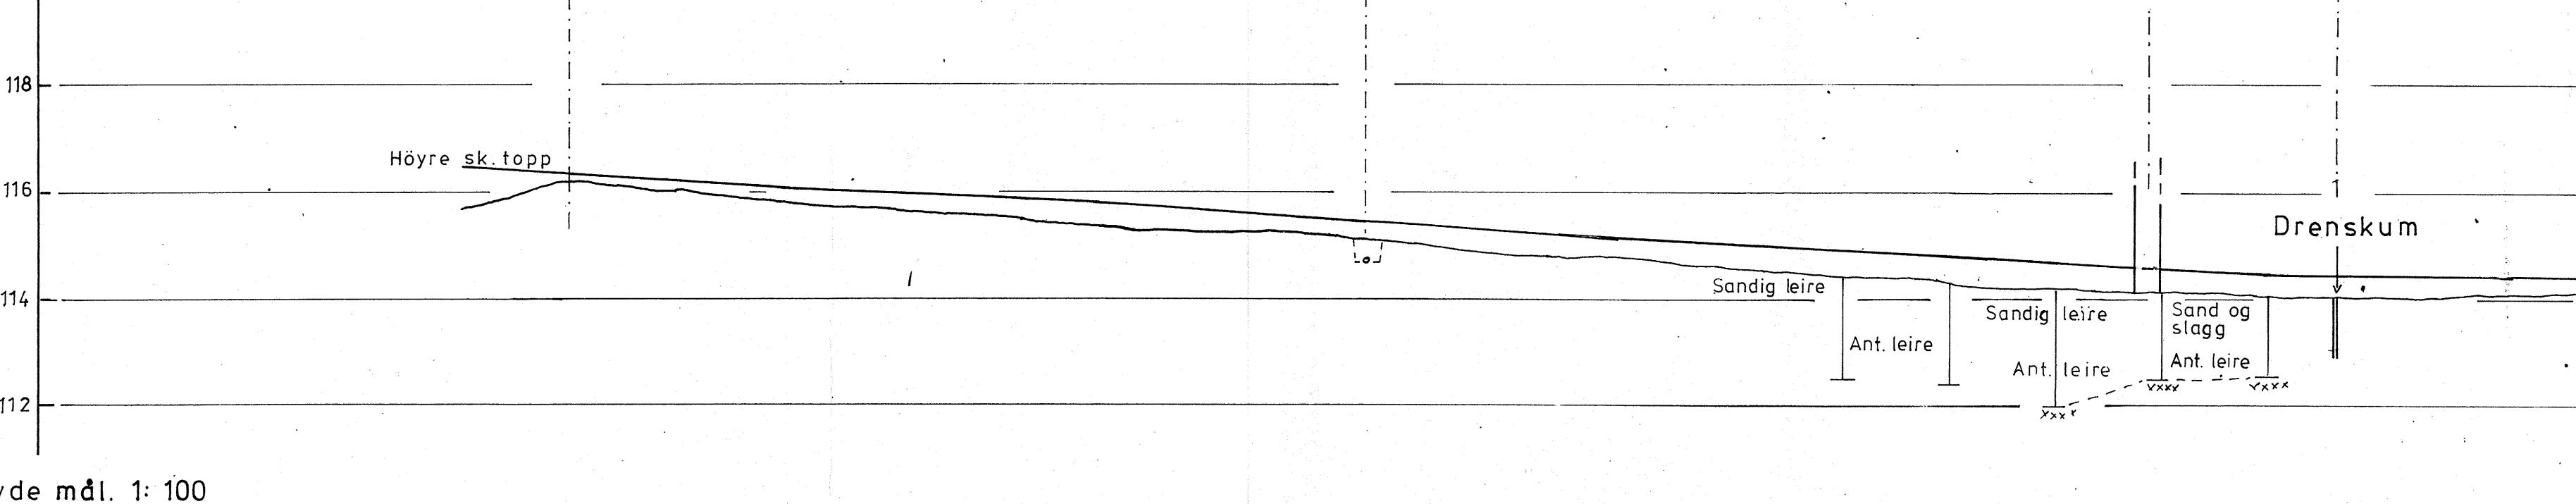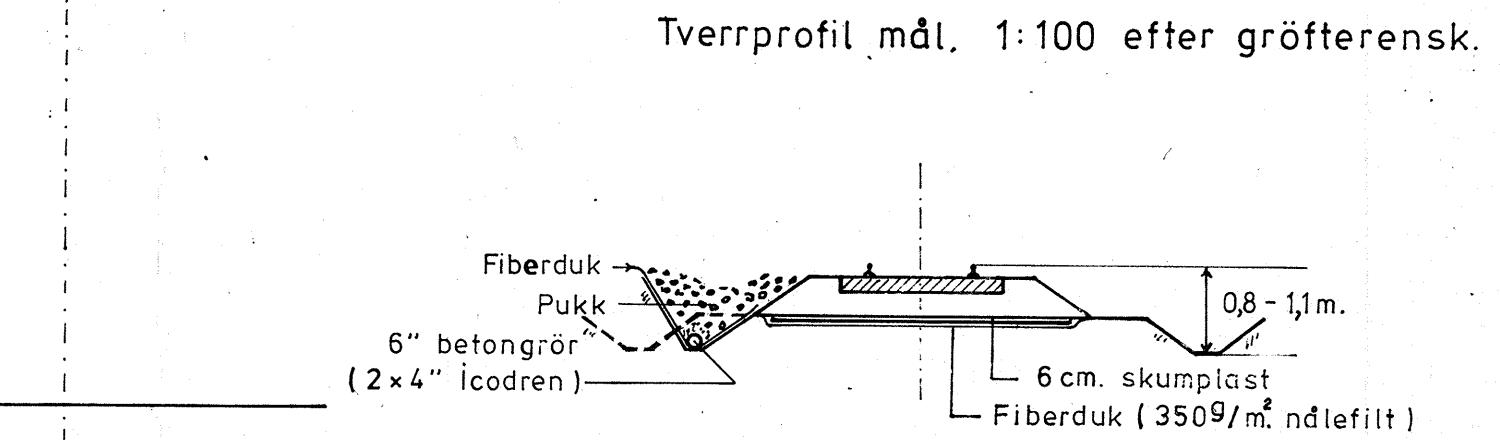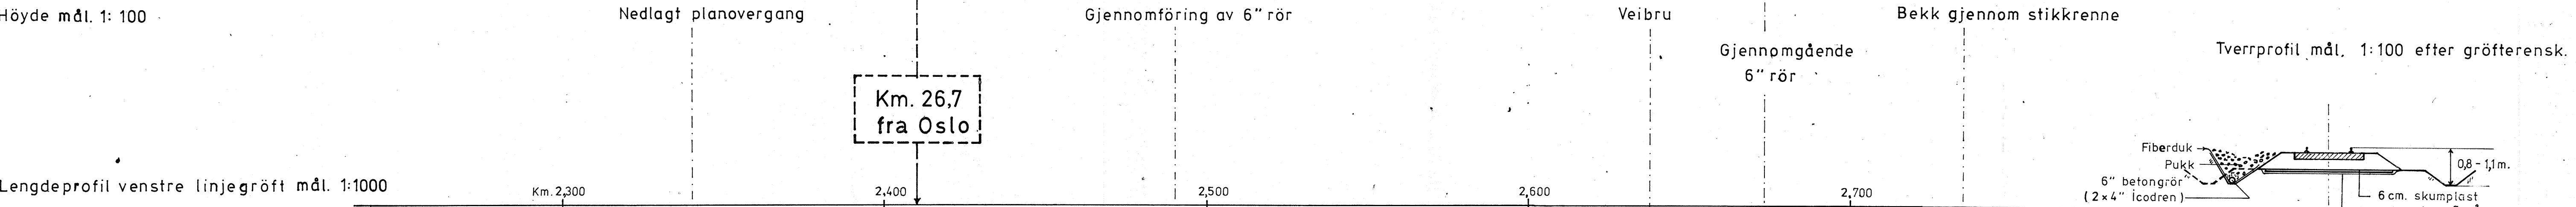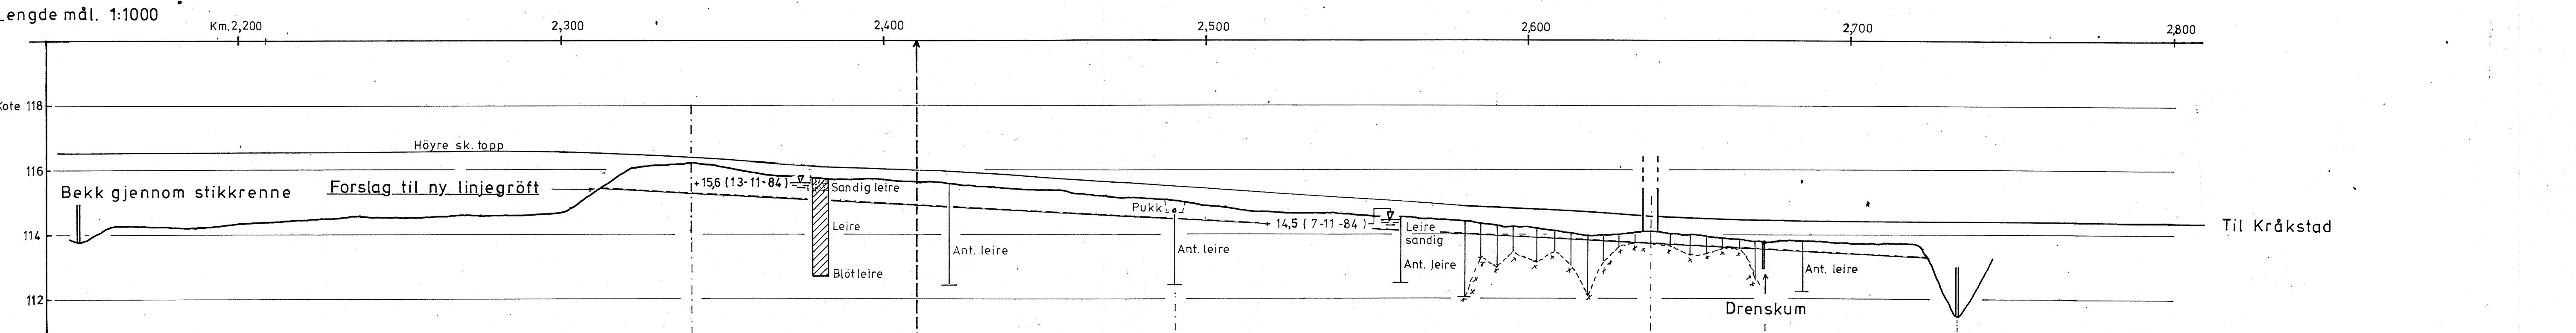

Ski - Kråkstad	Målesiakk	Boref Nov. 84. Kpv.
Setning i sporet		1:1000
Østfoldb. Ö.linje km. 26,7	1: 100	tegnet Jan. 85. "
H. Nilsen		
GK. 4273 2		

NORGES STATSBANER - GEOTEKNISK KONTOR

