

Rapport

angående grunnundersökelse ved Löken tunnel i nærheten av Bön stasjon, Hovedbanen.

Det er meningen at den gamle Löken tunnel skal erstattes med en skjæring og undersökelsene er foretatt for å bringe på det rene om dette lar sig gjøre.

I store trekk er grunnforholdene følgende (se vedlagte tegning nr. 108). Fra ca. kote 143 på venstre og kote 139 på høire side og så langt ned som i et hvert fall til noen meter under den fremtidige skjæringbunn består grunnen av lere. Over leravleiringen og nærmest hørende til denne ligger et lag med lerholdig melfin sand. Overflaten av dette lag ligger omrent på kote 143. Sanden er så fin, at den antagelig, praktisk talt, er ugjennemtrengelig for vann.

Øverst har man overveiende ren, fin sand som relativt sett er adskillig grovere enn den nettopp nevnte lerholdige fine sand. I den øverste sandavleiring er der på venstre side innleiret lerlag av vekslende tykkelse, på høire side er der omrent utelukkende ren, fin sand over kote 143.

I profil 6190 + 6,5 m. vil man se, at massen i midten, omkring og under nuværende tunnel kun består av sand. Disse masser må være påført etter en tidligere reparasjon av tunnelen.


Leren under ca. kote 140 kan i det store og hele betegnes som en meget fast lere. Men da man har å gjøre med en skjæring av betydelige dimensjoner (stor dybde) vil det ikke være tilrådelig å bruke så steil skråning som  $1:1\frac{1}{2}$  fra bunnen og helt til toppen av skjæringen.

Jeg tillater mig derfor å foreslå, at man kun bruker skråning  $1:1\frac{1}{2}$  gjennom den faste leravleiring, det vil si, fra bunnen og op til ca. kote 143 og herfra videre opover skråning  $1:3$ . Det bemerkes, at av hensyn til stabiliteten er dette bedre enn å anvende skråning  $1:2$  fra bunn til topp og neppe dyrere.

Da veien formodentlig blir flyttet over til skjæringens høire side og da man for å få plass til denne, må skjære sig inn i skrāningen må forslaget forandres noe for denne side, alt avhengig av veiens nærmere beliggenhet og bredde.

Oslo den 22. januar 1931.

A. L. Rosenvind

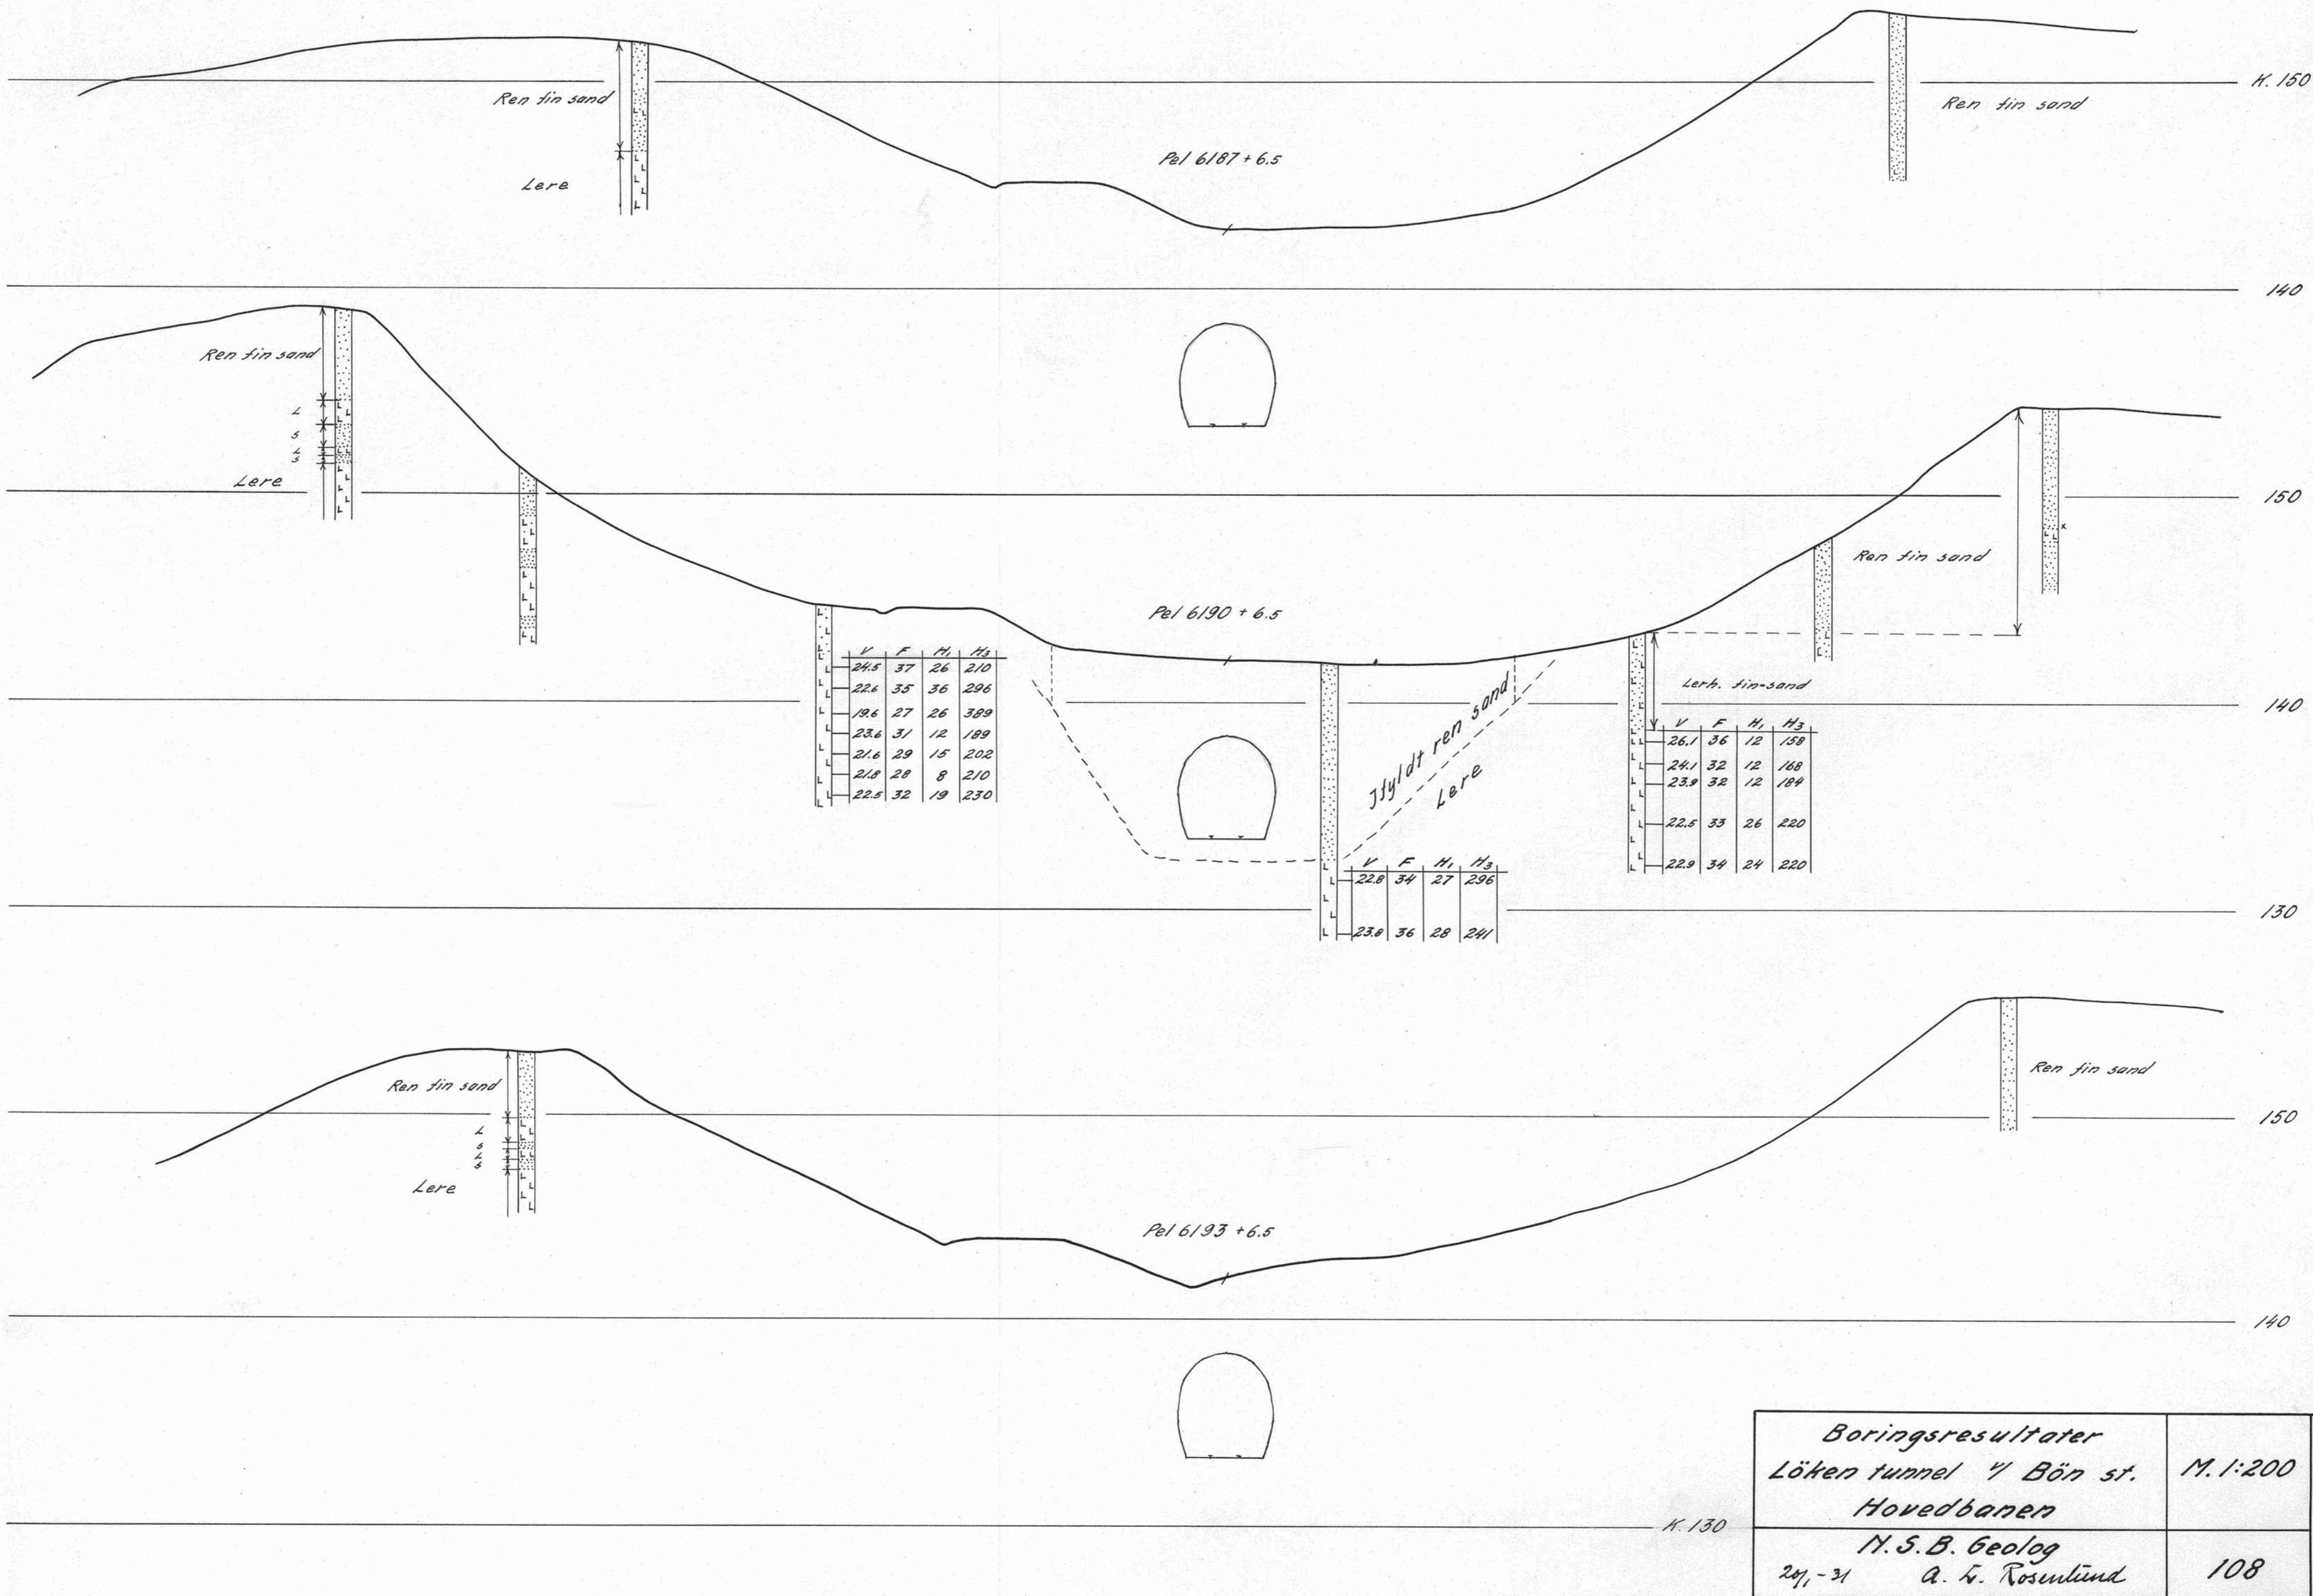

Boringsresultater Löken tunnel 1/ Bön st. Hovedbanen	M. 1:200
N.S.B. Geolog 241-31	a. h. Rosentlund

Oslo, den 11.5.1977.

Gk 108

BÖN GAMLE TUNNEL ELLER LÖKEN TUNNEL  
RAPPORT FRA BEFARING 9.5.77

Befaringen ble foranlediget av melding om kraterdannelse i terrenget over tunneltraséen. Tilstede ved befaringen var bi. Boger, bm. Moripen og avd.ing. Falstad.

Krateret var i overflaten nærmest sirkulært med anslått diameter 1,5 m og var anslagsvis 3 m dypt. Inngjerding var av sikkerhets-hensyn foretatt.

Ved inspeksjon inne i tunnelen kunne årsaken klart fastslås, i det man på et sted rett under kraterdannelsen støtte på en regelmessig jordkjegle av anslagsvis 2,5 - 3 meters høyde. Finkornige masser var tydeligvis blitt spylt inn gjennom en mindre lekkasjeåpning i den teglsteinsmurte tunnelen omtrent i høyde med overgang vegg og hvelv. Årsaken til lekkasjen er etter alt å dömme frostspregning og forvitring. Man kunne generelt konstatere betydelige frost-problemer. Det var bl.a. sammenhengende islag i bunnen i hele tunnelens lengde, samt enkelte store iskjegler nedetter veggene. Tunnelen står åpen i ene enden.

Den gamle jordtunnel har stått ubrukt i - vel - 30 år etter linje-omleggingen i midten av 40-årene. Dette tatt i betraktning må den sies å være i tålig god forfatning, men det er likevel flere steder både i veger og tak gjort skader i den grad at nye gjennombrudd av masser må kunne ventes i de nærmeste år.


Man ble på stedet enig om følgende akutte tiltak: Krateret fylles igjen med stedlige jordmasser etter at det først er utlagt en

plastduk for tetning mot kraterbunn og veger. Lekkasjen i utmuringen settes med mörtel.

På lengre sikt var det enighet om at tunnelen bør gjenfylles, hvis den ikke kan benyttes til et eller annet fornødig formål. I sistnevnte tilfelle måtte betydelige forsterkningsarbeider utføres. To måter for gjenfylling ble diskutert:

1. Tilföring av grusmasser som doses inn i tunnelen. Dette må sies å være et noe besværlig arbeid i det det vil være vanskelig å få fylt masse helt opp under hvelvet. Sannsynligvis måtte det øverste rom mellom grusfylling og tunneltak fylles ved inn-pumping av magerbetong.
2. Nedsprengning av tunnel, samt etterfylling og planering med stedlige masser. Dette synes å være en rask og økonomisk løsning og muligens ville det være en passende militær övelsesoppgave. Det er imidlertid visse betenkigheter også ved denne metoden, i det man vanskelig kan forutsi hvilken innvirkning en slik sprengning vil ha på terrengstabiliteten og hvor mye masser som vil settes i bevegelse. I alle fall må man regne med at vegen som ligger like over og noe til side for tunneltraséen, vil bli ødelagt. Dessuten er der fare for at enkelte lommer blir stående igjen ufulgt, hvilket siden kan skape besværigheter.

I stedet for de nevnte løsninger foreslås heller en 3. løsning som en kombinasjon av sprengning og fylling. Det er forholdsvis liten overdekning og det anses mulig å dose av lösmassene og foreta seksjonsvis sprengning og fylling som vist ved nedenstående skisse.

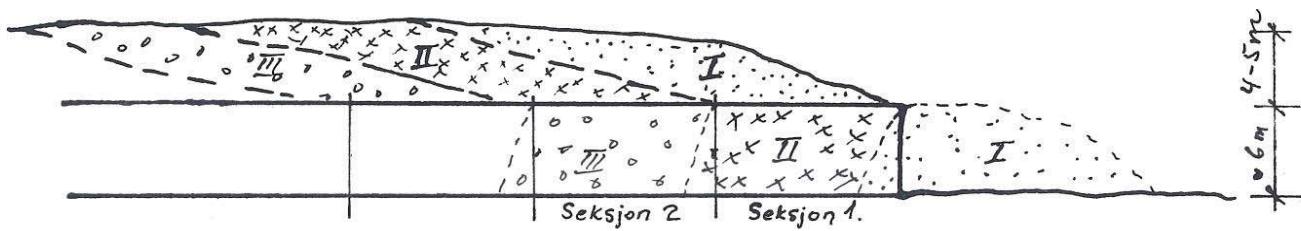

Fremgangsmåte:

1. Masse I doses utfor tunnelenden.
2. Frilagt tunnel tak sprenges ned.
3. Masse II doses utfor og fylles i seksjon 1.
4. Seksjon 2 sprenges ned.
5. Masse III doses utfor og fylles i seksjon 2 osv.

Enkelte faremomenter kan tenkes også ved denne løsningen. For det første er det mulig at tunnelveggene klapper sammen etter at hvelvet er sprengt, slik at massene til sidene for tunnelen plutselig raser inn. Videre er det fare for at skråningene opp mot vegen stedvis vil bli for bratte slik at midlertidig omdirigering av vegtrafikken vil bli nødvendig.

I Michigan vil bli utkast  
fra km Fosse, Oppstartning  
kom frost skje i juni p.  
g. a. oppbløst tunnel-  
bunn.

Ytterligere 1 frontkaster  
anskes fra samme til-  
rom, da den arbeidet skal  
prega røyret.

Til hele tunnelen vil  
medgå ca. 4000 m<sup>3</sup> fyll-  
masser.

2/5-79 RJB.

Motab

### Søken Tunnel, Bon

Tunnel mytt rus i var av masser over tunnelbæket,  
ble befaring gjortell 30/4-79 av or. Falstad, Bøk, km.  
Breity, Jersheim og ut.

Førsten at ytterligere masse var sendt ned i tunnelen,  
var denne blitt ytterligere medbatt av frostskader  
denne vinter - bl. a. i nordre ende under bygde-  
tak som slinger seg over tunnelen i begge ender.  
Her var opp til halvparten av vegfylkelen rettast fra  
bunnen til ca. 1,5 m høyde og i lengder på ca. 8-10 m.  
på begge sider.

Den store økingen av frostskader ikke skal skyldes for-  
modentlig den strenge vinteren denne vinter, selv om  
jordholdekk er bedekt med gjennkleddning og isolasjon  
av tunnelåpningene (i 1977).

Gjenfylling av tunnelen bør komme til ut fra  
at snart dikk er gjortig. Formodentlig går det ikke  
lenge før angripe nevnte vegpartier vil rase sammen.  
Berilgning (kr. 200 000,-) kan frost foregå i 1980.  
Ellen vil detten del er mulig å anskaffe maskiner,  
påbegynne gjenfyllingsarbeidet av tunnelbæ-  
nkens neder del for å oppnå store stabilitet  
- særlig nedenfor vei.

Masser til gjenfylling kan tas fra omkringliggende  
jordvoll langs vei. Tillatte til dette ble mulig-  
lig gitt av grunneieren, gærtbruker Søken samme  
dag. Han var interessert i mere plane bestemmer  
og mulig kjøp av medlagt linjegrunn.

Nedvendig fylling med frostskader og legning av trær ble  
å utføre av bl. Matjorden ble å lempene for  
senere tilbakeleiring, når planeringsarbeidene var avsluttet.

Gj. av motab sendt or. Falstad og km. Breity.

2/5-79 RJB

## Notat

Til: JERNBANEVERKET REGION ØST v/Bjørn Hillestad

Fra: BANEPARTNER v/Arnulf Robsrud

Dato: 2003-07-09

Saksref.:

Kopi til:

### BEFARINGSRAPPORT BØN (LØKEN) TUNNEL km 62.230

Det vises til befaring til Bøn tunnel 07.07.d.å. med Per Egil Snekkerhaugen, Alf-Tore Angelsen og undertegnede.

Grunnen til befaringen var at det var observert noe man trodde var begynnelsen på en kraterdannelse i høyre veigrøft (sett fra Bøn st.). Dette ble vurdert som alarmerende med tanke på at det 09.05.77 oppstod et krater i terrenget på andre siden av veien. Krateret var nærmest sirkulært i overflaten med diameter på ca 1,5m og dybde 3,0m. Ved inspeksjon inne i tunnelen viste det seg at krateret skyldtes brudd i tunnelveggen, noe som medførte innrasing av masser i form av en kjegle med anslått høyde 2,5-3,0m.

Tunnelen ble inspisert igjen, men vi fant ikke tegn som tyder på at det var et ras under utvikling i det aktuelle området. Krateret i veigrøfta skyldes trolig vann som har erodert bort noe masse i bunnen av grøfta og ble ikke ansett for alarmerende.

For øvrig viste inspeksjonen tegn på langt fremskredent forfall med sterkt forvitring. Tunnelen er en løsmassetunnel bestående av teglstein i hvelv, trolig bygget i åpen skjæring. Den ble bygget i 1858 og stått ubrukt siden midten av 1940-årene da tverrsnittet ble for lite med det nye togmateriellet. Støttemurene av natursten i begge tunnelendene er ikke mye deformert, men er sterkt forvitret. Selve tunnelen består av teglstein og er sterkt forvitret i endene og flere steder har det rast ut teglstein i flere lag. I inngangspartiet nærmest Bøn st. har trolig taket falt ned en gang, for der er taket "lappet" med betong. Videre innover er teglsteinen sterkt forvitret og flere steder er teglsteiner falt ut av veggen. Vanninntrengningen er stor med utvasking av bl.a. kalk. Over et parti midt i tunnelen er det store mengder stalaktitt hengende fra taket. Et stykke inne i tunnelen ble det gamle raset rigstrert og bruddet har trolig skjedd lavt nede på tunnelveggen. Innrasingsmassene ligger med en form som en kjegle med 2,5-3,0m høyde og består av velgradert sand/grus (trolig tilbakefylte masser).

Raset som skjedde 09.05.1977 ble rapportert i et brev den 11.05.77 og dette brevet omhandler befaringen den gangen, en tilstandsvurdering og forslag til sikring av tunnelen. Vår vurdering av tilstand og sikring er de samme nå som den gang, brevet følger vedlagt.

Det er umulig å forutse neste gang deler av tunnelen bryter sammen, men dette vil sikkert skje før eller siden. Sikring bør derfor utføres i løpet av de nærmeste årene. Vi utarbeider gjerne planer for sikringsarbeidene når det er tatt stilling til hvilket alternativ som velges.



Dsc02170 (640x480x16M jpeg)



Dsc02171 (640x480x16M jpeg)



Dsc02172 (640x480x16M jpeg)



Dsc02173 (640x480x16M jpeg)



Dsc02175 (640x480x16M jpeg)



Dsc02176 (640x480x16M jpeg)



Dsc02177 (640x480x16M jpeg)



Dsc02178 (640x480x16M jpeg)



Dsc02179 (640x480x16M jpeg)



Dsc02181 (640x480x16M jpeg)



Dsc02183 (640x480x16M jpeg)



Dsc02184 (640x480x16M jpeg)



Dsc02185 (640x480x16M jpeg)



Dsc02186 (640x480x16M jpeg)



Dsc02187 (640x480x16M jpeg)



Dsc02188 (640x480x16M jpeg)



Dsc02189 (640x480x16M jpeg)




Dsc02190 (640x480x16M jpeg)



Dsc02191 (640x480x16M jpeg)




Dsc02192 (640x480x16M jpeg)

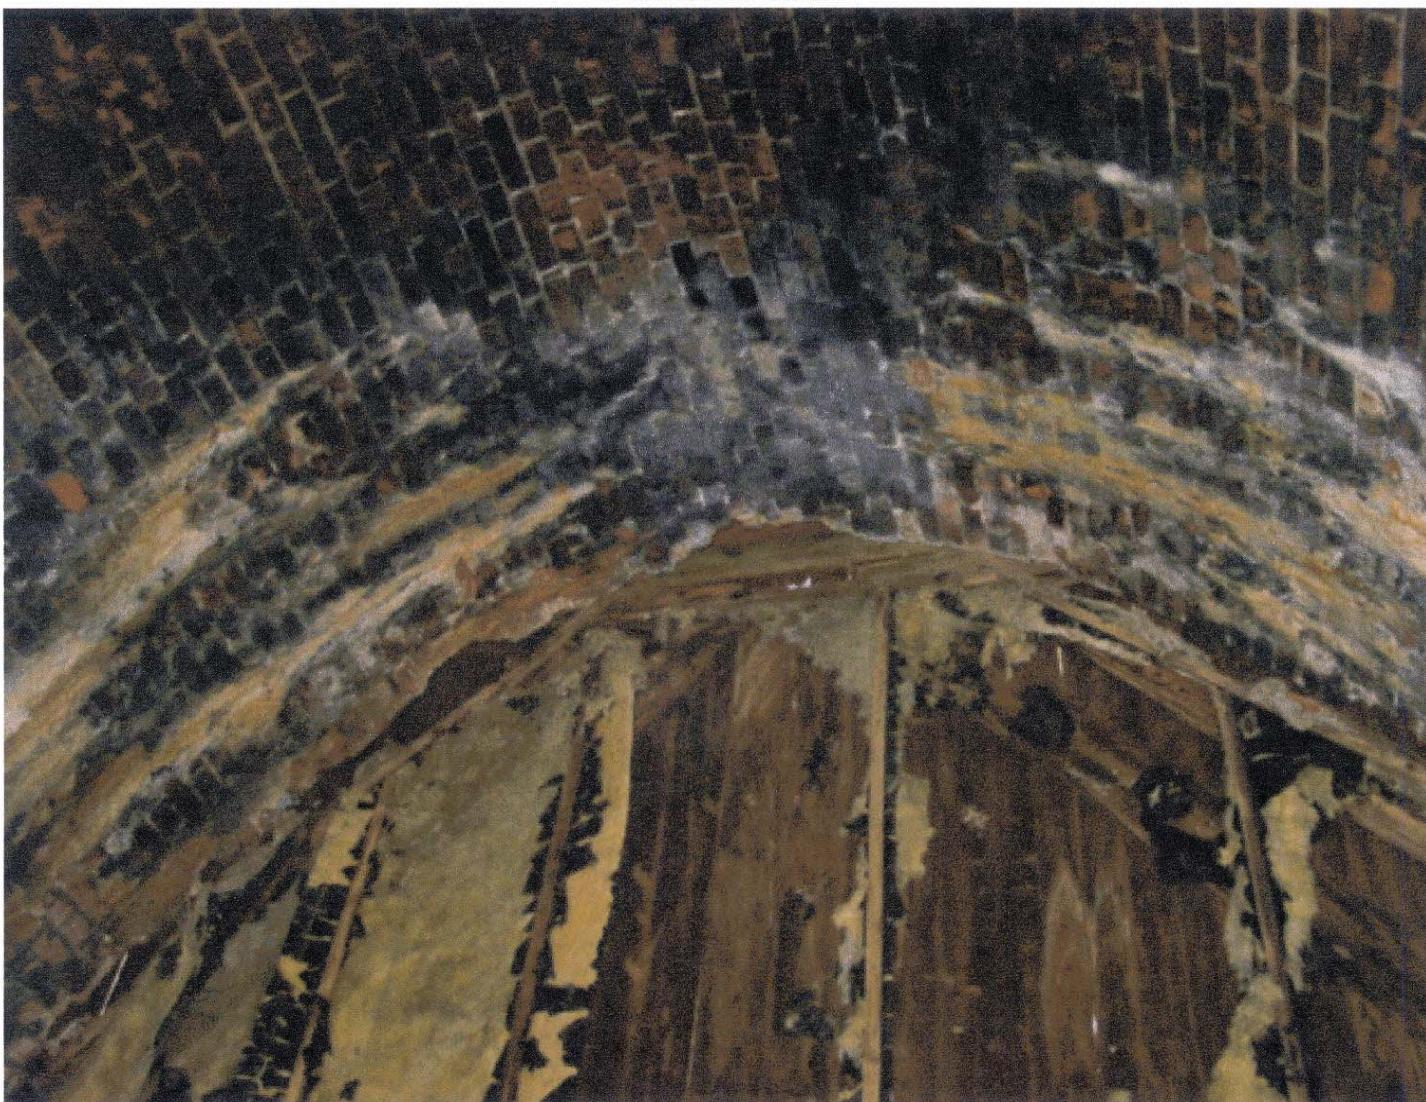

Dsc02193 (640x480x16M jpeg)



Dsc02194 (640x480x16M jpeg)

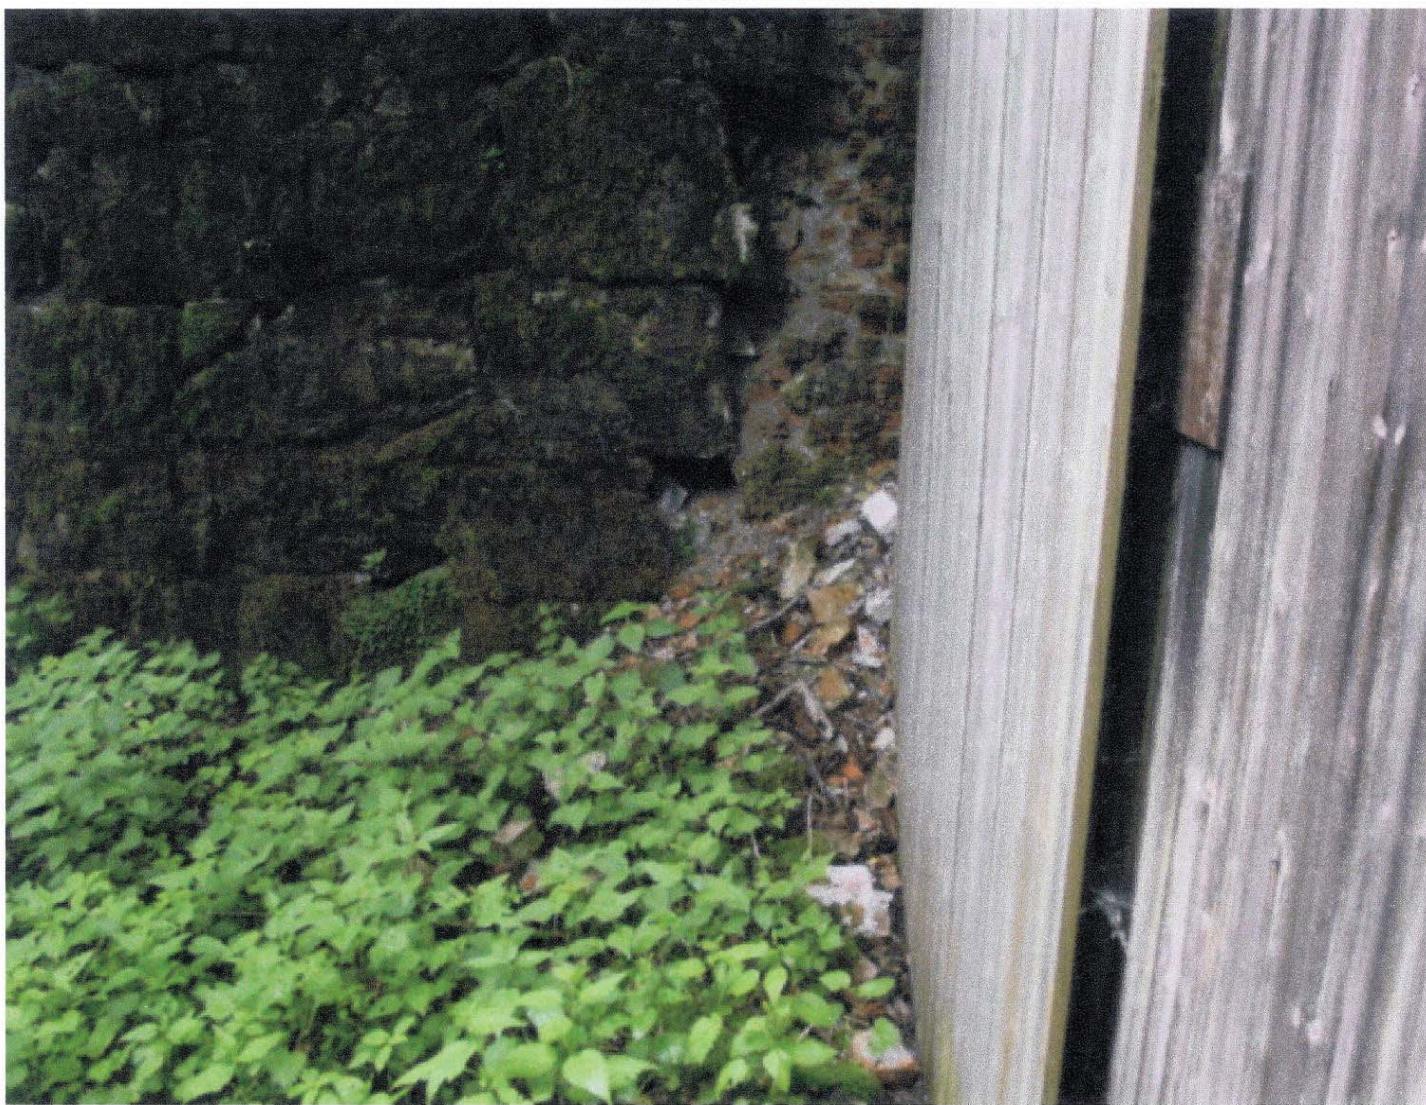


Dsc02199 (640x480x16M jpeg)



Dsc02201 (640x480x16M jpeg)




Dsc02202 (640x480x16M jpeg)

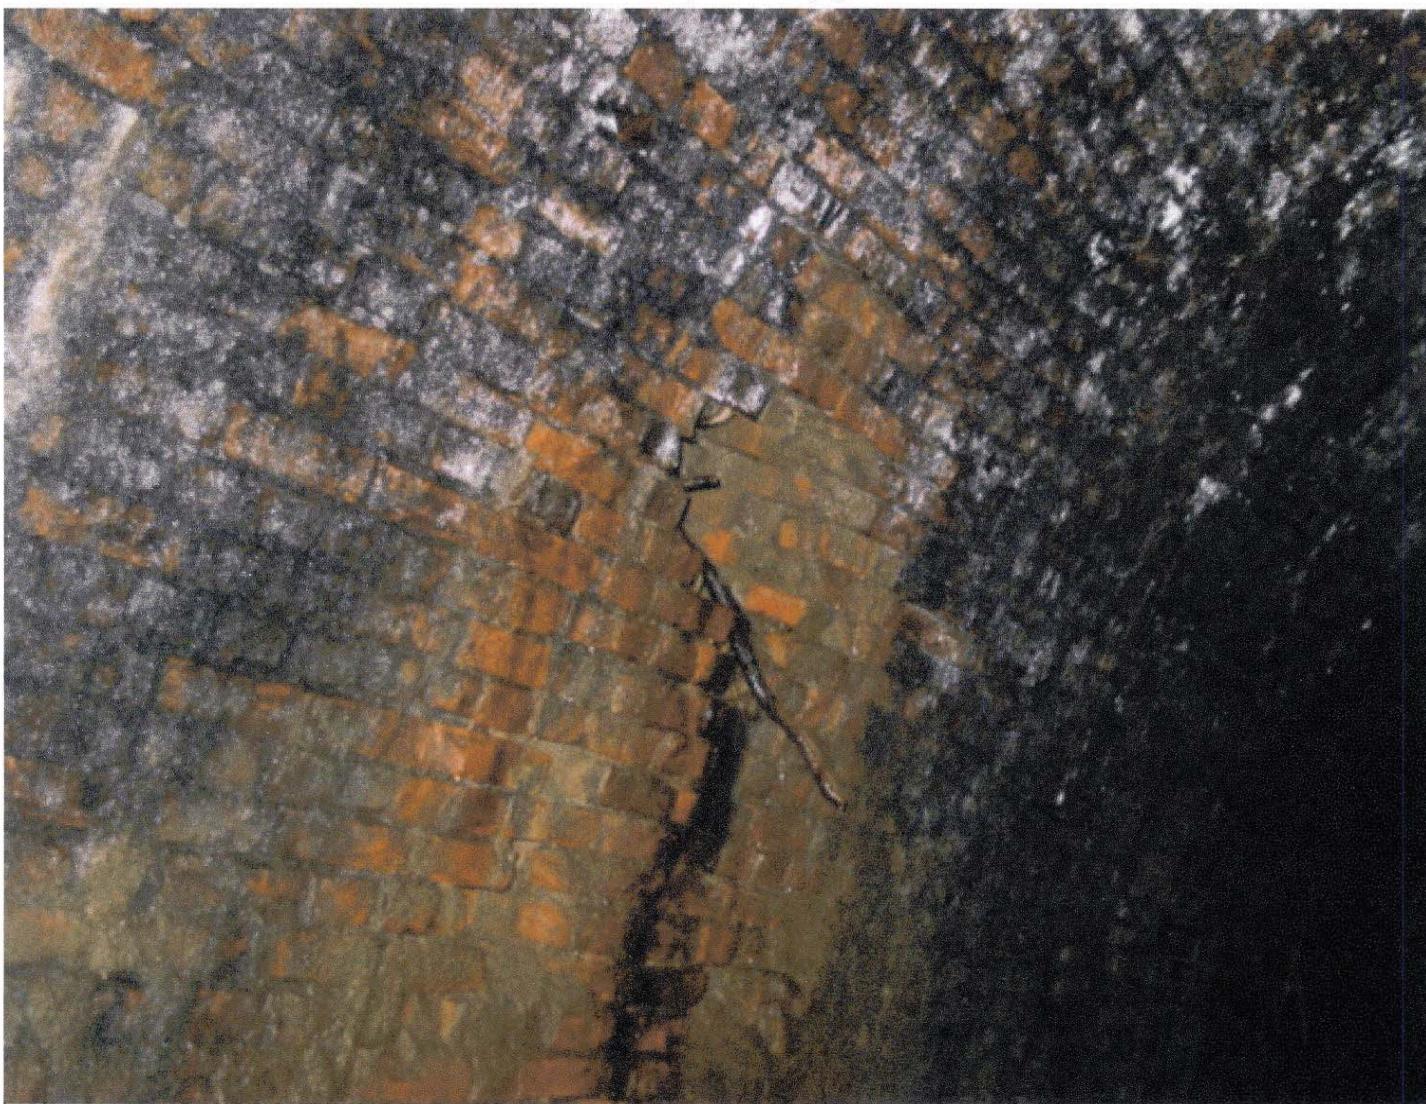


Dsc02203 (640x480x16M jpeg)



Dsc02204 (640x480x16M jpeg)

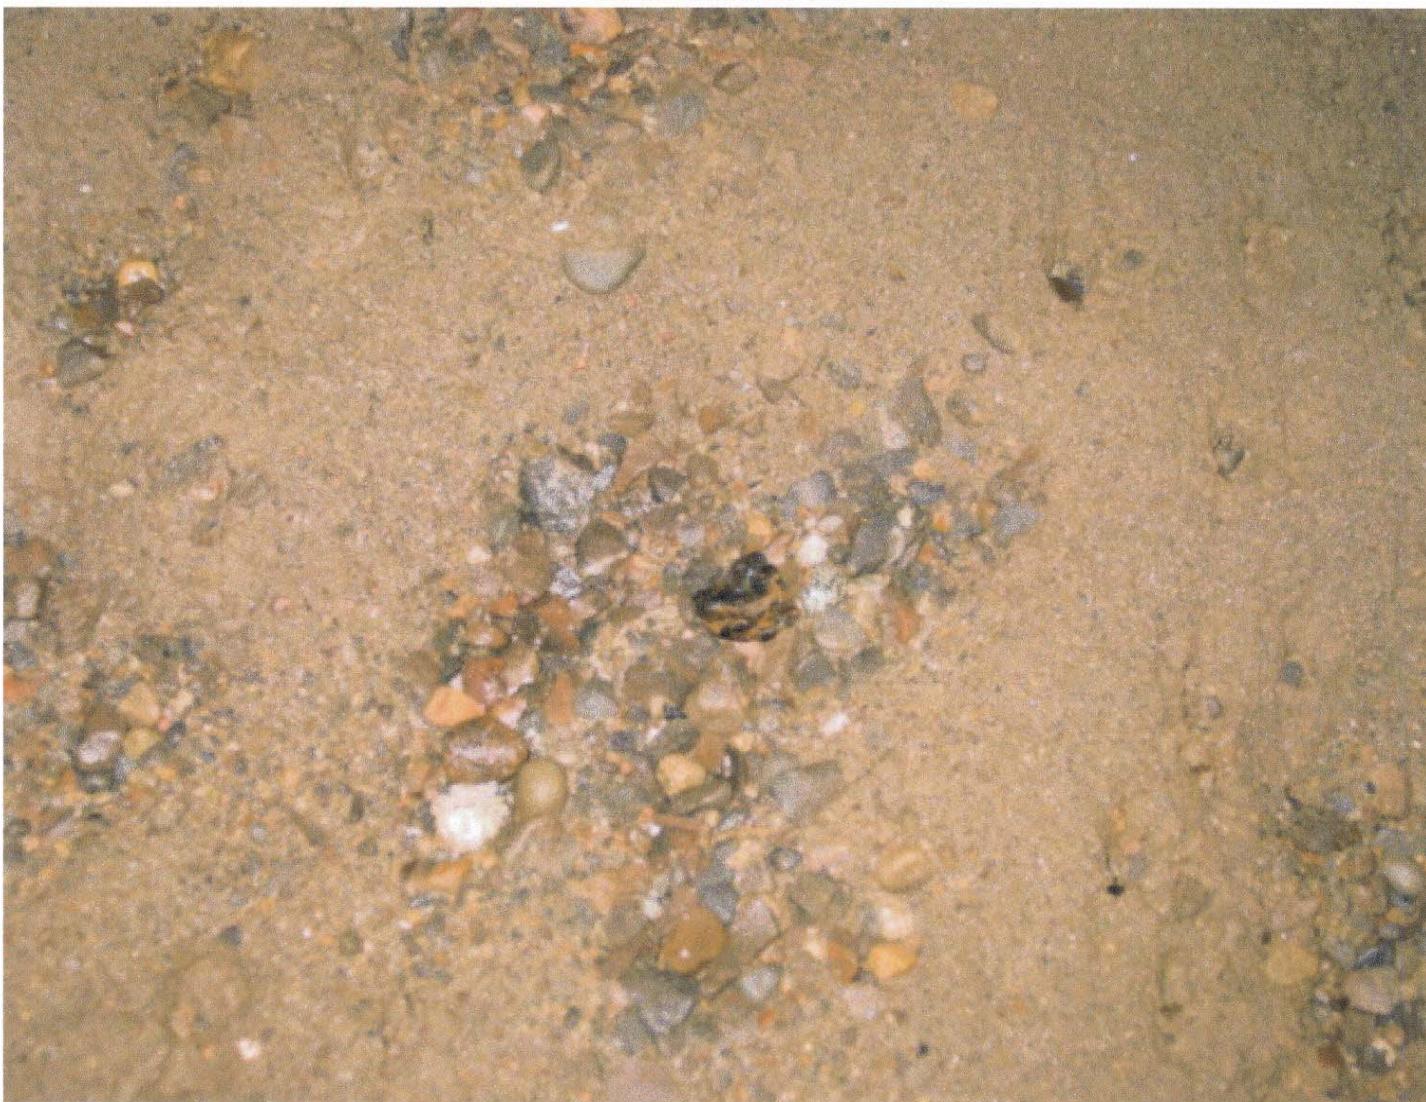

Dsc02205 (640x480x16M jpeg)

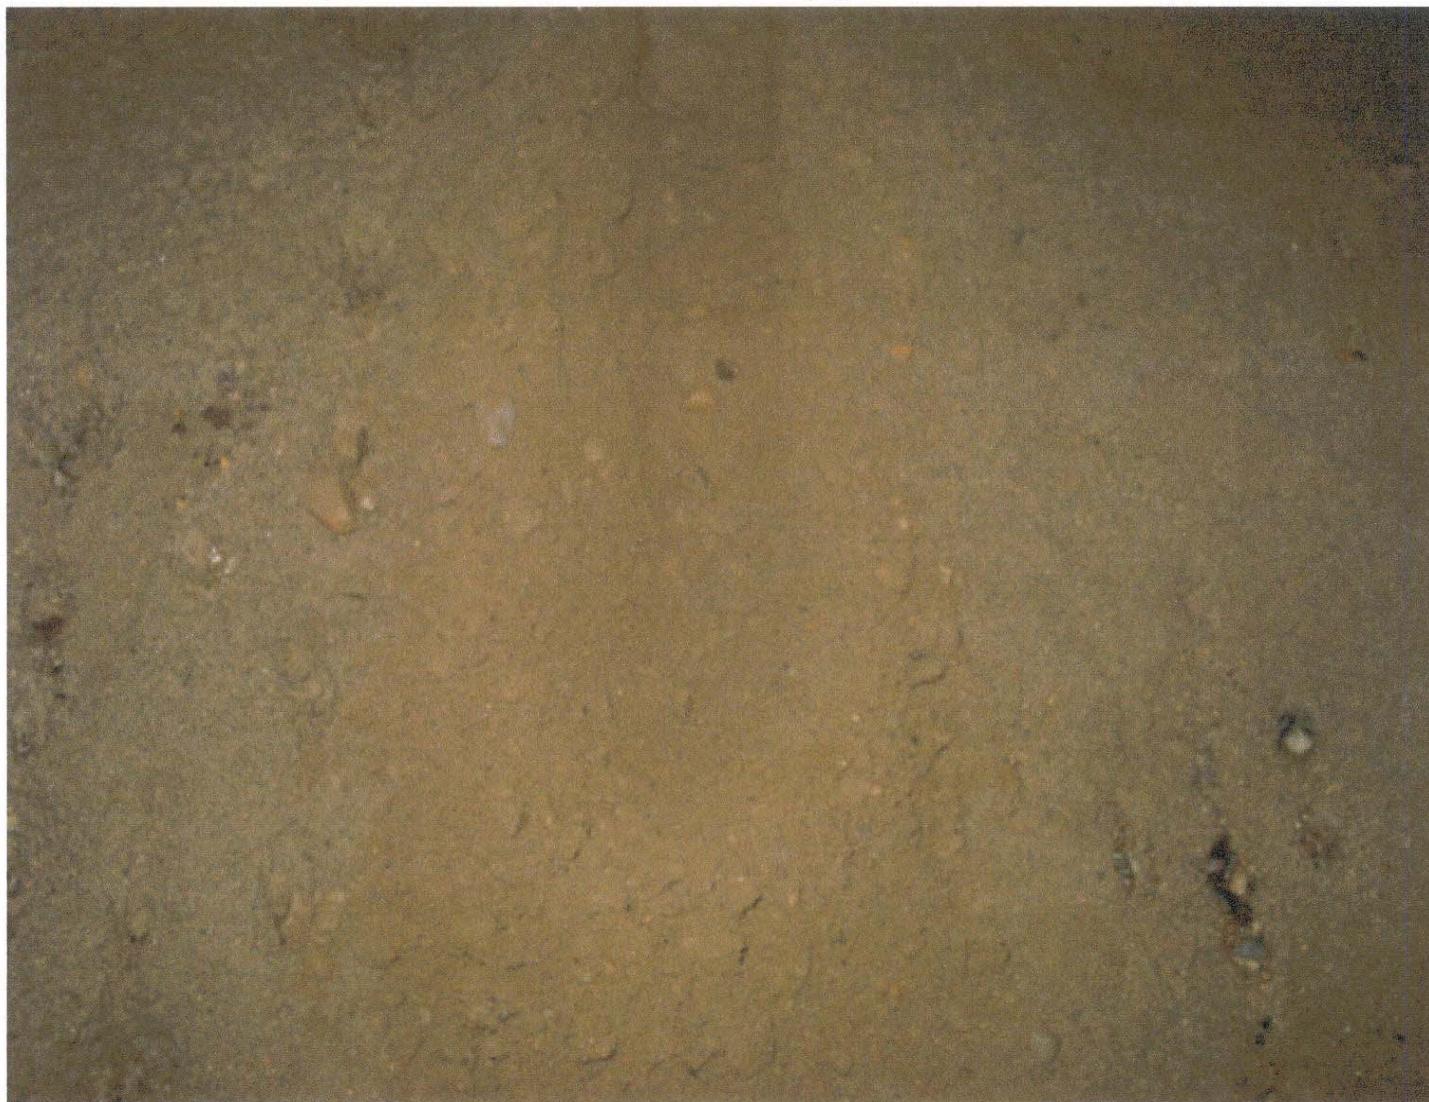


Dsc02206 (640x480x16M jpeg)



Dsc02207 (640x480x16M jpeg)



Dsc02208 (640x480x16M jpeg)

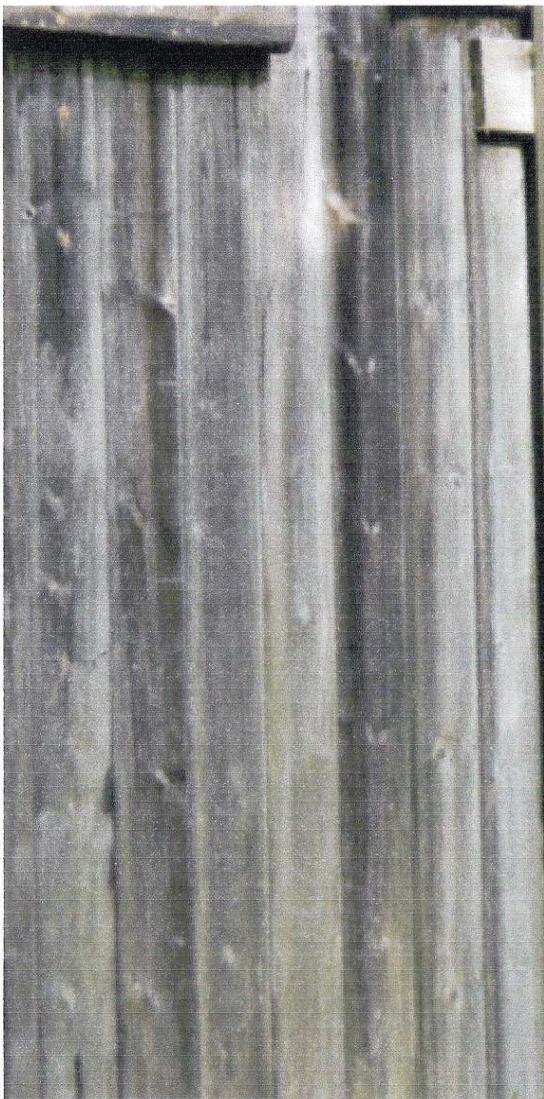

Dsc02209 (640x480x16M jpeg)



Dsc02210 (640x480x16M jpeg)



Dsc02211 (640x480x16M jpeg)












Dsc02165 (640x480x16M jpeg)



Dsc02167 (640x480x16M jpeg)



Dsc02168 (640x480x16M jpeg)

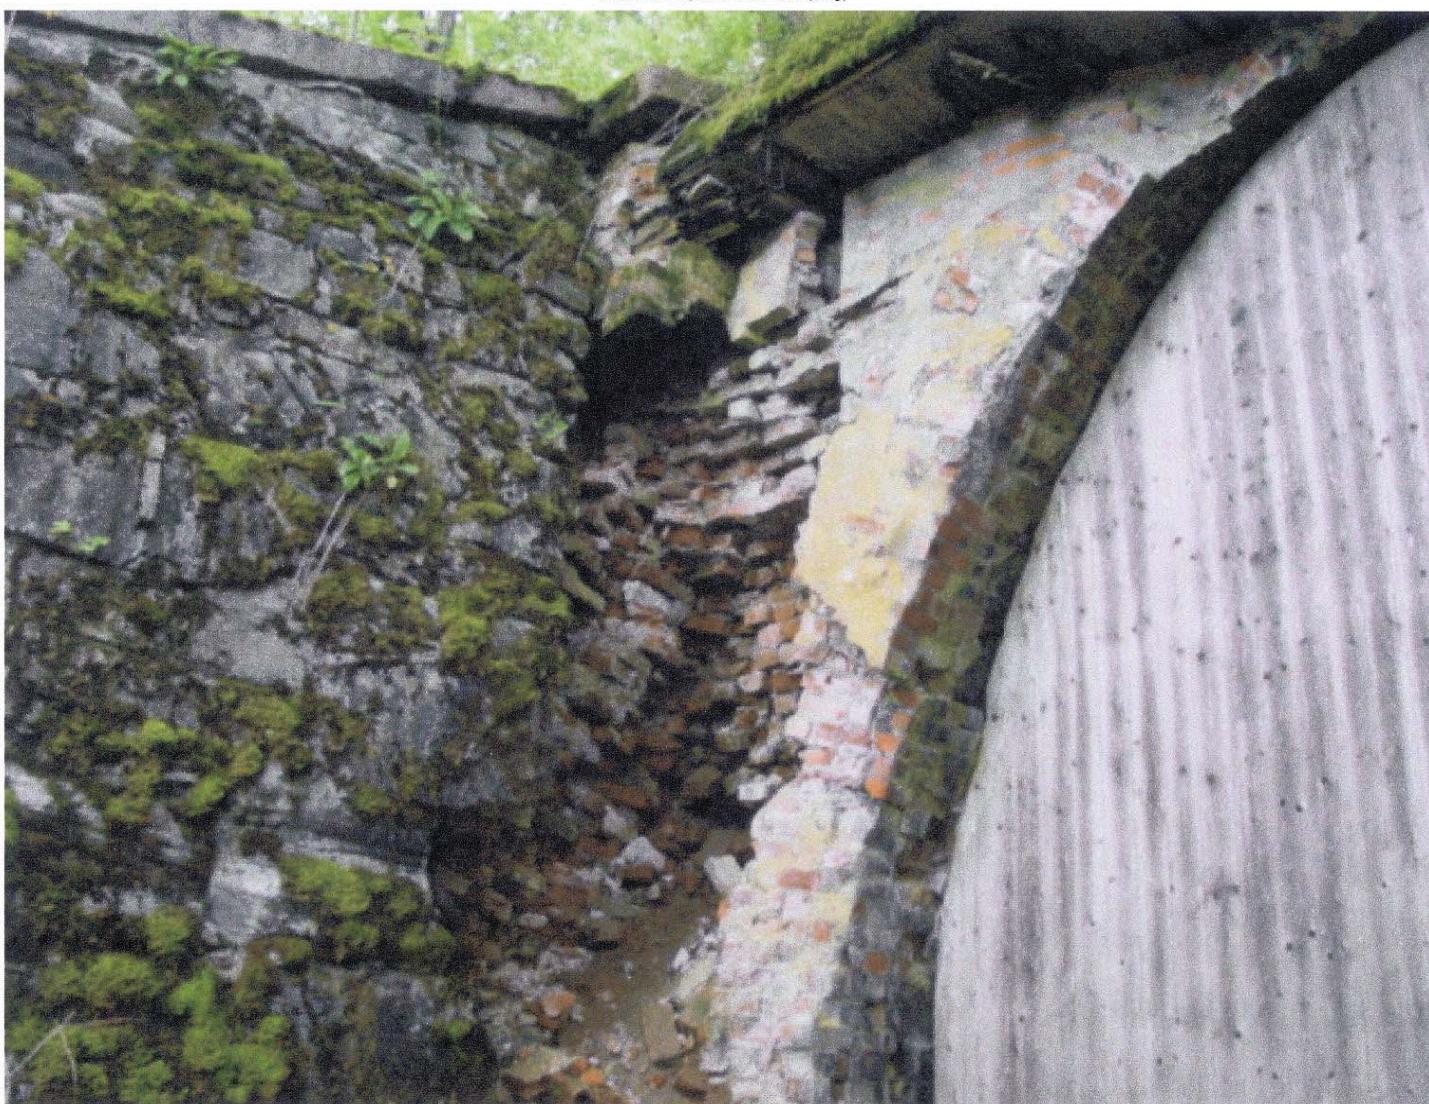

Dsc02169 (640x480x16M jpeg)

