

Oslo, den 21.5.1981.

Rapport

Dok.nr.: UB.101416-000 Rev:.....

RAPPORT FRA BEFARING DEN 14.5.81
DOVREBANEN KM 450,88, KM 495,66 OG KM 504,4

Befaringen var foranlediget av innberetning om rasvirksomhet flere steder på strekningen mellom Ulsberg og Støren på Dovrebanen. På grunn av vårfлом etter siste ukes bråvarme og snøsmelting, er linjens drenssystem sterkt belastet, samtidig som mange naturlige skråninger er labile som følge av oppbløting og stort poretrykk i grunnen.

1. Ras i fylling, km 450,88. Linjebrudd.

Fyllingen ligger ved Markøya ca. 5 km syd for Ulsberg stasjon. Den består av relativt tette masser (antakelig stedlige morenemasser) utlagt på skråterring, skogbevokst på begge sider av jernbanen. Fyllingshøyden i midtlinjen er anslagsvis 10 - 15 m.

Raset ble oppdaget av lokpersonalet på tog 43 ca. kl 9 om kvelden den 12.5. Under oppbremsing passerte toget rasstedet og stanset med siste vogn stående over rasgropa. Høyre skinnestreng hang da fritt i ca. 8 - 10 meters lengde. (Ingen avsporing fant sted). Ytre del av fyllingen, omtrent inn til spormidt, var da rast ut.

Etter at vogna var trukket vekk, ble tiltak umiddelbart iverksatt for å reparere linjen. Mens dette arbeidet pågikk, var banen stengt i ca. 1 døgn, og alle tog ble omdirigert over Rørosbanen. På befarringsdagen den 14.5. var det igjen normal drift på banen, etter at jernbanefyllingen var bygd opp igjen, delvis med stedlige morenemasser og delvis med pukk og sprengstein. Sporet var midlertidig bakset noe til venstre inn over gjenværende del av gammel fylling. Noe tilbakefylling gjenstod før fyllingen var helt reetablert og

før sporet kunne legges tilbake.

Årsak: Stor vannføring i bekk, kombinert med svikt i stikkrenne og ukontrollert vann gjennom fyllingen.

Ved besiktigelse av stikkrenna ble det konstaterert stor vannføring ved utløpet, og forholdene så på det tidspunkt relativt tilfredsstillende ut. Stikkrennen følger imidlertid ikke det naturlige vannløp, og det ble på rasstedet ca. 10 - 15 m nord for stikkrenne konstaterert vannføring under fyllinger hvor denne er på det høyeste og dalsøkket på det dypeste. Det ble opplyst at det like etter at raset fant sted gikk nesten like mye vann her som det nå gikk gjennom stikkrenna. Forholdene på oversiden av linjen var vanskelig å bedømme da det fremdeles var mye snø ved stikkrenneinnløpet, men ingenting tydet på at det her hadde vært noen oppdemming. Ved utløpet ble det registrert en god del is, og det er sannsynlig at renna delvis har vært tilstoppet av iskjøving slik at vannet har stuvet seg opp og ^{ven}lekkasjer i renna trengt seg ut gjennom fyllingen. Dette har ført til erosjon og stort vanntrykk mot relativt tett, telet masse ved fyllingsfoten inntil utglidningen var et faktum.

Utbedringsarbeidet er utført under sterkt tidspress, men resultatet synes likevel tilfredsstillende. En del grusutfylling gjenstår, og man skal her passe på at grusen blir planert jevnt nedover skråningen helt ned til bunnen, slik at "mage" unngås. Fyllingen er selvsagt (under de rådende omstendigheter) lagt ut uten noen form for komprimering. Dette, sammen med at de nyutfylte steinmassene i foten synes å hvile på flak av telet masse, vil måtte føre til setninger og dermed pakking og oppjustering av sporet en tid fremover. Fare for ny utglidning på samme sted synes ikke lenger å være til stede så lenge stikkrennen holdes åpen, men det anses likevel nødvendig med fortsatt vakthold inntil den verste flommen er over og det meste av setningene har opphört.

Omstendighetene omkring raset indikerer at stikkrenna er defekt eller annet sted inne i fyllingen. Dette må undersøkes nærmere og skaden eventuelt repareres. (Muligens er stikkrenna så stor (90 x 60 ?) at en mann kan krype inn og undersøke, ellers finnes det i dag spesialfirma med utstyr for innføring av TV-kamera).

Når snøen er borte, må man kontrollere stikkrenneinnløpet og eventuelt utbedre forholdene slik at alt vann ledes betryggende inn i renna. Man må også vurdere tiltak for å dekke til ved inn- og utløp vinterstid for å hindre nedising.

2. Fylling mellom Øien og Sagflåt tnl. Stikkrenne v/km 495,66

Onsdag morgen den 13.5. oppdaget visitøren oppdemmet vann på oversiden av jernbanefyllingen. Det var sterk vannføring i bekken som renner gjennom bratt skogsterreng og ned mot jernbanelinjen og passerer denne gjennom stikkrennen ved km 495,66. Stikkrennen som er bygget som rørstikkrenne med overliggende firkantet flomløp, ble angivelig anlagt i 1940 etter at den gamle steinrenna ble tilstoppet og fyllingen vasket vekk. Dette var nå i ferd med å gjenta seg, da innløpet av rørrenna allerede var helt tettet av rasmasser da visitøren oppdaget forholdet, men flomløpet var heldigvis fremdeles virksomt. Takket være hurtig inngrisen fra banepersonalets side unngik man ras i fyllingen og linjebrudd. Gravemaskin ble raskt skaffet til veie og opprensning påbegynt i siste liten. På det tidspunkt var også stikkrennas flomløp effektivt tettet av nye rasmasser, bl.a. av en steinblokk på ca. $1\frac{1}{2}$ m³ størrelse, og ytre del av fyllingsplaneringen var begynt å synke ned som følge av vanngjennombrudd under linjen. Situasjonen var meget prekær før man igjen fikk åpnet for flomløpet, og senere også for stikkrennen under.

Hovedtyngden av rasmassene var glidd ut og ført ned etter bekkefaret fra et sted anslagsvis 100 - 150 m ovenfor jernbanen, dessuten var det sår etter sterk bekkeerosjon, samt bratte kanter på flere steder langs bekkeløpet nedover mot jernbanen. Rasmassenes størrelse anslås totalt til et sted mellom 100 og 200 m³.

I tillegg til tilstoppingen av stikkrenna ble også linjegrøfta sydfa overlagret av rasmasser. Etter opprensingen foran stikkrenneinnløpet, skulle man med gravemaskinen gå på og renske opp linjegrøfta, som angivelig skal være en grøft med betongkledning over en lukket drengesgrøft med forbindelse til stikkrenna. For å spare tid ble man enig om at en del av disse rasmassene kunne legges opp langs fyllingsskråningen. Hvis massene på sikt viser seg å være stabile

og ikke har tendens til å flyte ut i grøfta, kan de ligge permanent. For å redusere faren for ny tilstopping skulle man i neste omgang renske bekkefaret oppover for jordmasse, trær og kvister som var på tur nedover, og dessuten bør man også stikke ned bratte erosjonskanter som ellers etter hvert vil rase ut. Man bør også overveie muligheten for drenerende tiltak i de vannsyke terrengskråningene, spesielt på bekvens høyre side hvor det er flere markerte vannsig mot bekvens hovedløp.

Ved nærmere besiktigelse av stikkrenne m/overløp fant man denne å være i full orden. Inn- og utløp var forskriftsmessig tildekket med granbar mot frost. I terrengskråningen nedenfor ledes vannet i Armco-rør for å hindre erosjon. Den gamle stikkrenna, som er satt ut av funksjon, krysser jernbanen mer skrått og følger formodentlig den naturlige bekke-dalen. Det var fortsatt en del vannføring også i denne rennen. Noe rensk på nedsiden anses påkrevet for å sikre effektivt utløp.

Stedet må naturlig nok holdes under oppsikt en tid fremover inntil flomperioden er over og forholdene ovenfor linjen har stabilisert seg.

3. Ras i vegfylling nær jernbanen. Kvasshylla km 504,4.



På befaringsdagen 14.5. fikk man melding om at det like nord for Støren hadde gått en mindre utglidning i en privat veg på oversiden av jernbanen. Omrent halve vegbanen var rast ut. Rasmassene hadde stanset mot linjens planering, og hadde altså ikke kommet inn i sporet. Stikkrenneinnløp og linjegrøft var imidlertid overlagret av rasmasser, dog uten at nevneverdig skade var skjedd etter som den åpne forbindelsen mellom den gamle jernbanestikkrenna og det nyere løp gjennom vegen var beskyttet med svilledekke. Opprensning pågikk for fullt ved hjelp av gravemaskin.

Raset er utvilsomt utløst av ukontrollert vann under vegfyllingen, gjennom et permeabelt gruslag i dybde ca. 1,5 m under vegbanen. Vannet som strømmet ut av rasgropa ble midlertidig avledet gjennom sporet i en plastledning.

Som utbedrende tiltak ble foreslått lagt to stk. 3" icodren i drensgrøft fra rasgropa og bort til stikkrenna. Drens-

ledningene omhylles av filtergrus eller singel før vegfyllingen bygges opp igjen av grusmasser. (Fyllmassene må ikke være tette).

Gjør Falstad

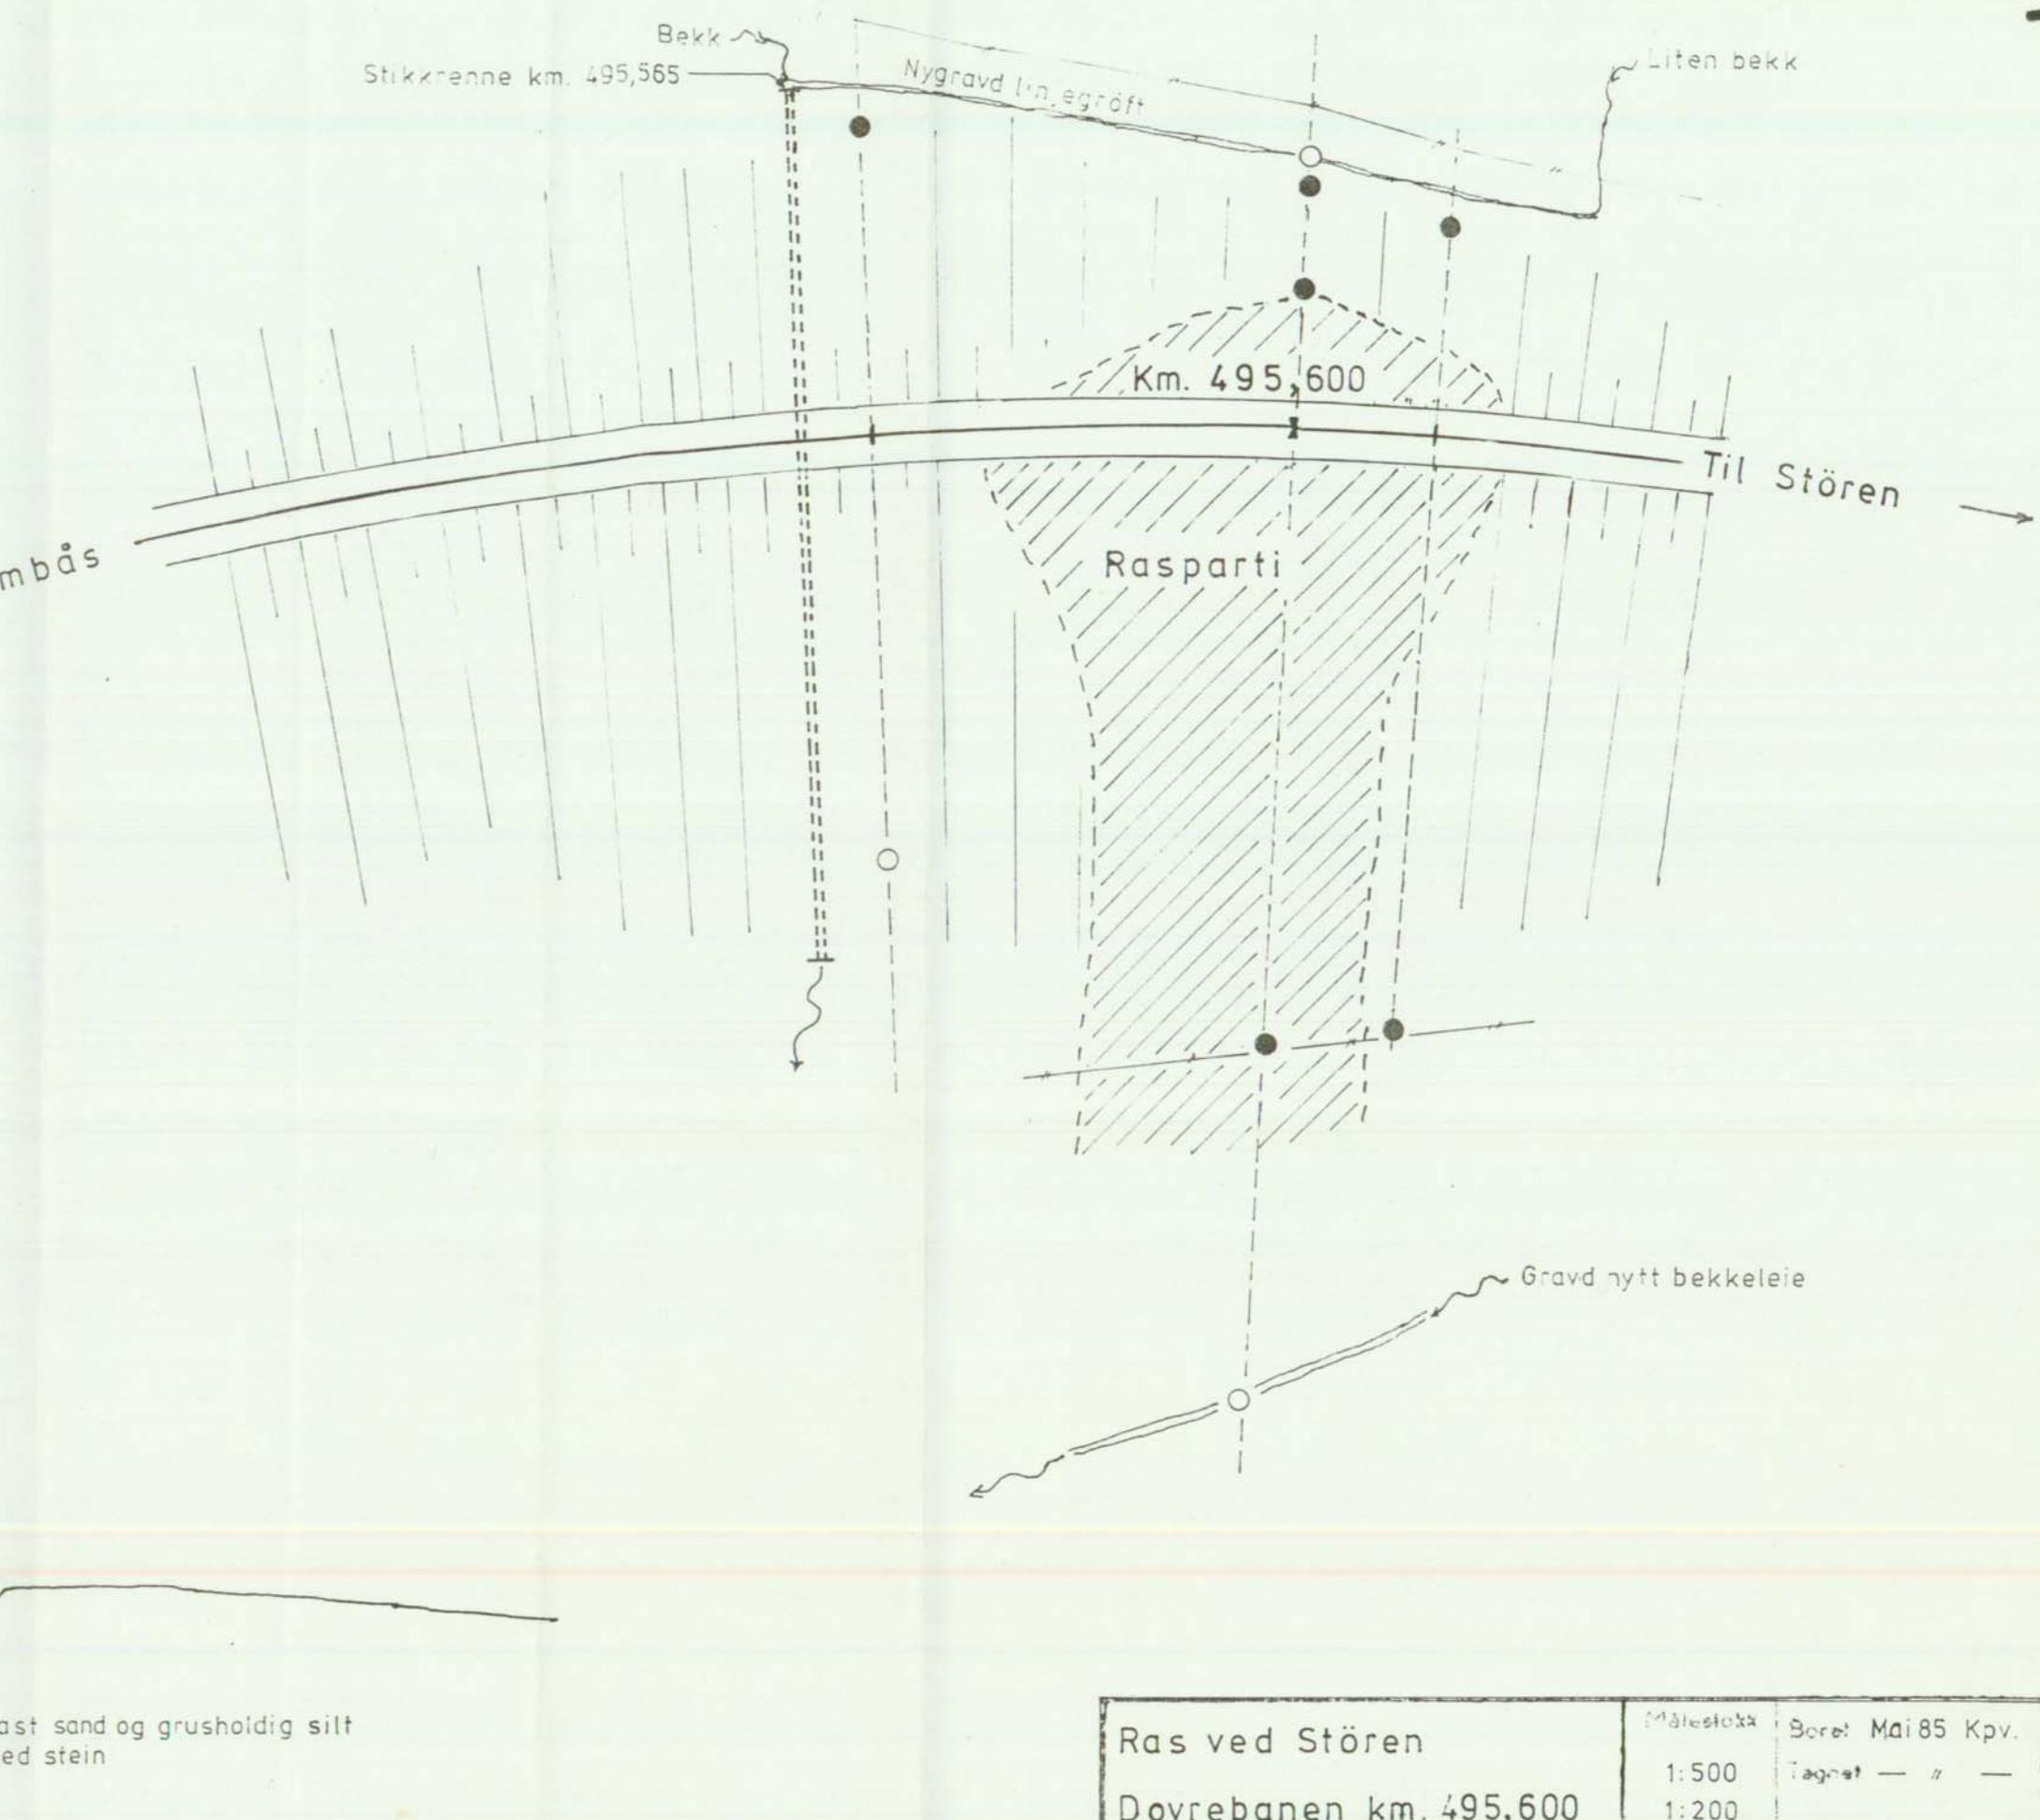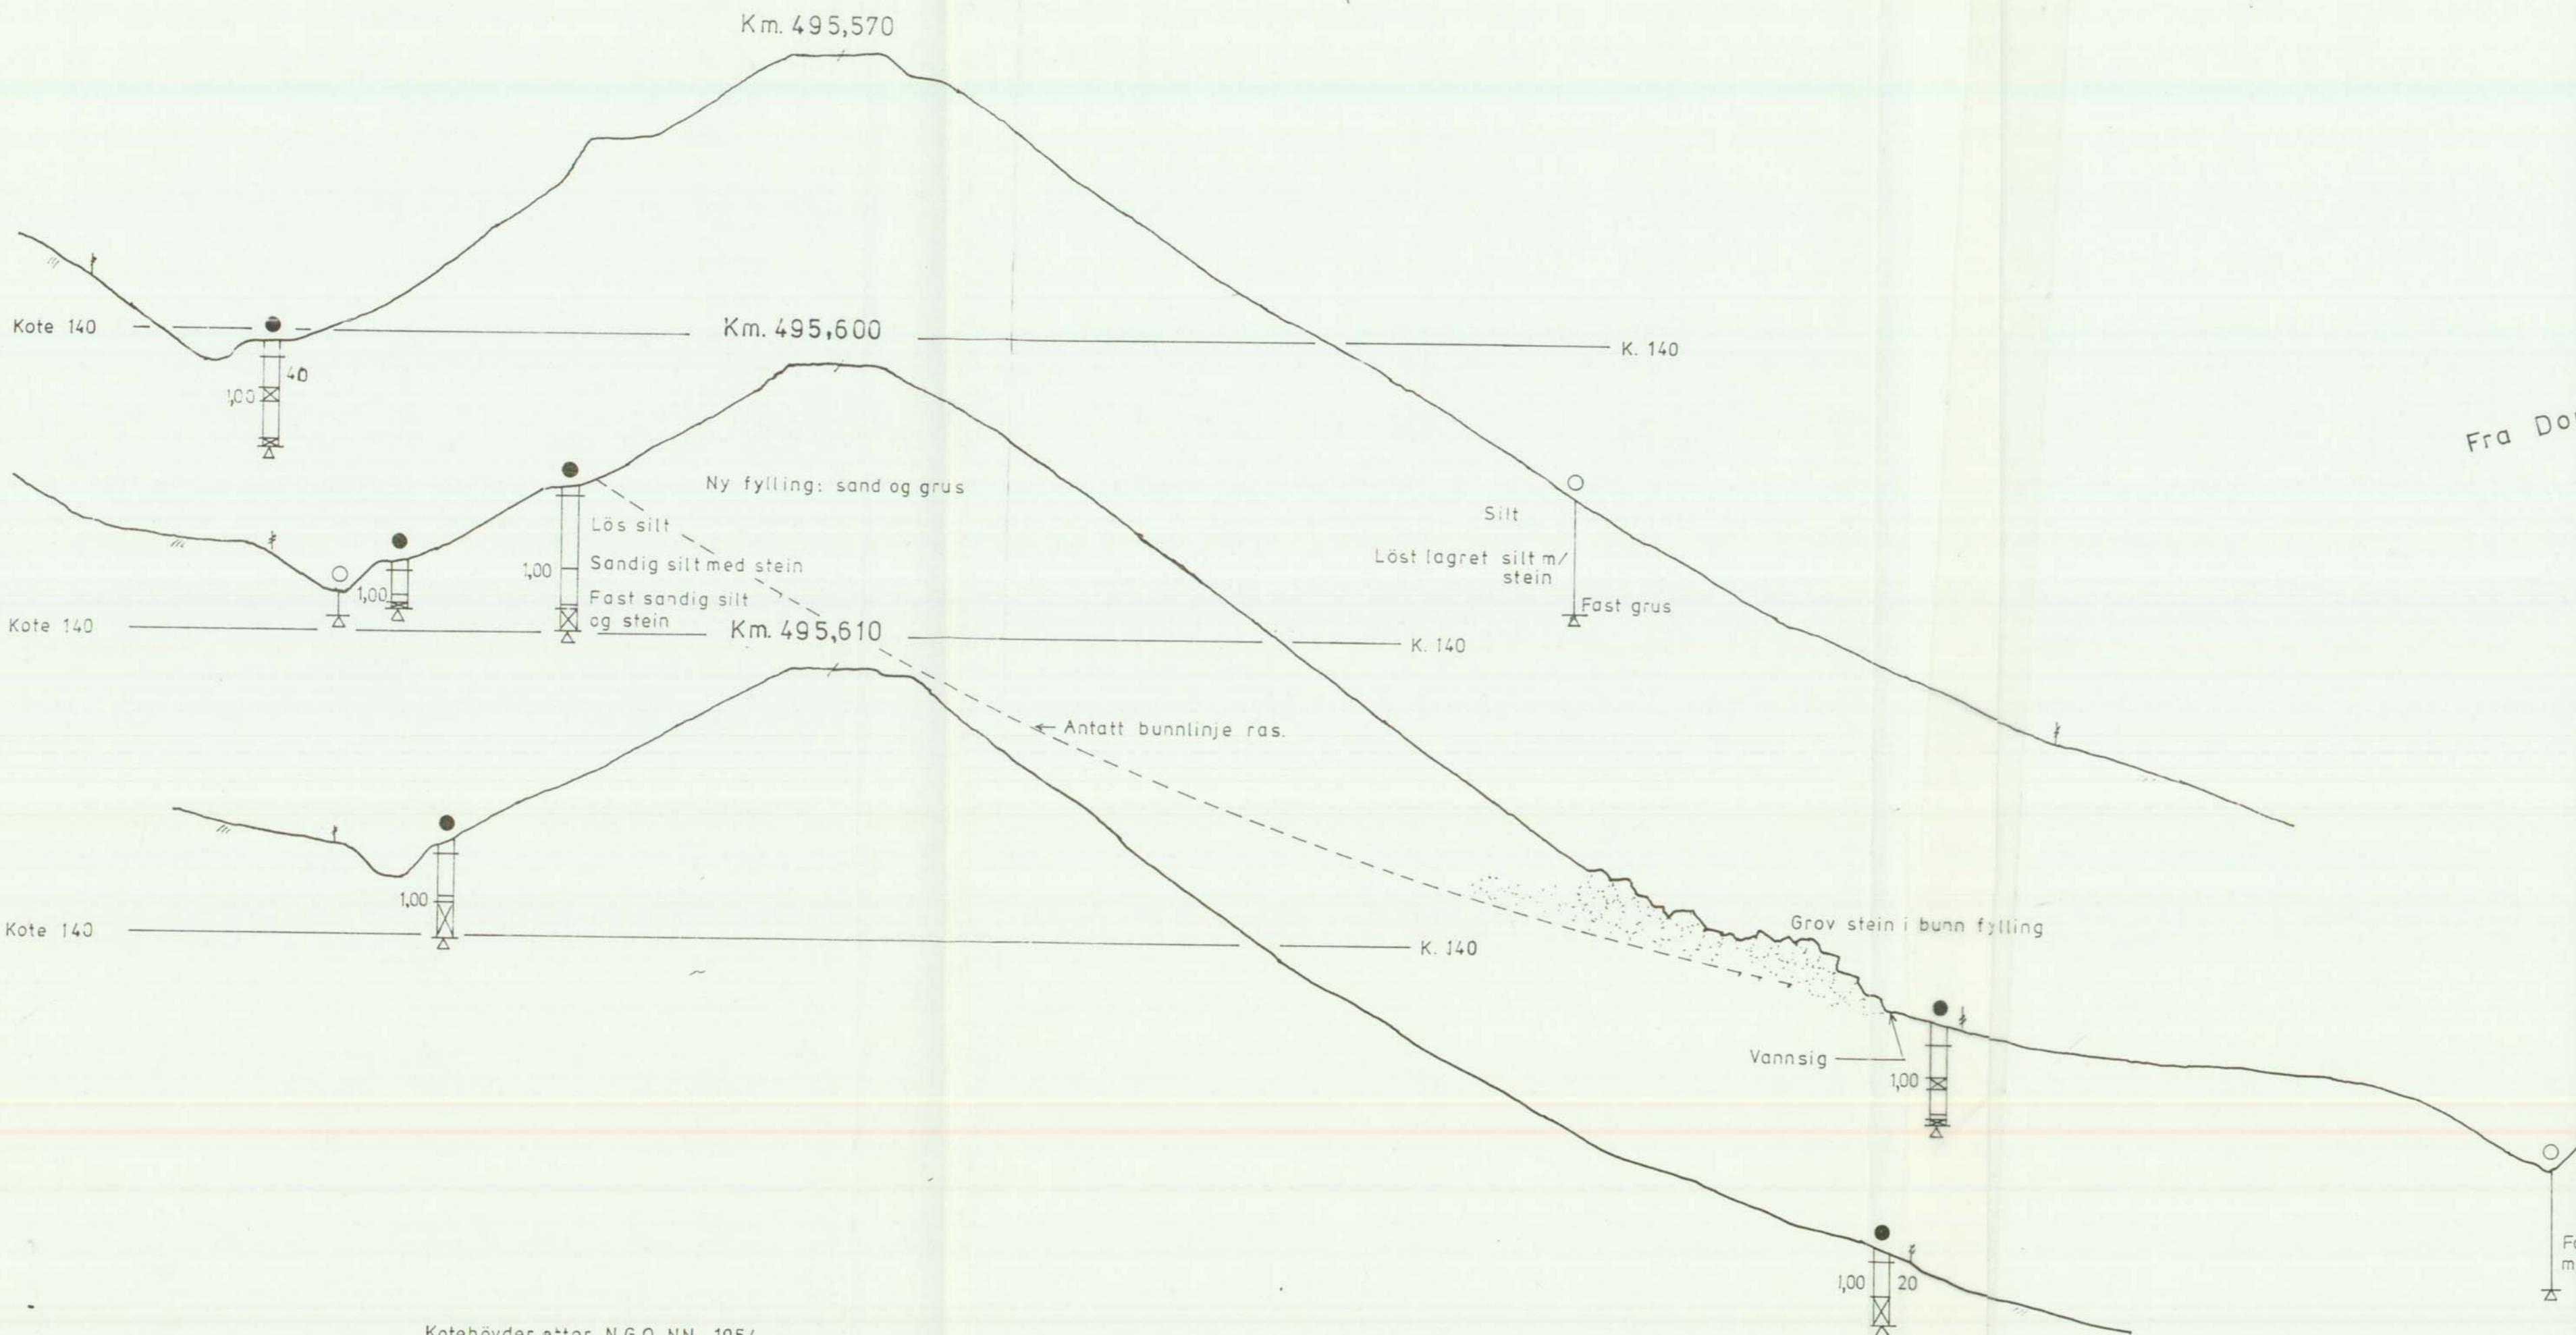


Ras ved Stören	Målestokk 1:500 1:200	Boret Mai 85 Kpv. Tegnet — —
Dovrebanen km. 495,600		
Situasjonsplan og boringsprofiler	Sek nr. Gk. 4033	Tegn nr. 1

φ-SPOR

→ prøveremningene Ulsberg - Skoven den 30/10-83

kt. 150.63

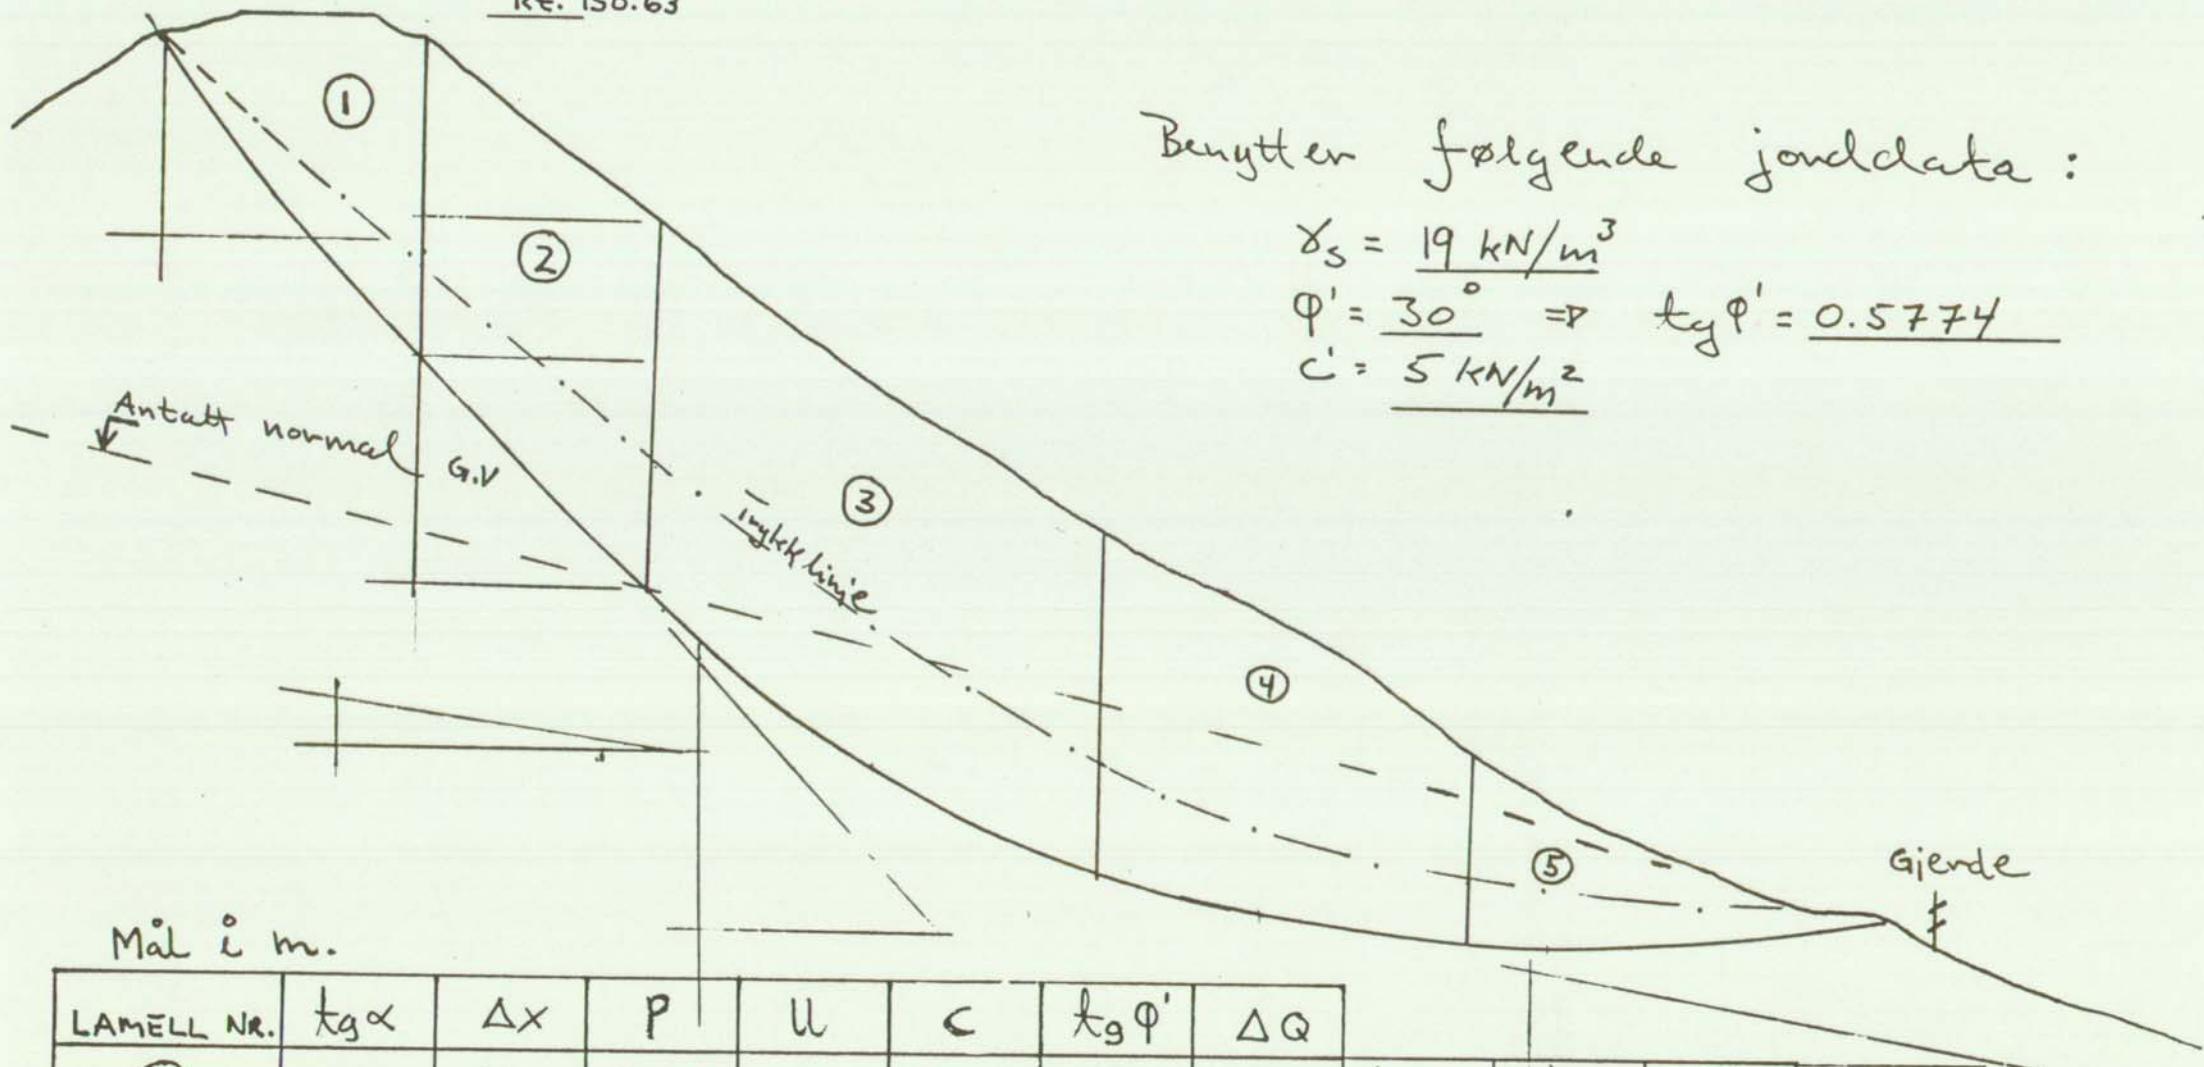

LAMELL NR.	$\operatorname{tg} \alpha$	Δx	P	U	C	$\operatorname{tg} \varphi'$	ΔQ
①	1.094	7.00	86.37	0	5.00	0.577	0
②	0.936	6.20	170.05	0	"	"	0
③	0.600	12.00	190.00	30.0	"	"	0
④	0.181	10.00	142.50	42.0	"	"	0
⑤	0.000	11.00	47.50	32.0	"	"	0

$\operatorname{tg} \alpha_k$	h_+	Z_Q
0.867	2.30	0
0.867	3.40	0
0.494	3.00	0
0.141	1.80	0

RAS PÅ STREKNINGEN ULSBERG - STØREN DEN 30.10.83

TAN ALFA	DELTA X	P	U	C	TAN FI	DELTA Q
1.094	7.00	86.370	0.	5.000	0.577	0.
0.936	6.20	170.050	0.	5.000	0.577	0.
0.600	12.00	190.000	30.000	5.000	0.577	0.
0.181	10.00	142.500	42.000	5.000	0.577	0.
0.	11.00	47.500	32.000	5.000	0.577	0.

F= 0.977 1.048 1.052 1.053


TAN ALFA-T	HT	Z	T	E	TAU	SIGMA
0.867	2.30	0.	-62.675	139.741	<u>29.501</u>	<u>45.142</u>
0.867	3.40	0.	-211.456	335.629	<u>55.977</u>	<u>93.659</u>
0.494	3.00	0.	-299.682	565.483	<u>66.510</u>	<u>142.742</u>
0.141	1.80	0.	-74.769	186.521	<u>65.607</u>	<u>153.116</u>
			0.	0.	16.956	54.297

IF YOU WISH TO UPDATE ANY OF THE COLOUMNS, PRESS 1
IF NOT, PRESS BREAK

=


*BYE

**cost: kr 18.66 to date: kr 1811.92 = 2%
**on at 10.393 - off at 10.680 on 11/08/87

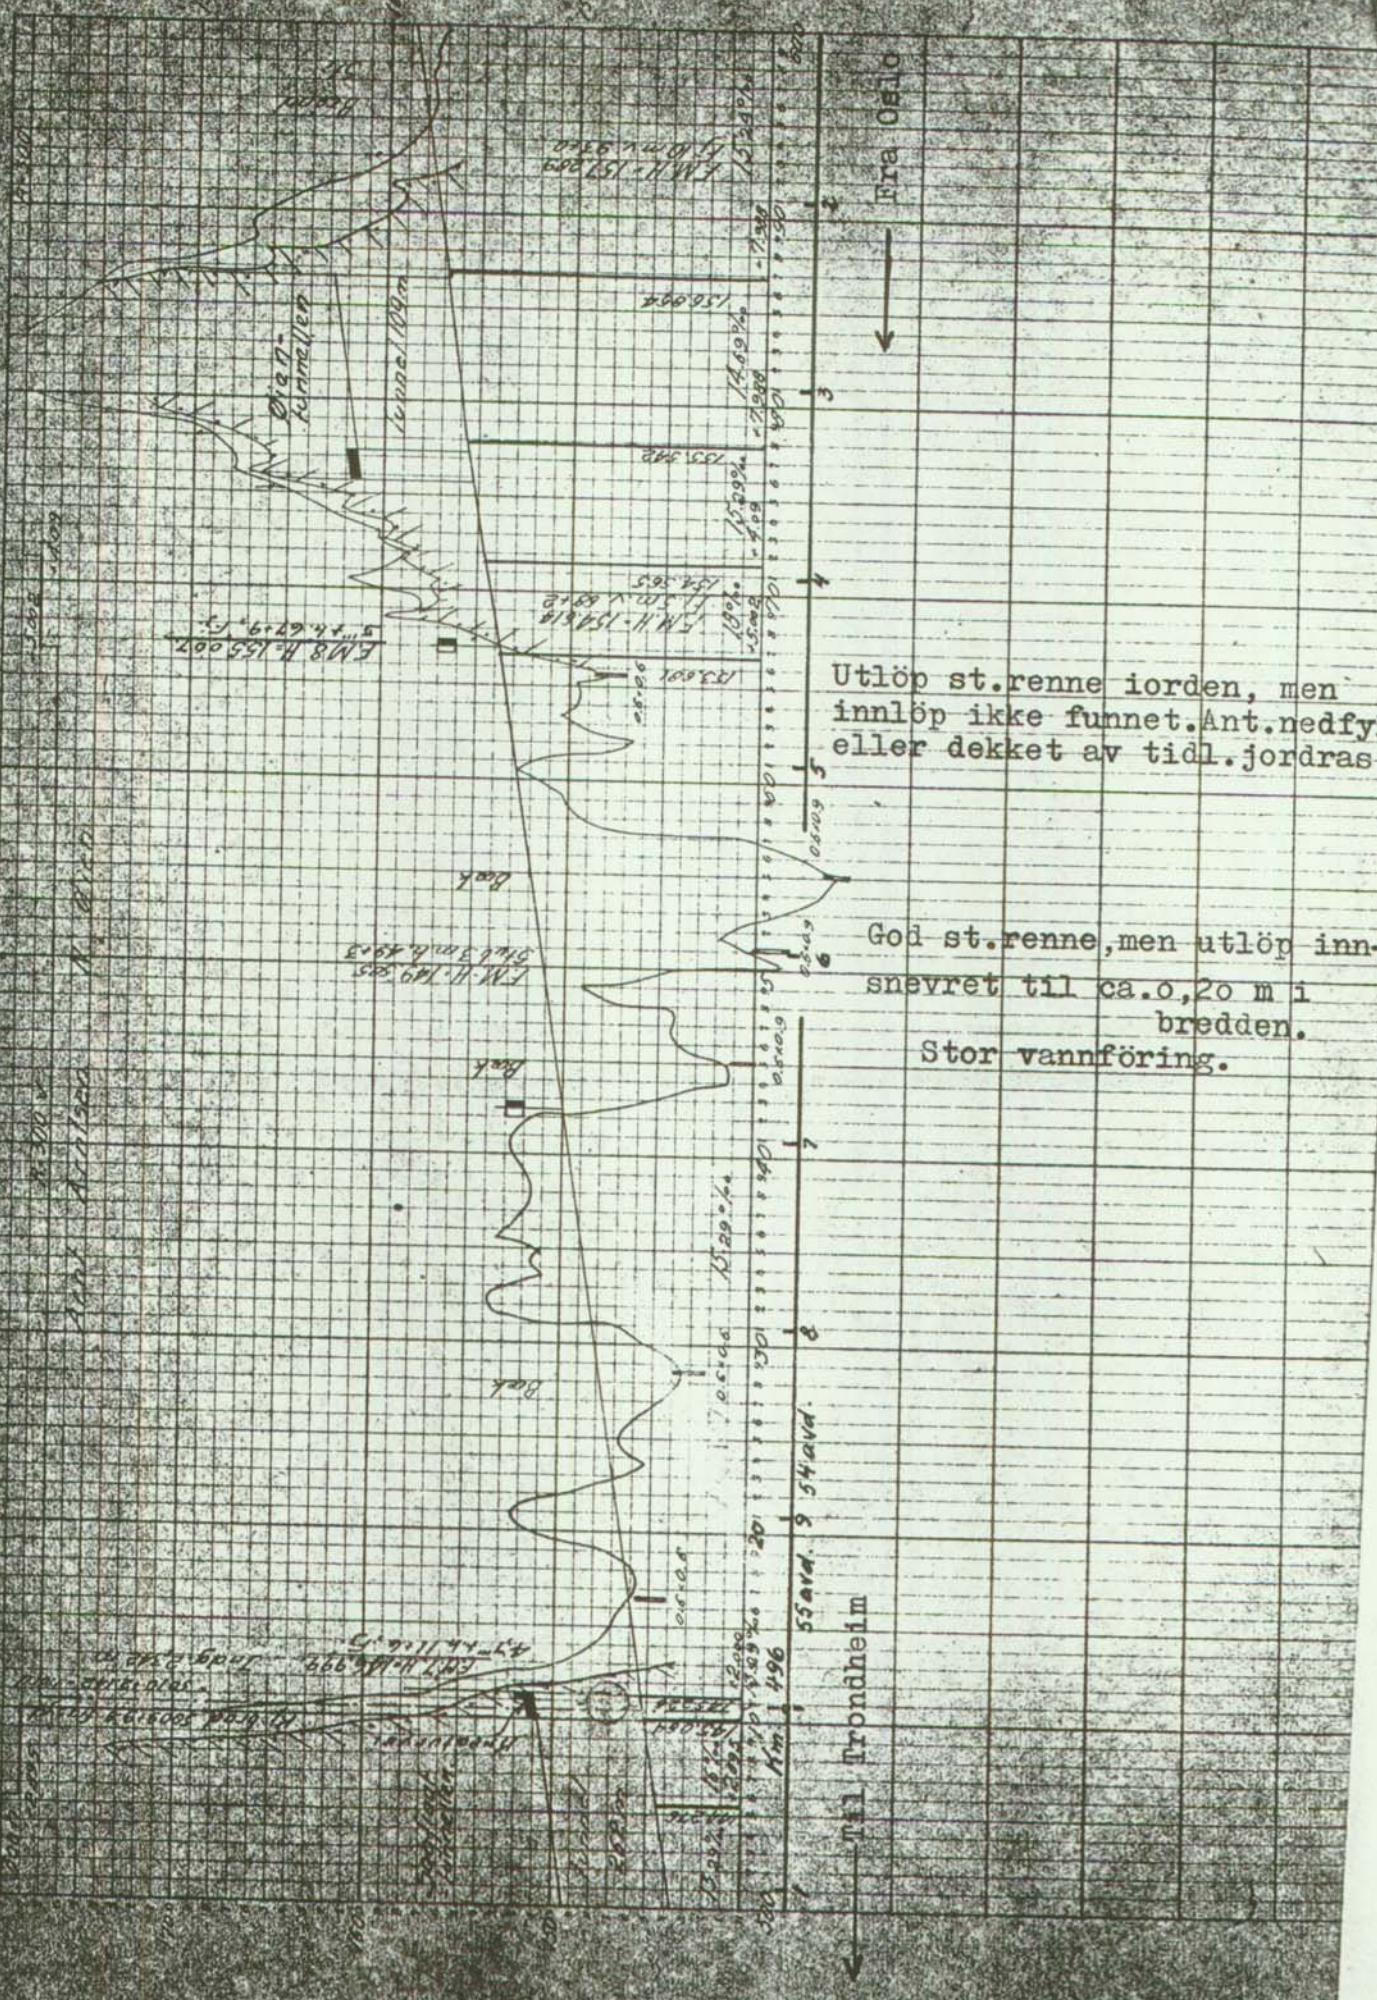

Utl p st. renne iorden, men innl p ikke funnet. Ant. nedfyl eller dekket av tidl. jordras


God st. renne, men utl p inn-snevret til ca. o,20 m i bredden.
Stor vannf ring.

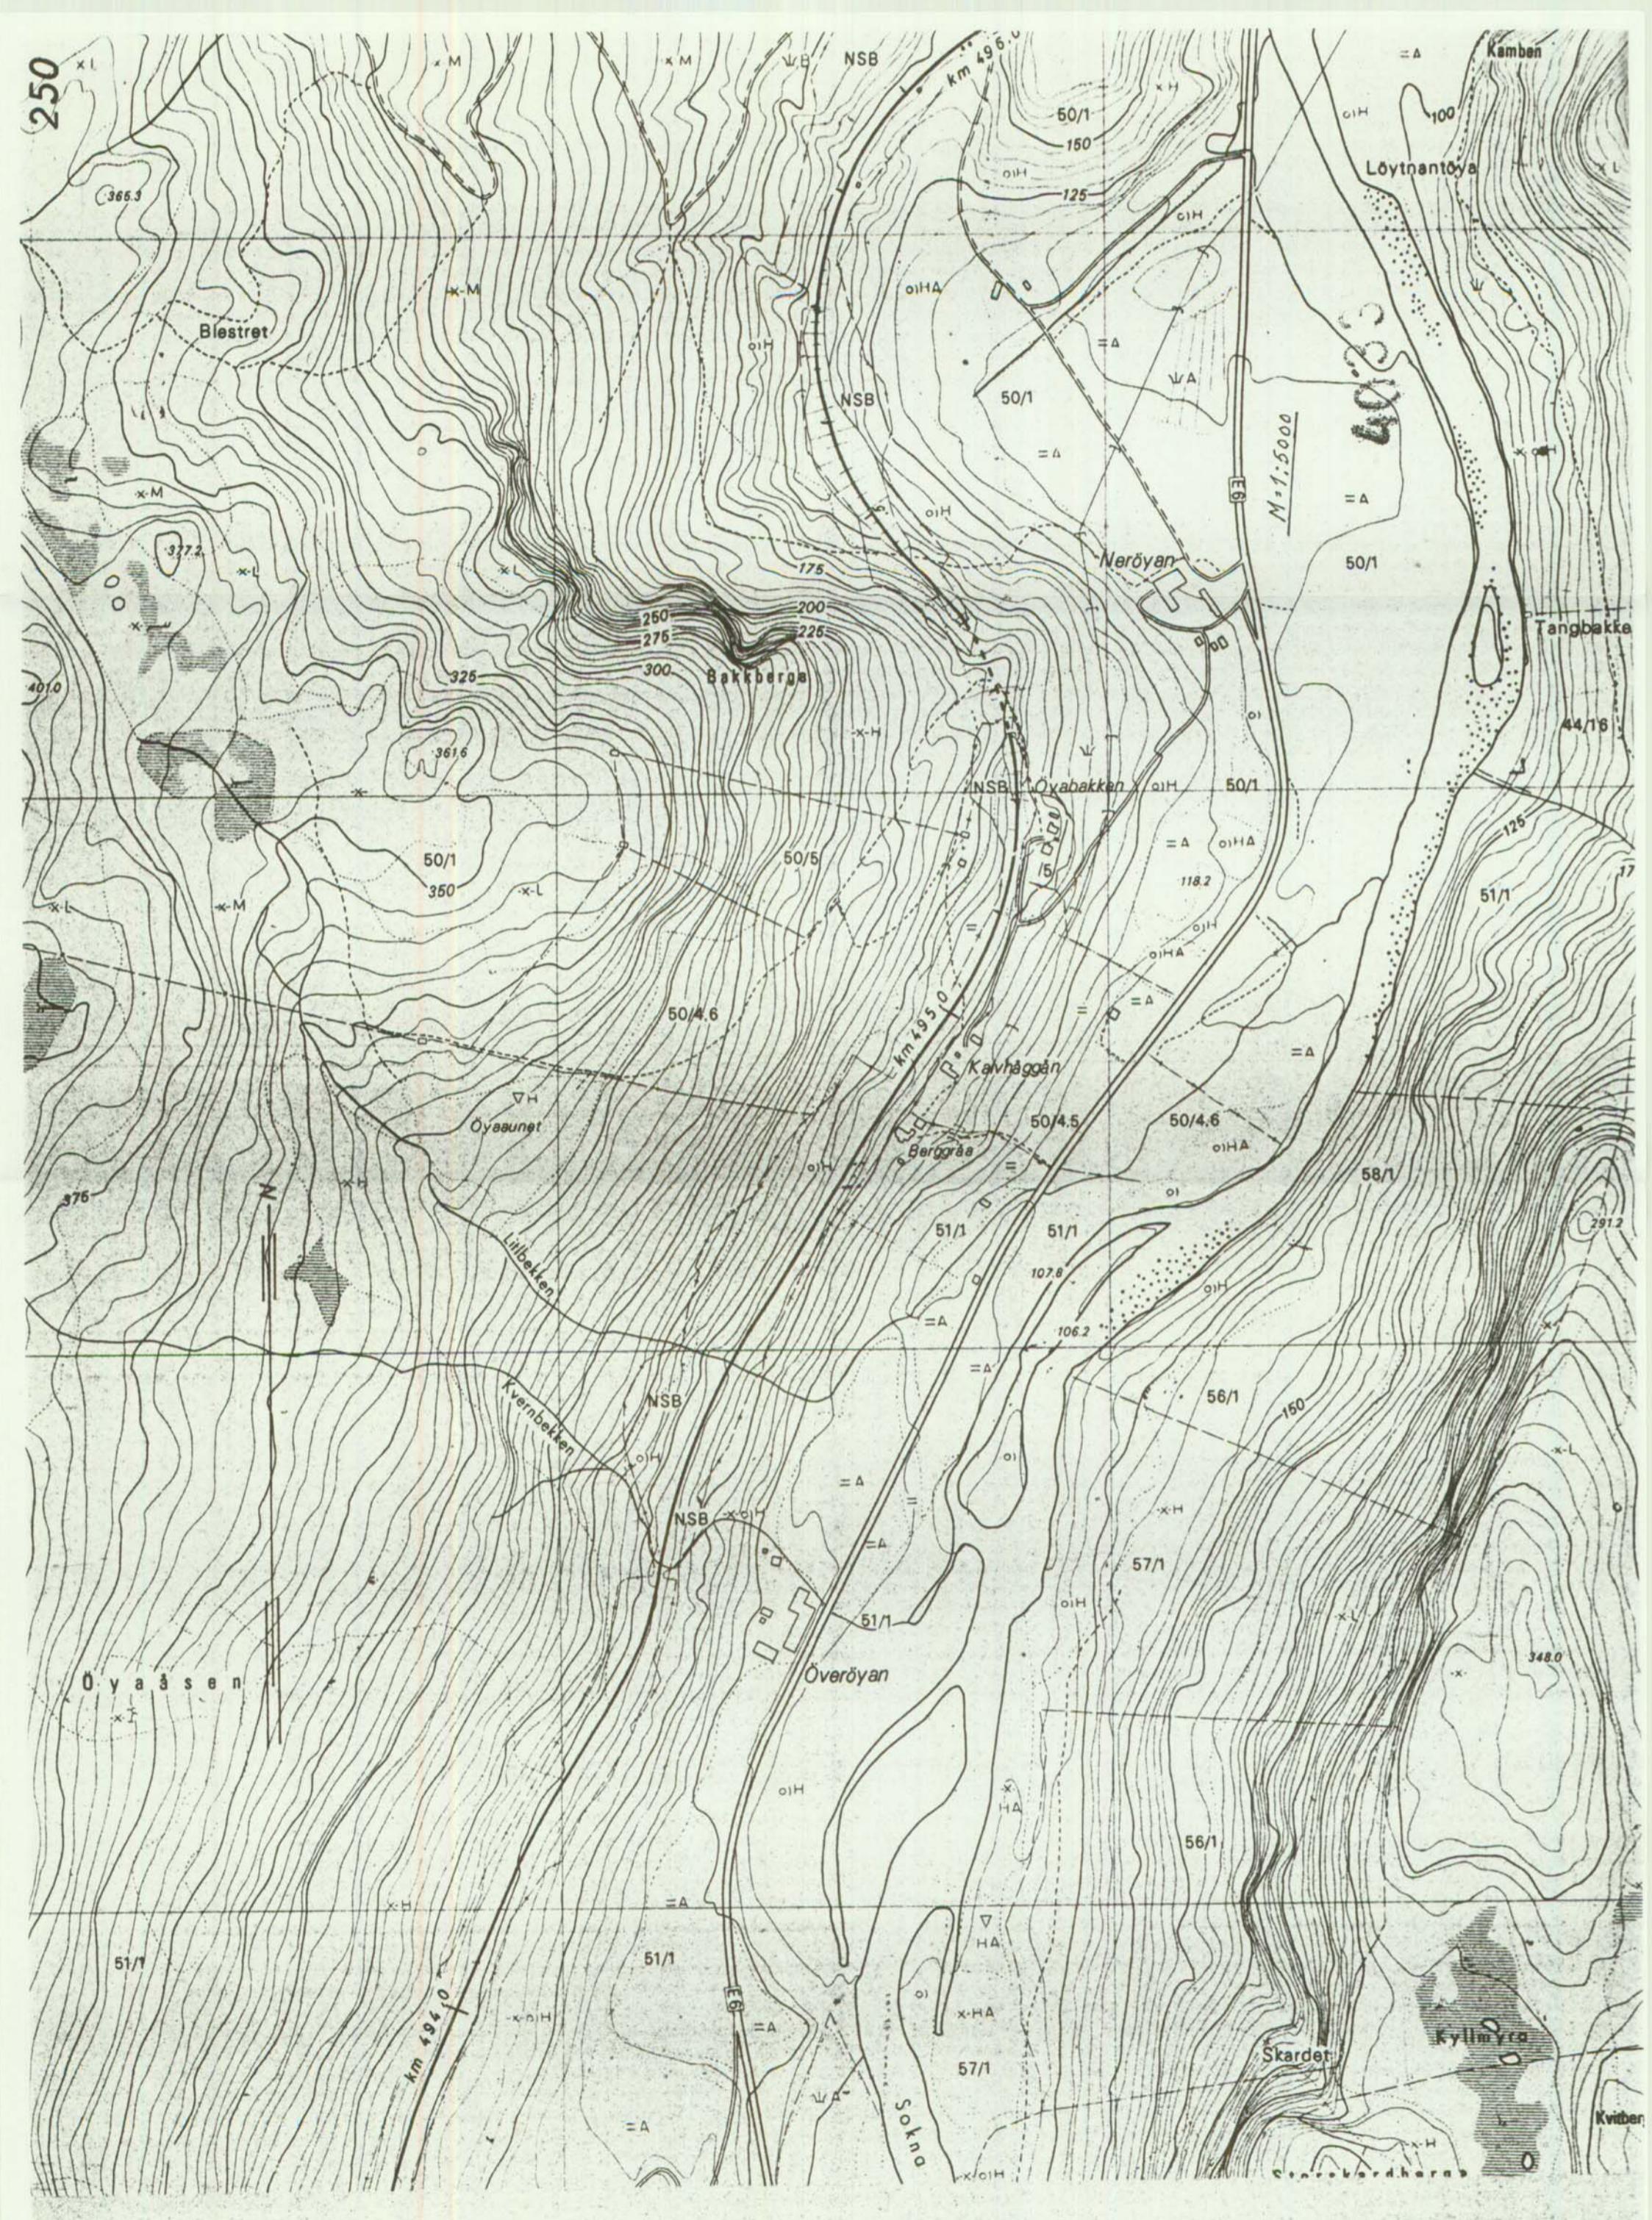

DOVREBANEN KM 495,45 - 495,65

M = 1 : 500

Kotekart etter tverrprofiler.

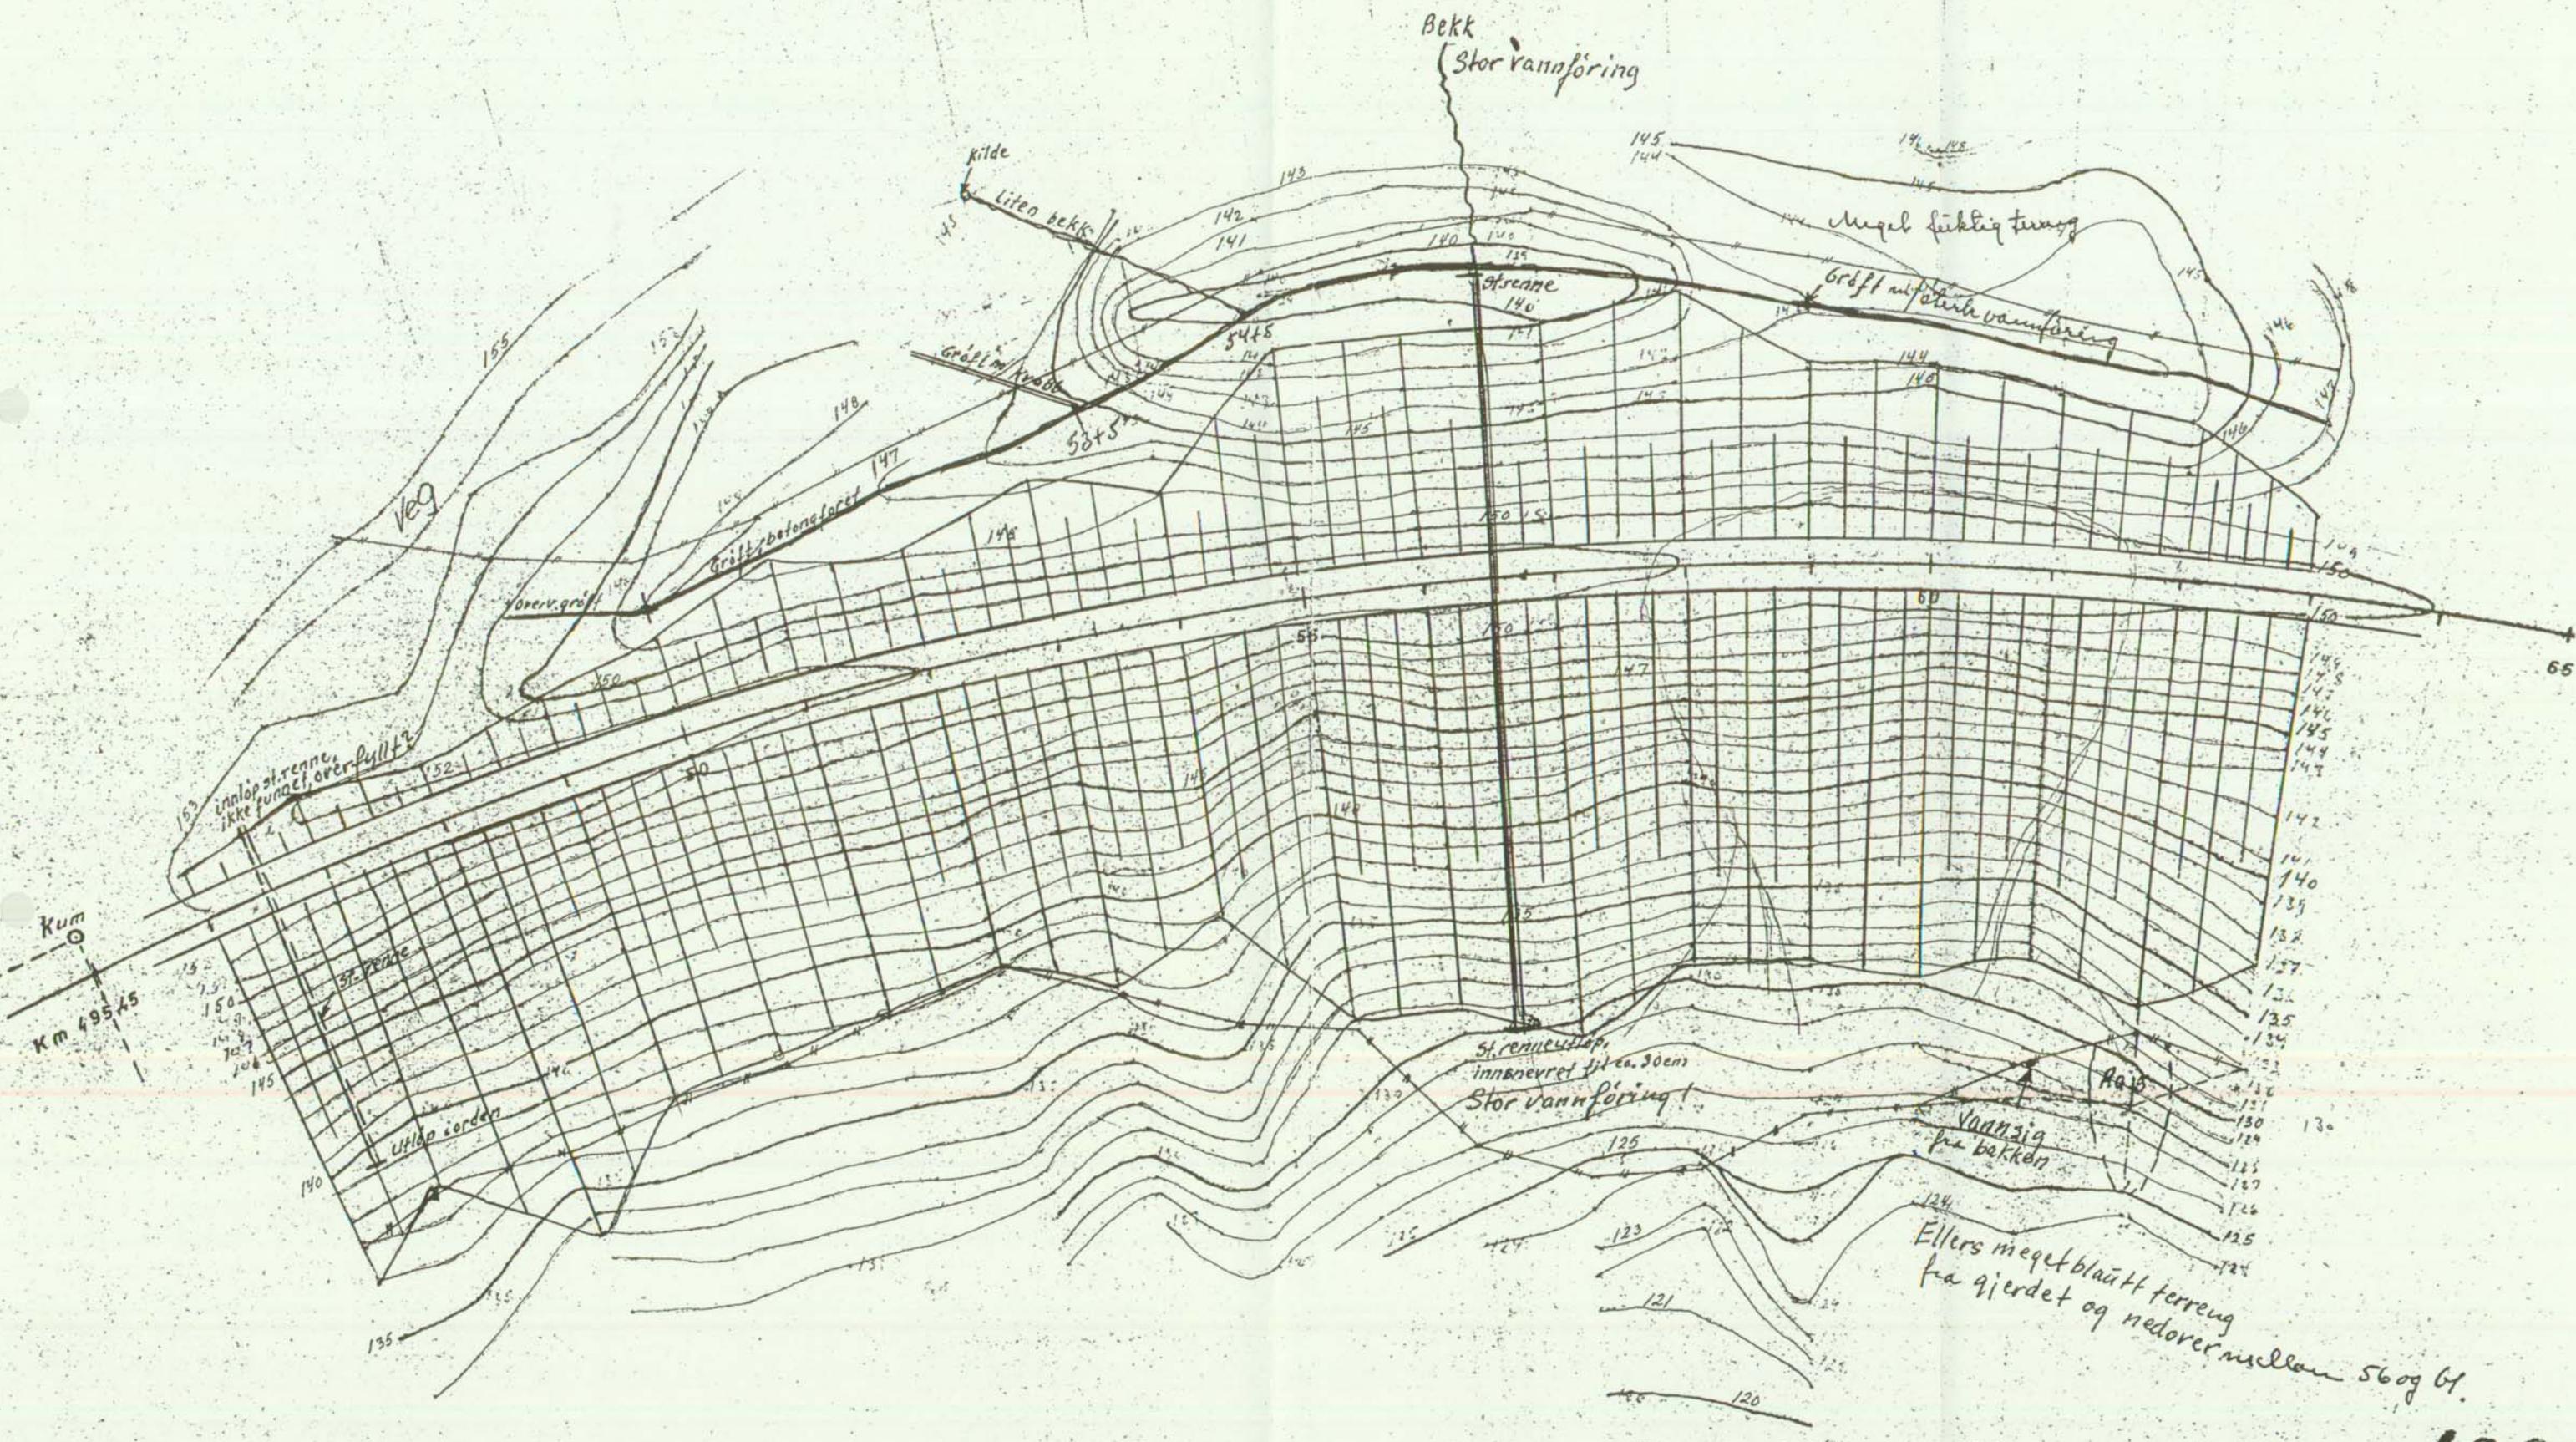

Veg 1. km 495,45

15294

Tverrprofiler / filling km 495,45 - 495,65, Dønebanen.

Meldesjøen 1910 - 13

Kunde av grønnskj. Østlands side - 495,44-45

Gren i den fra hul. og sprekker.

p.v. 495,45, 3 cm. ned tilbøp til høyre og til

Liftingsstasjon

Slik bør opp tilbøp ha 495,90 + s. til en opp fra grønnskj.

men når tekniker har en bunn, blir vanligvis

M 1:200

Tom bakke nederst fra fjorden

Først opp rulle på øvreste og den øvre fyllings rekketrasse
med plett under arbeide i hul. Etterslitt til strandkant
med golvplaster.

Veg

47

152,77


Cart profil fra 495,45
Samlet i forbindelse med
blikkating av skjæremessing?

Polymer substrasser fra tot.

Tom bakke nederst fra fjorden


N.B. Fra oppslutning videre nedover gir profil
langs bokkenhetten

4033

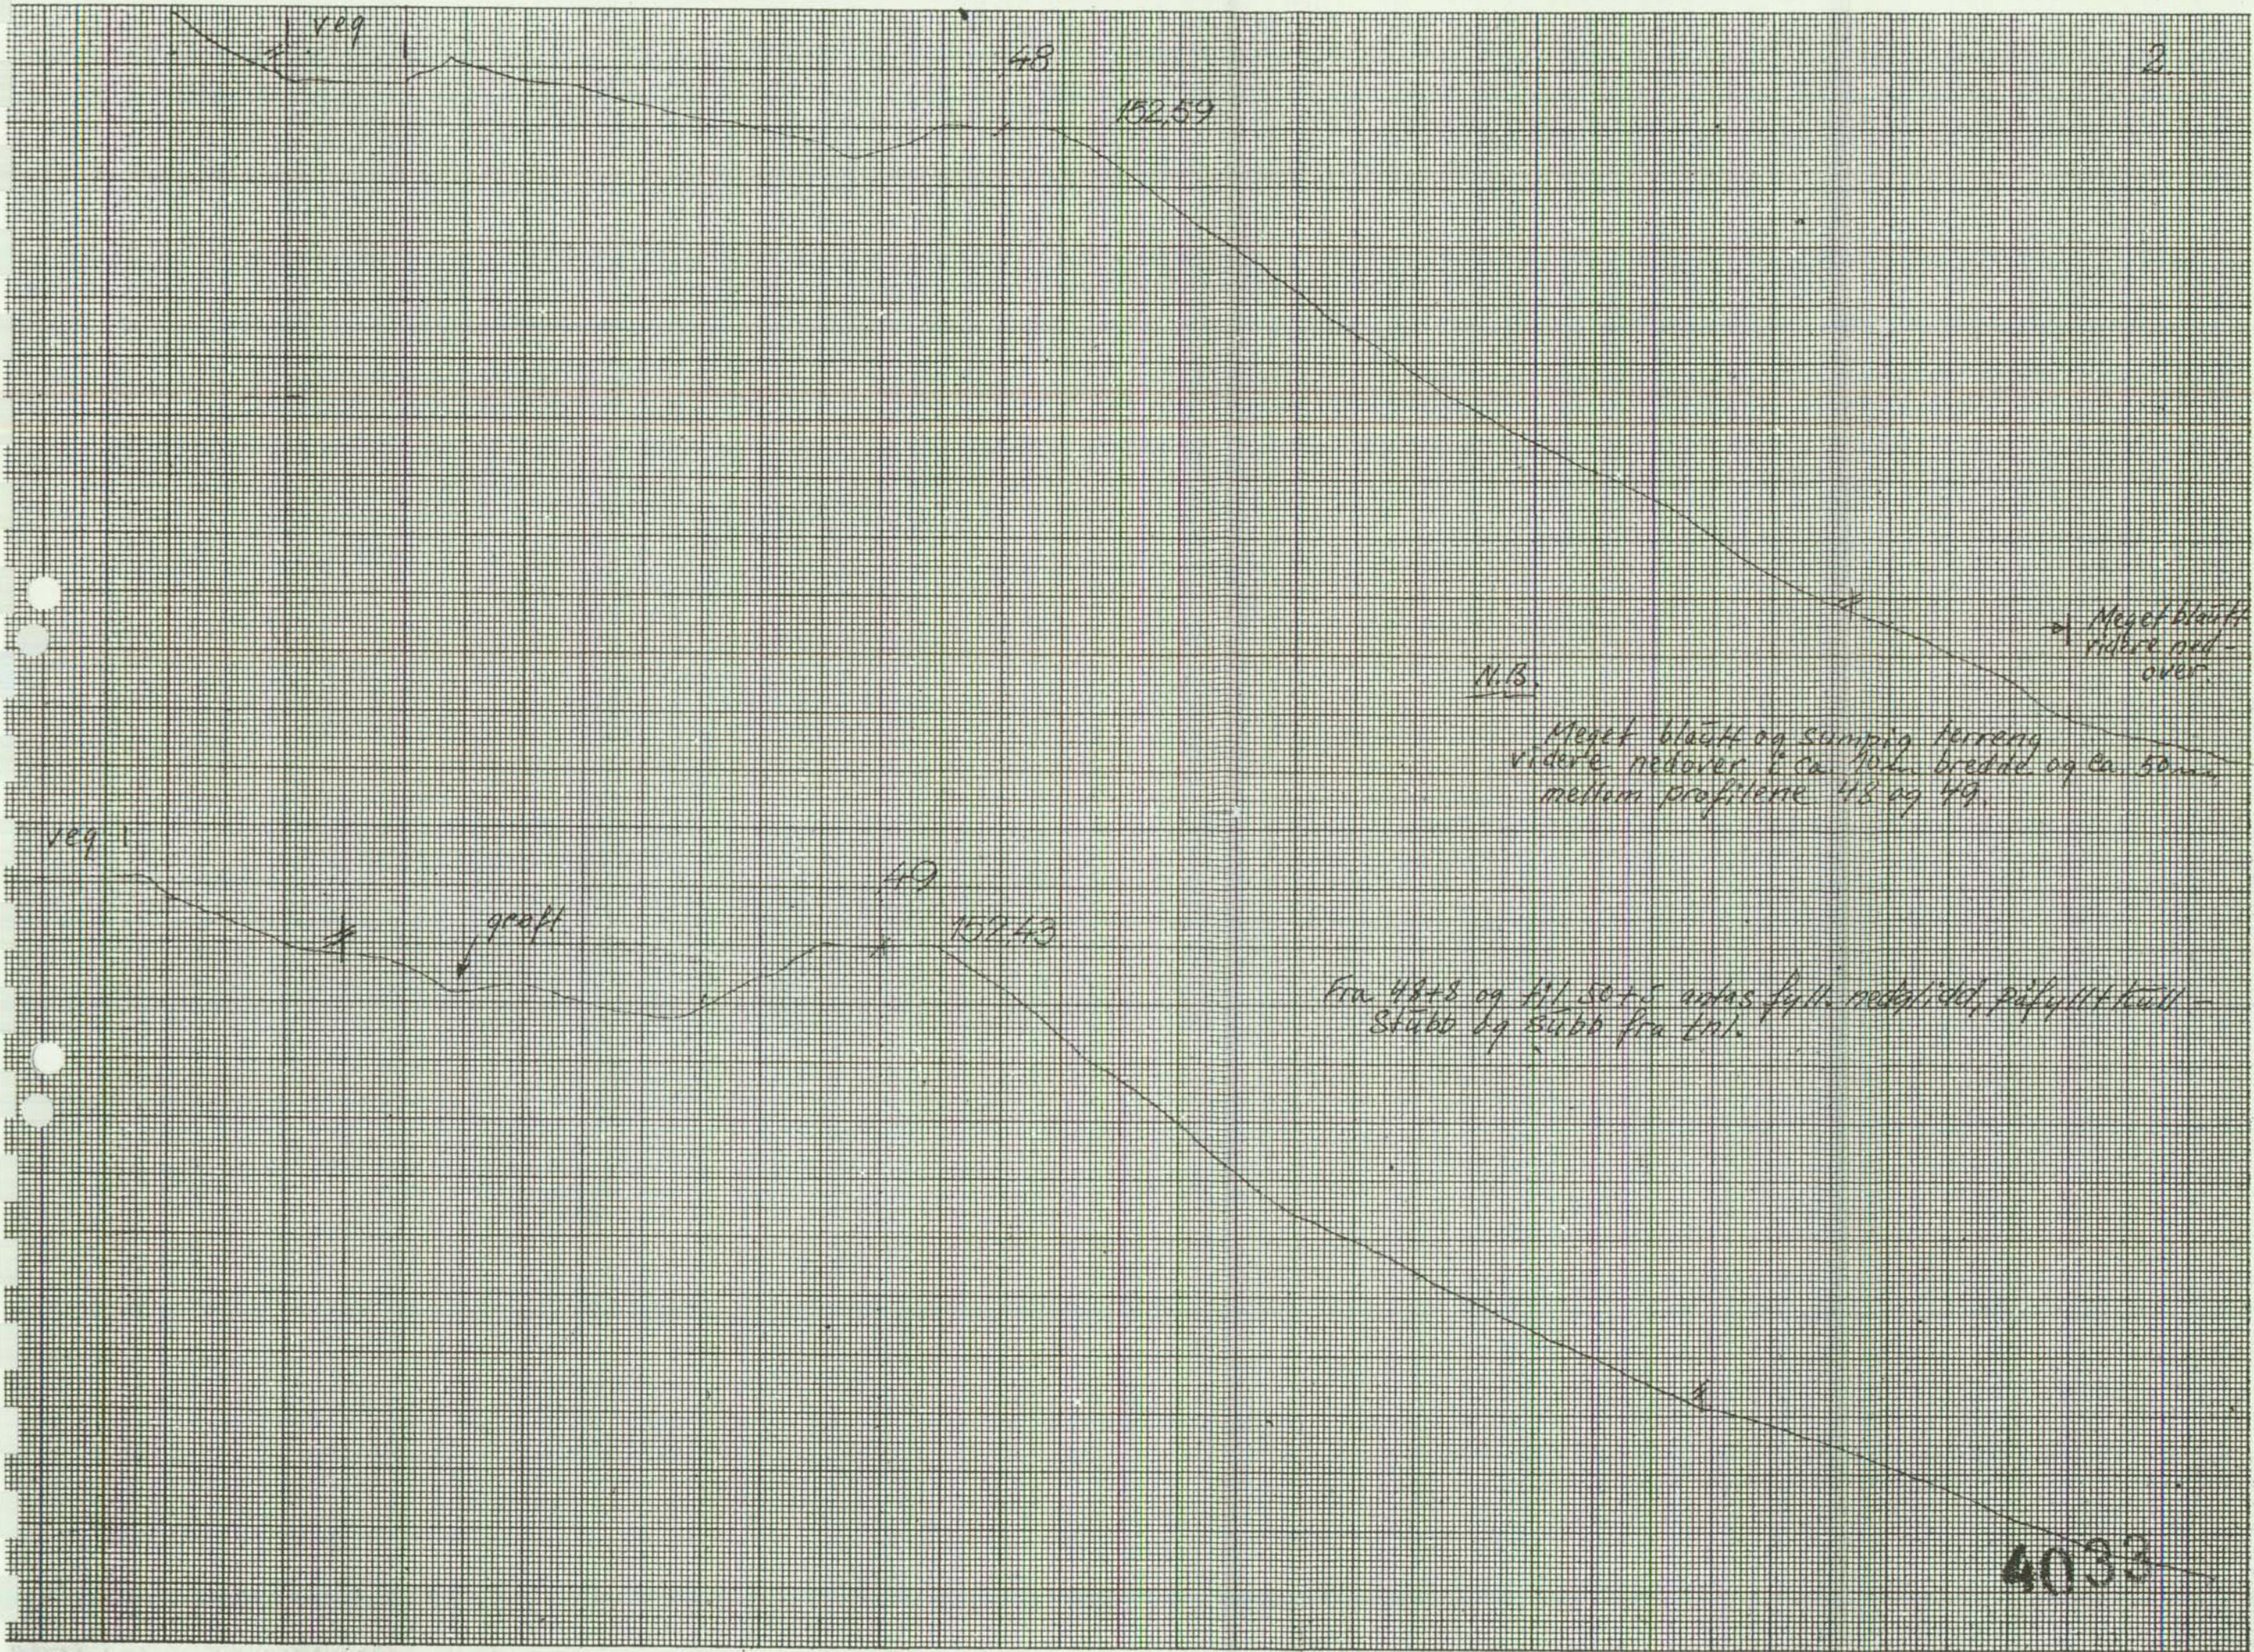

1 veg 1


3.

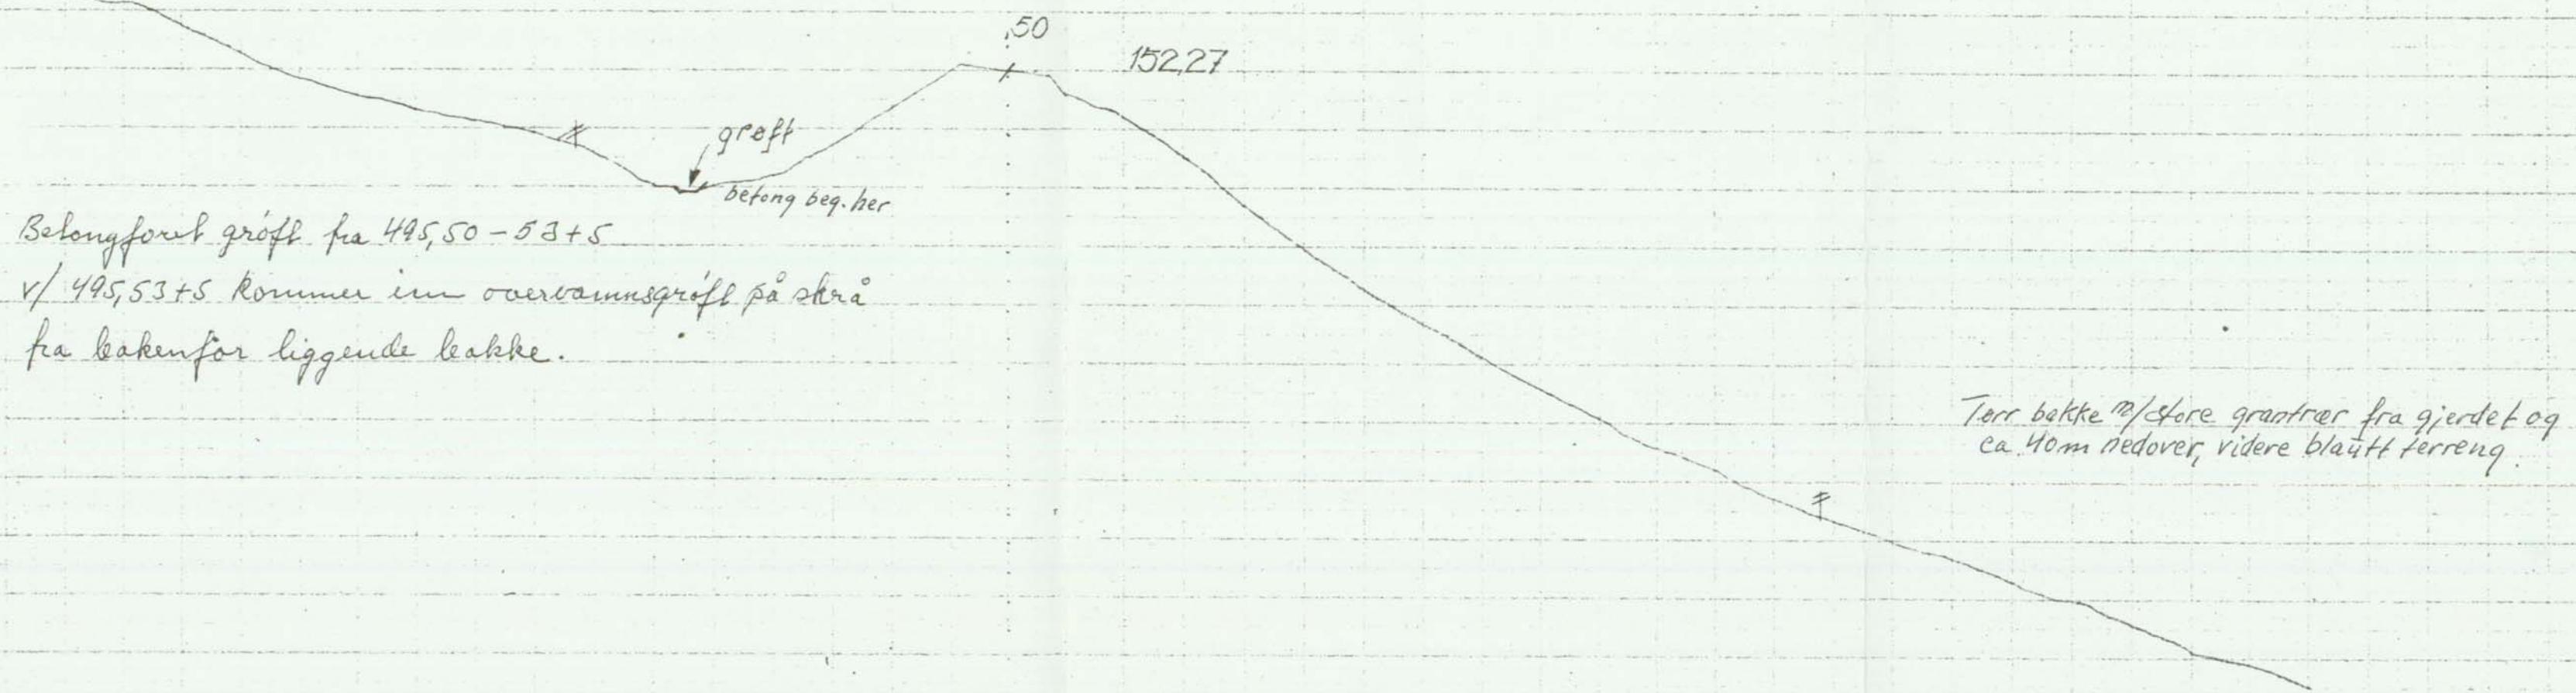

Belongført grøft fra 495,50 - 53+5


v/ 495,53+5 kommer inn overvannsgroff på skrå
fra bakenfor liggende bekke.


Terr. bekke m/ store grantrer fra gjerdet og
ca 40m nedover, videre blått terreng.

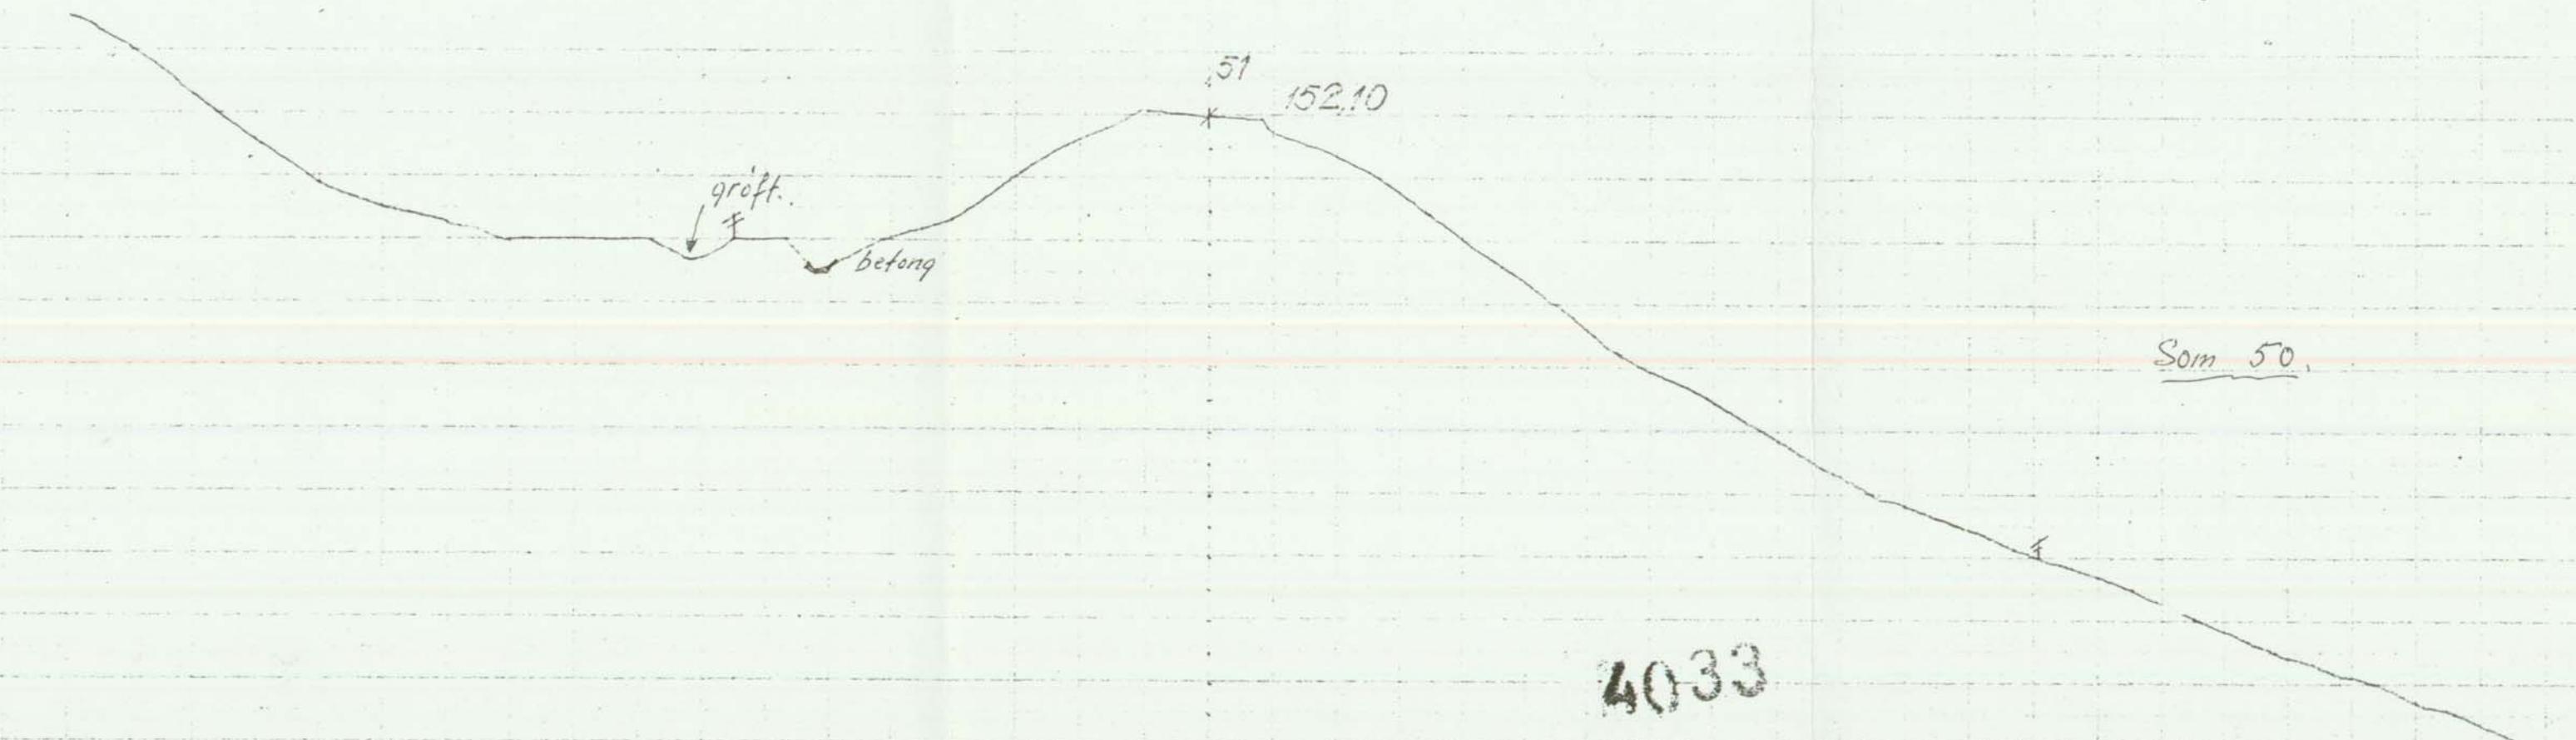

Som 50.

4033

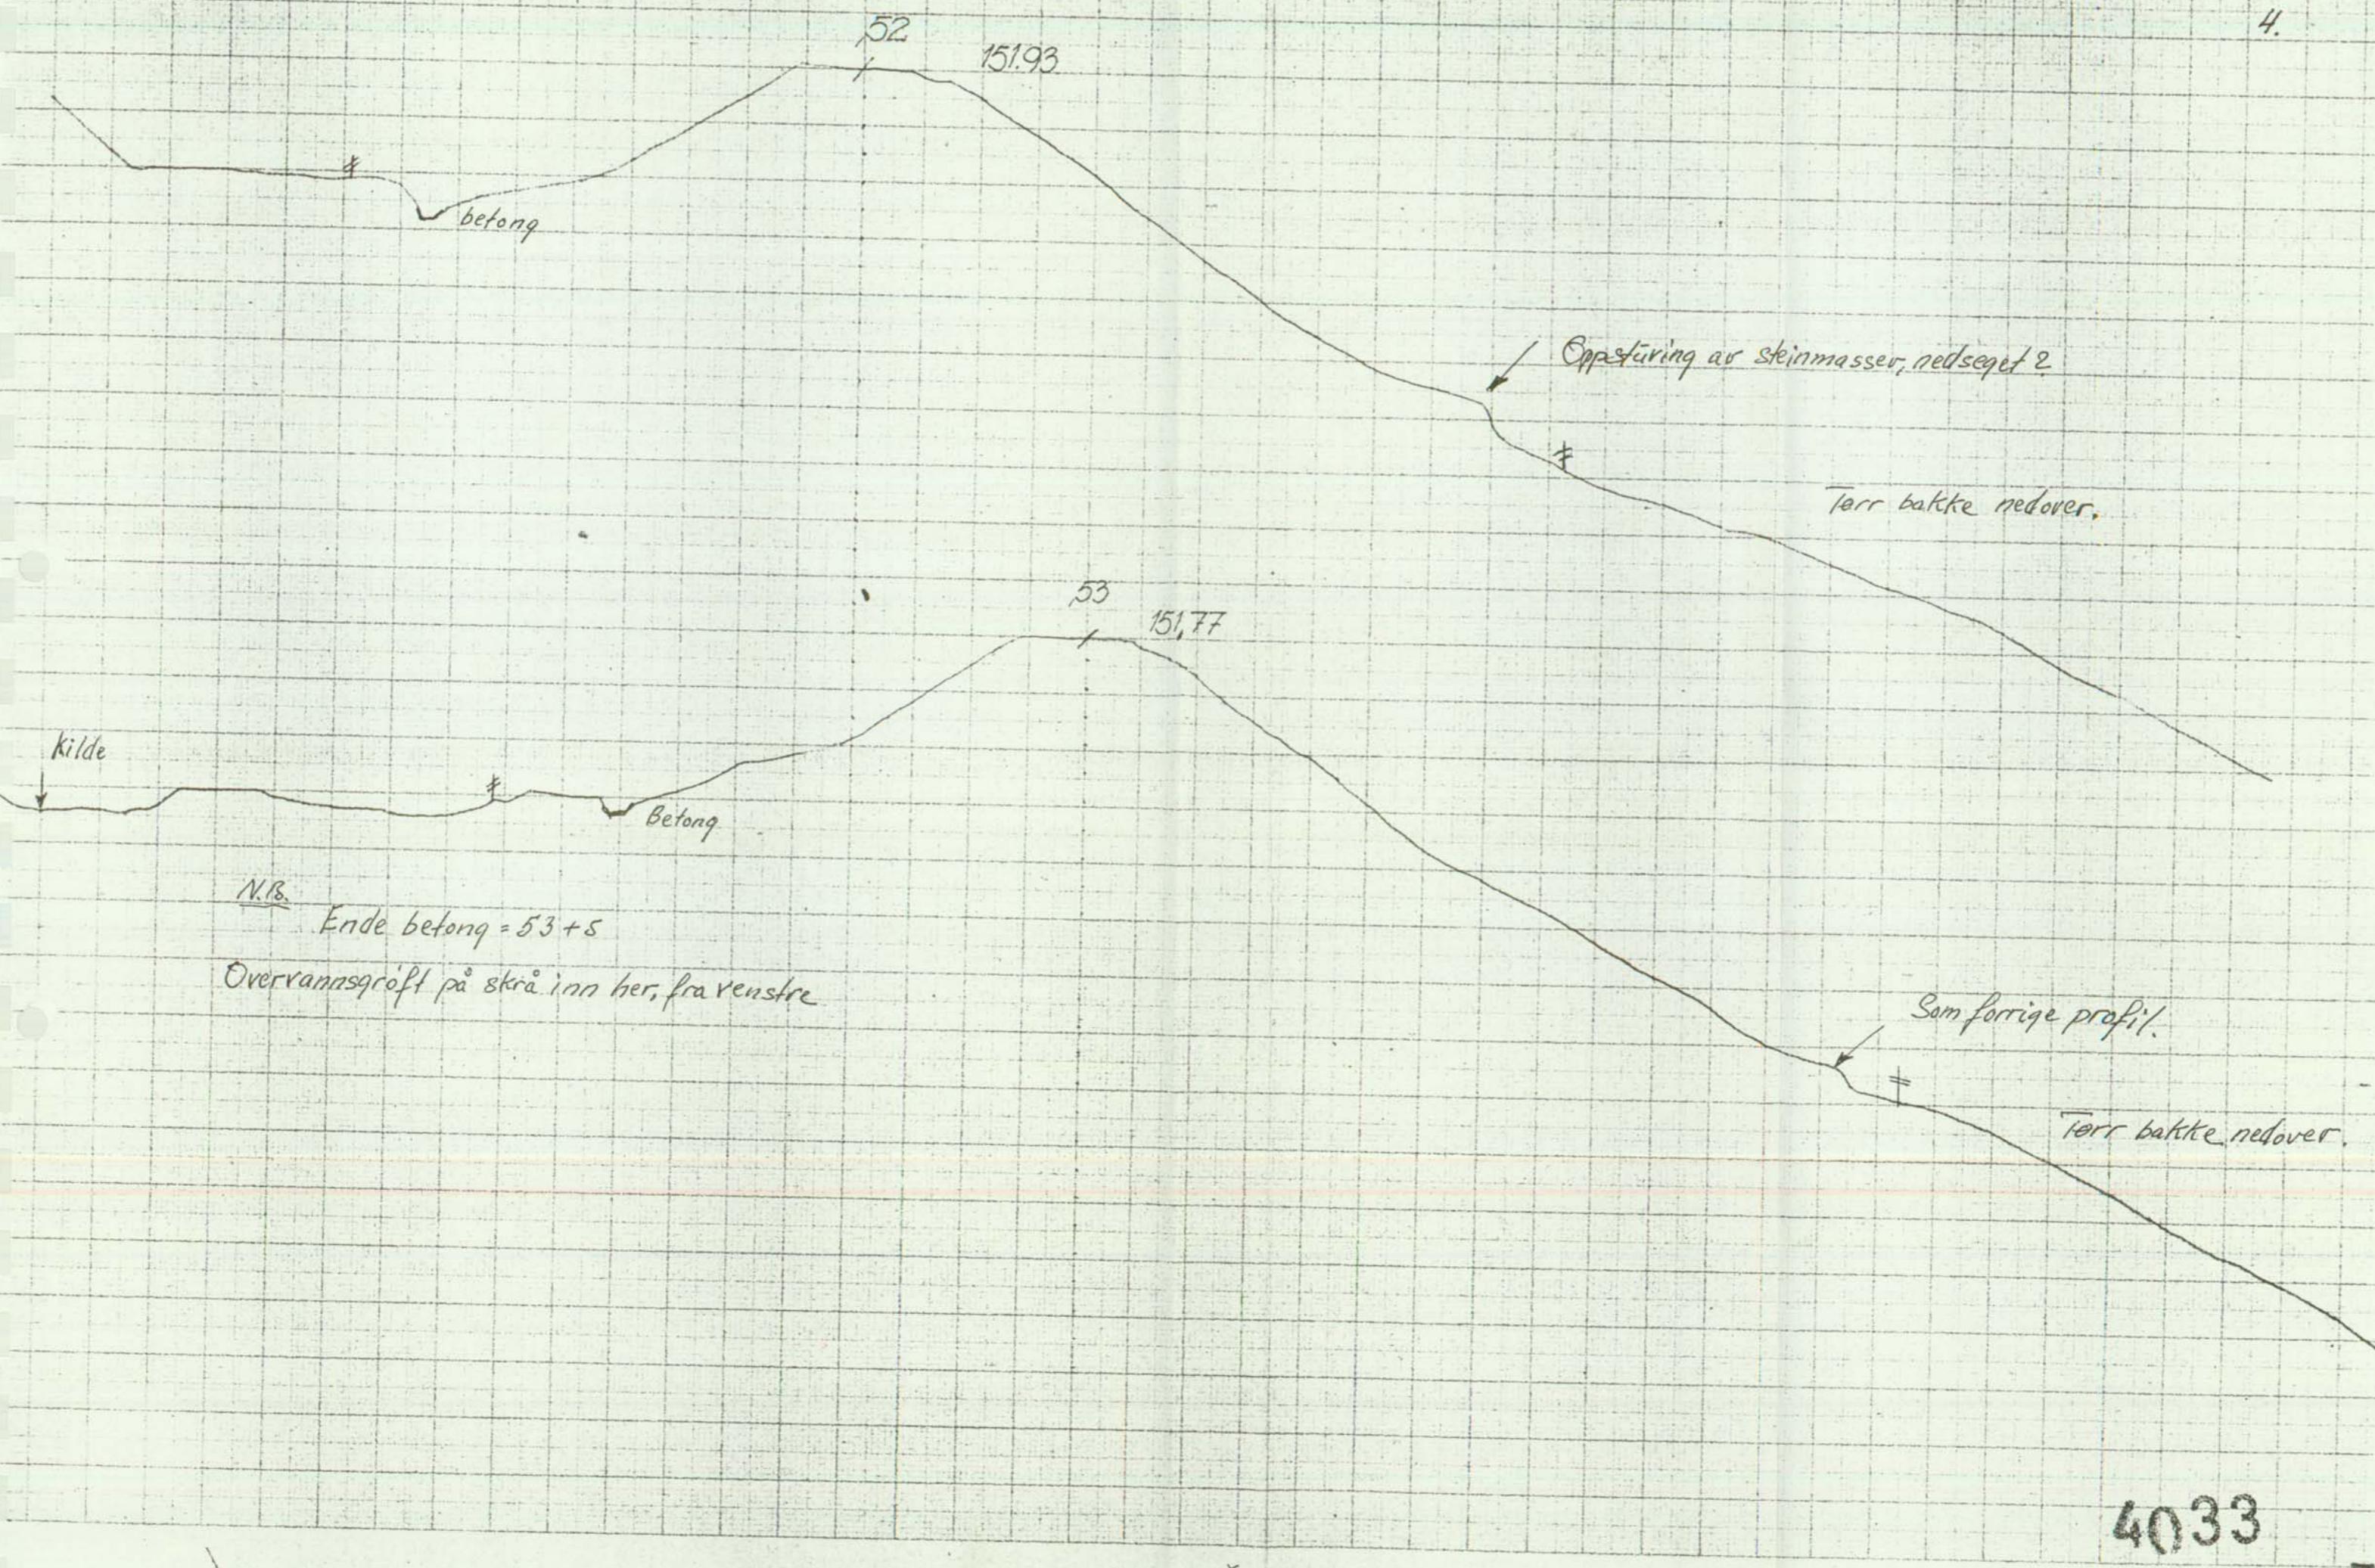

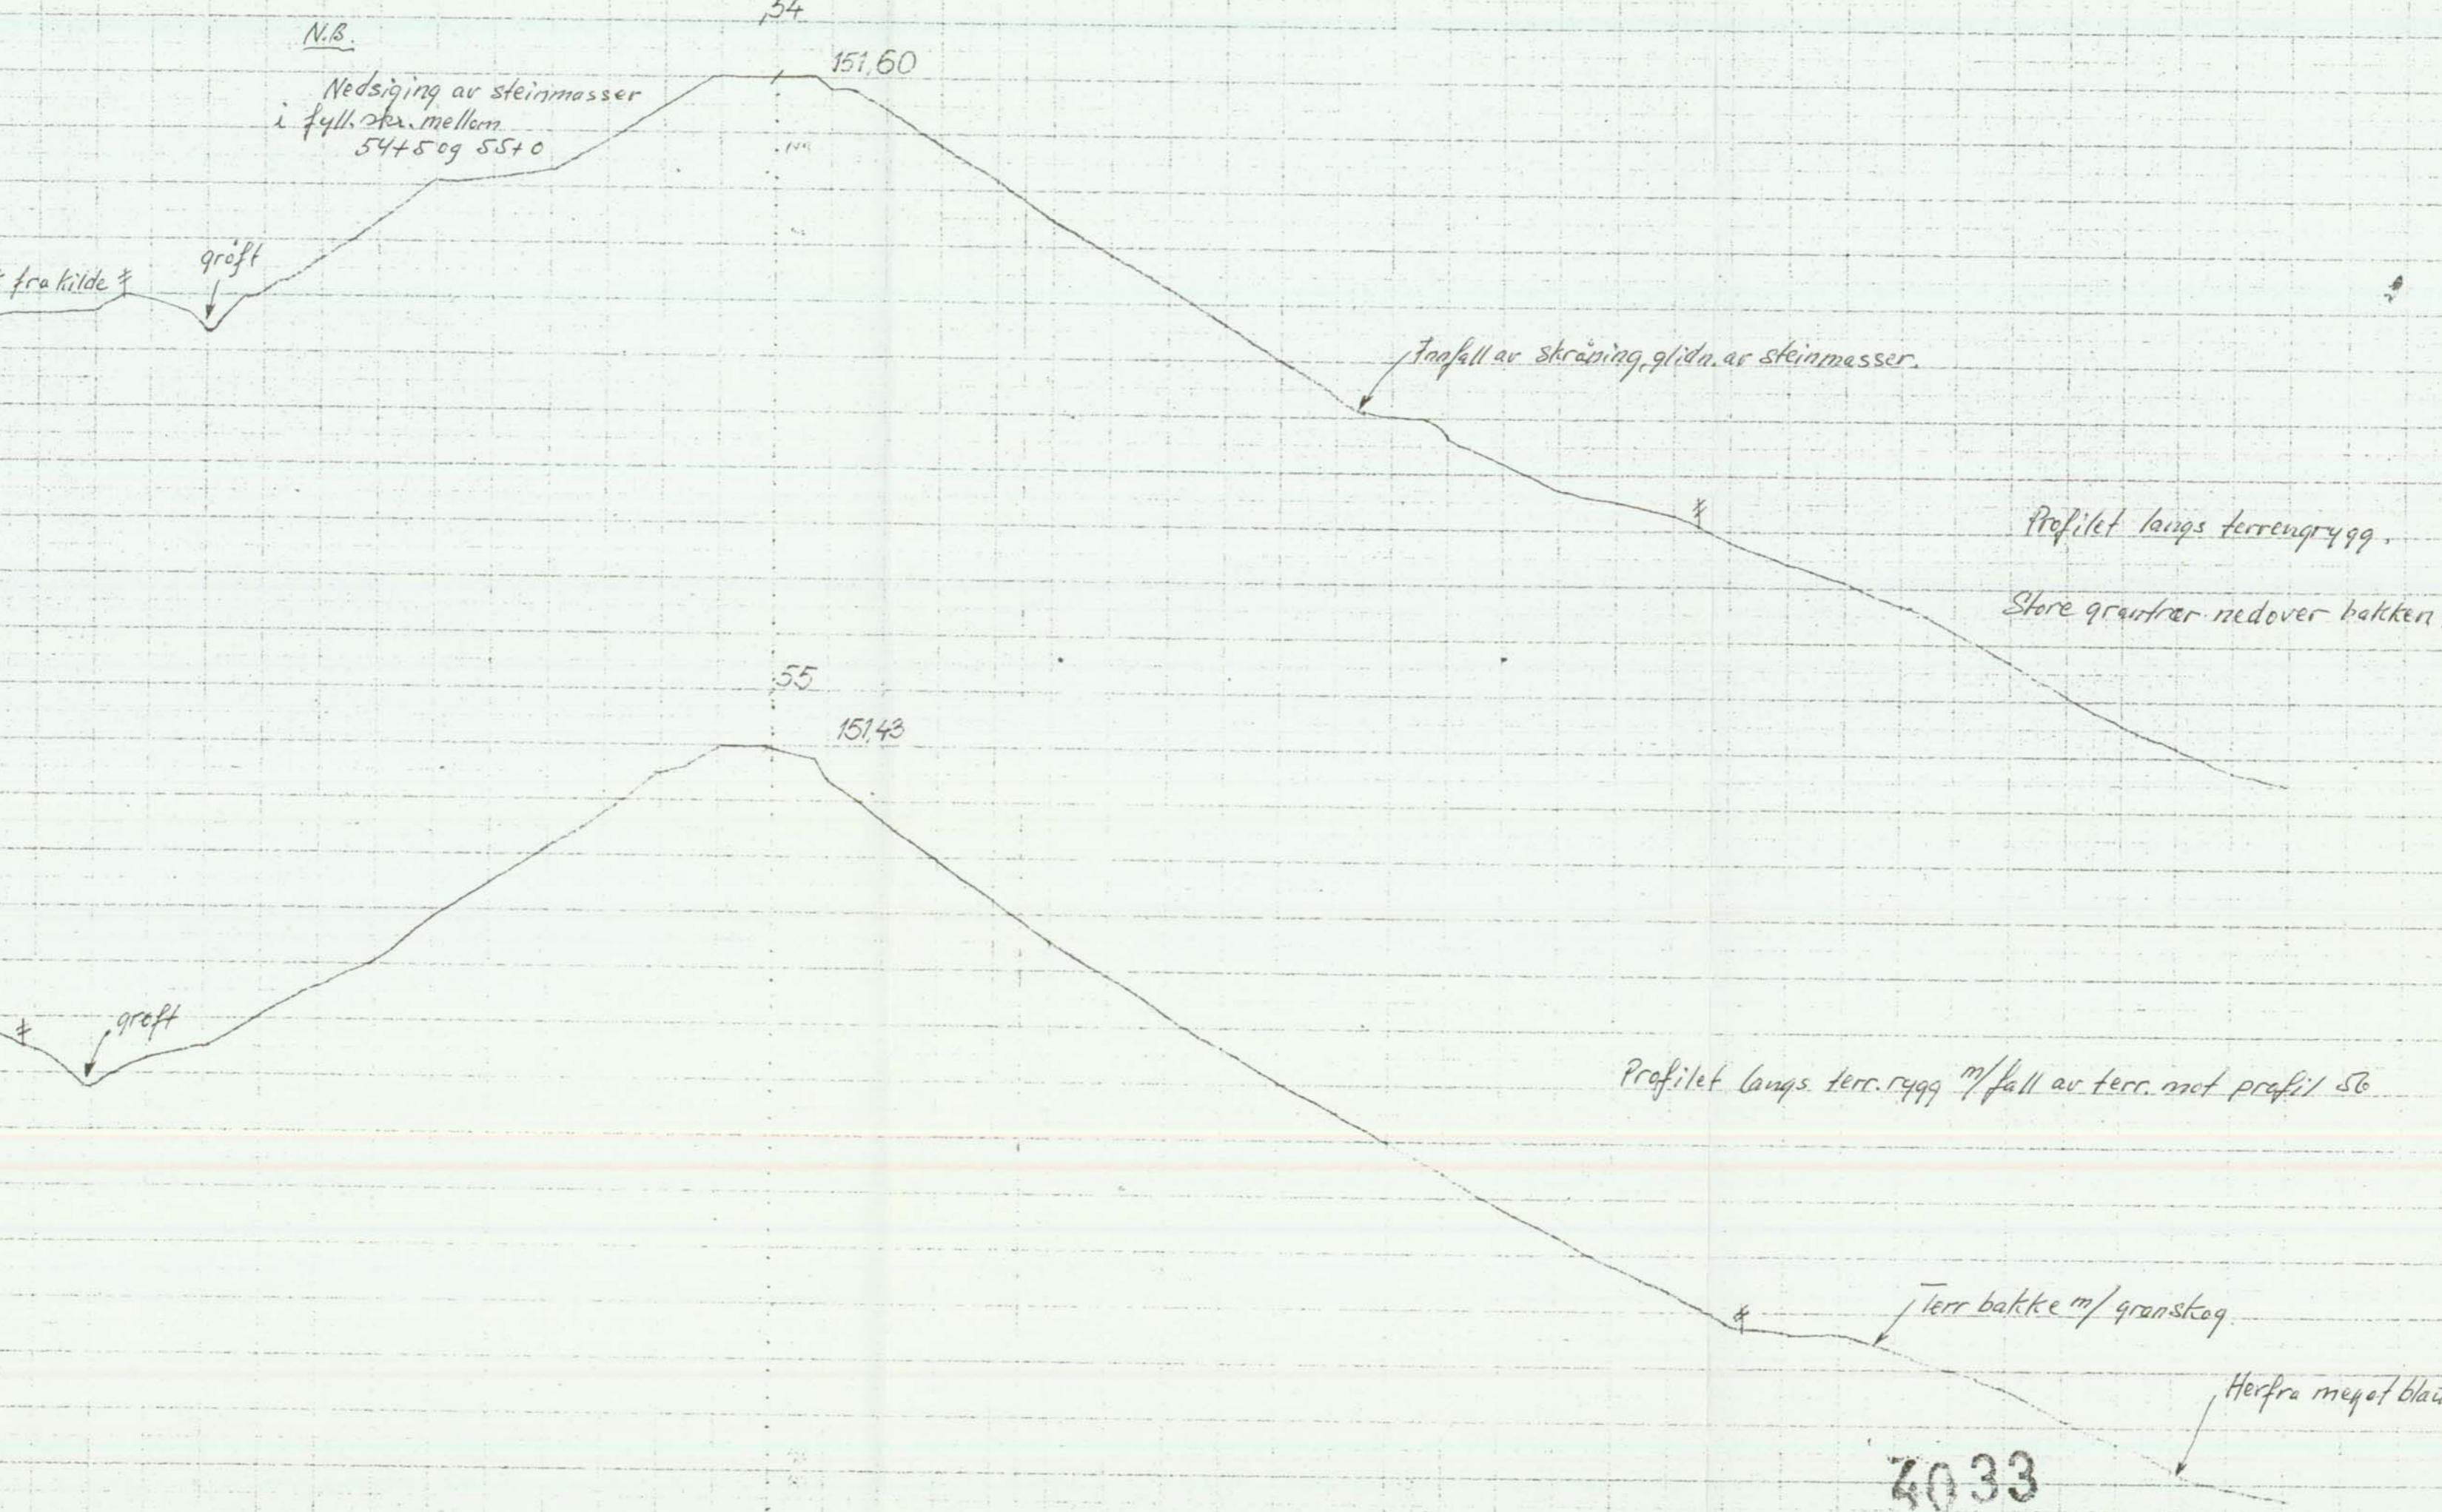


56

Stein påfyllt mellom 56+5 og 57+3, med sving
av fyll. skr. viser at fyllingen rører ned mot
leum og fylling.
Store ørehål fungs fyll. fot i skræng.

151.26

N.B.

Mellan 56 og 58 lar topp av skræng,
påfyllt noe Stein mellom 56+5 og 58+0
videre til 60+8.

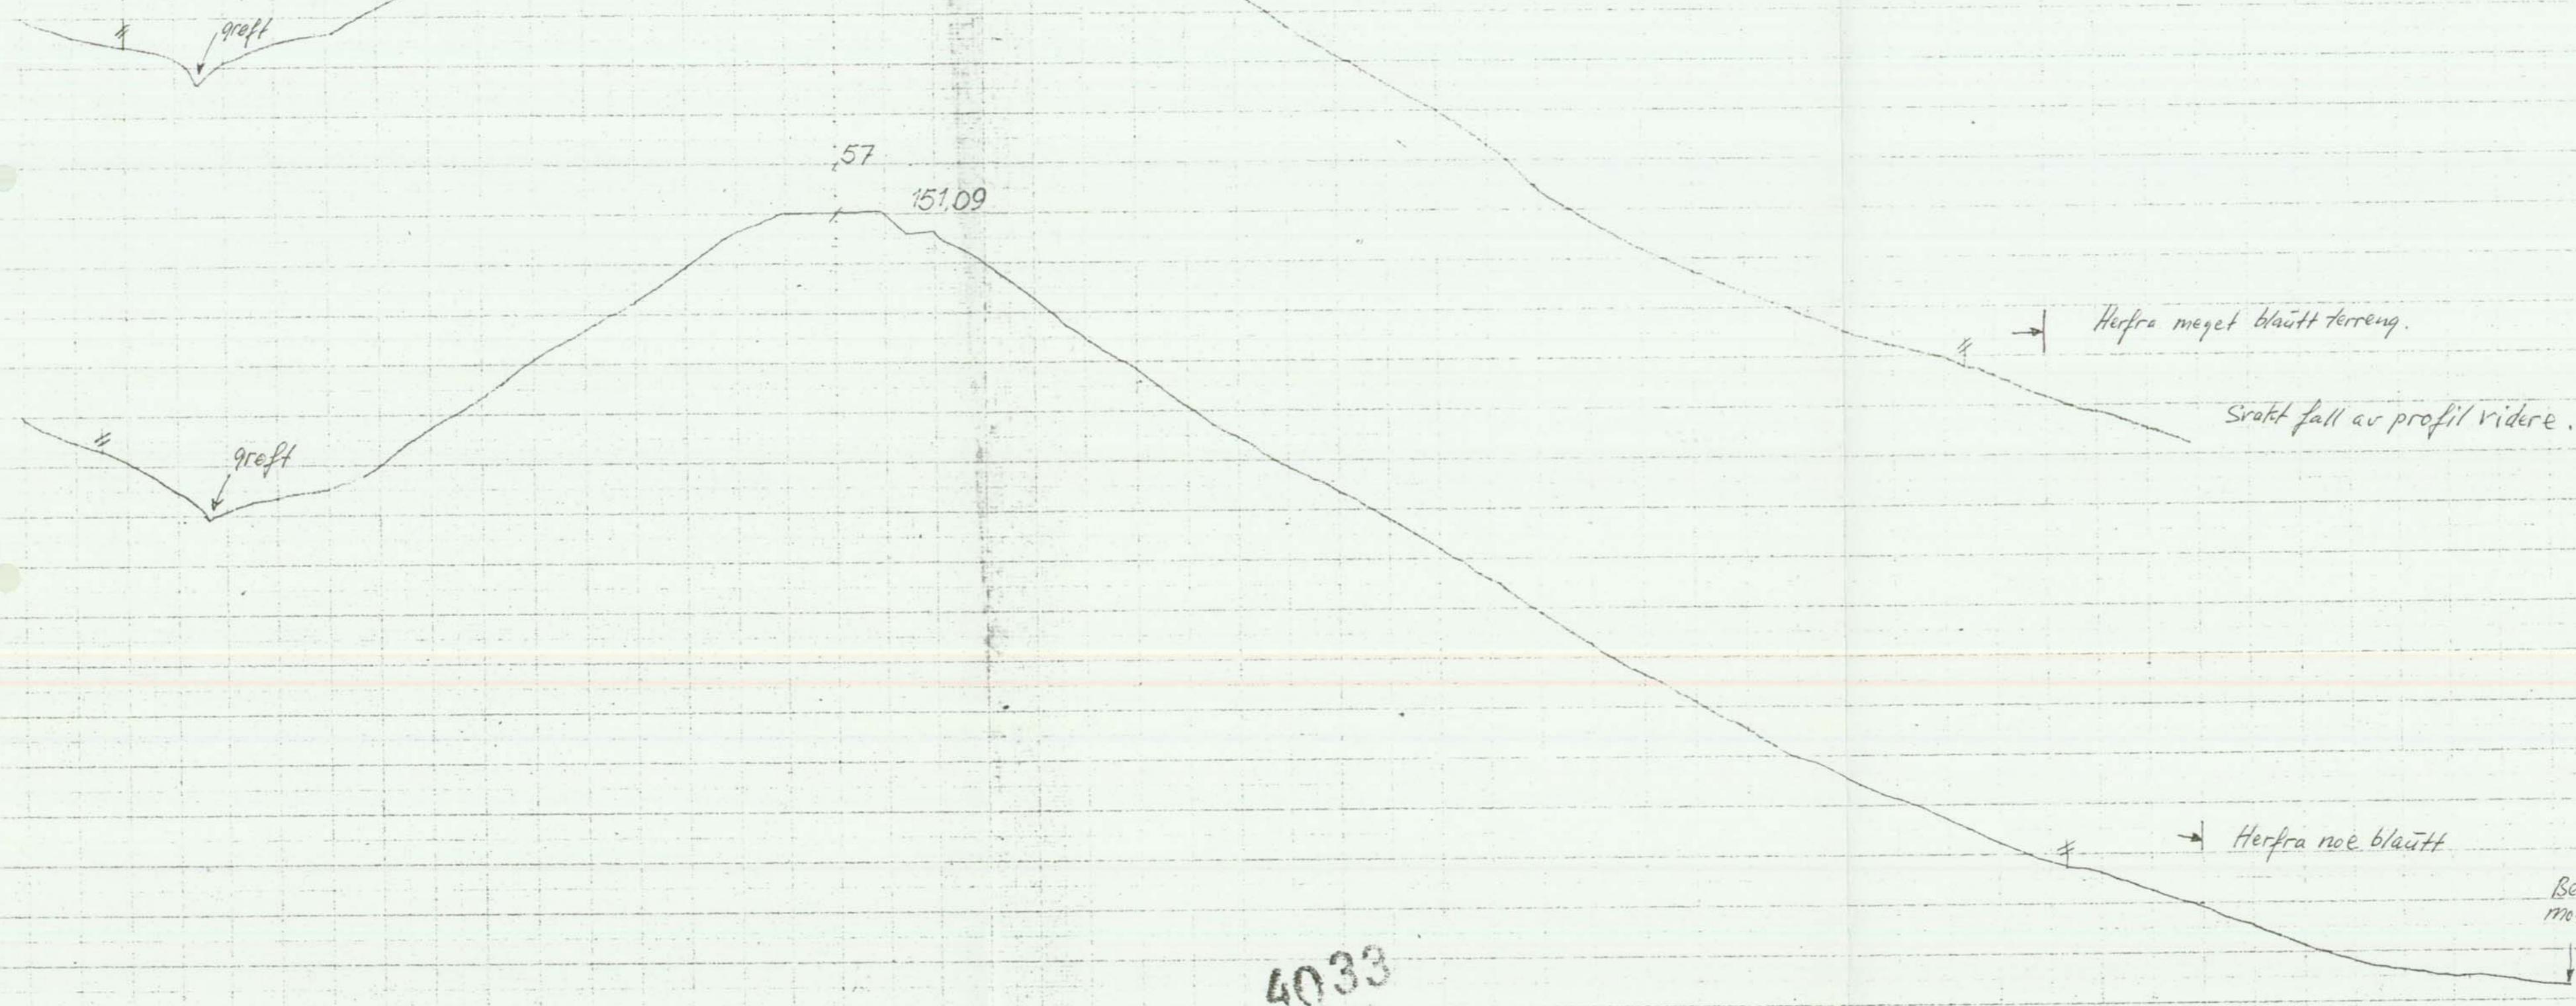


Mellan 57+5 og 60+0 er påfyllt Stein, viser bevegelse
i Steinmassene nedover, særlig mellom 57+5 og 58+8.


58

N.B.
Sterk vannføring langs fallings nordfra.
grøft tett v/ fyll. føt.

Store ørterer nederst i fyllinga (vinden?)

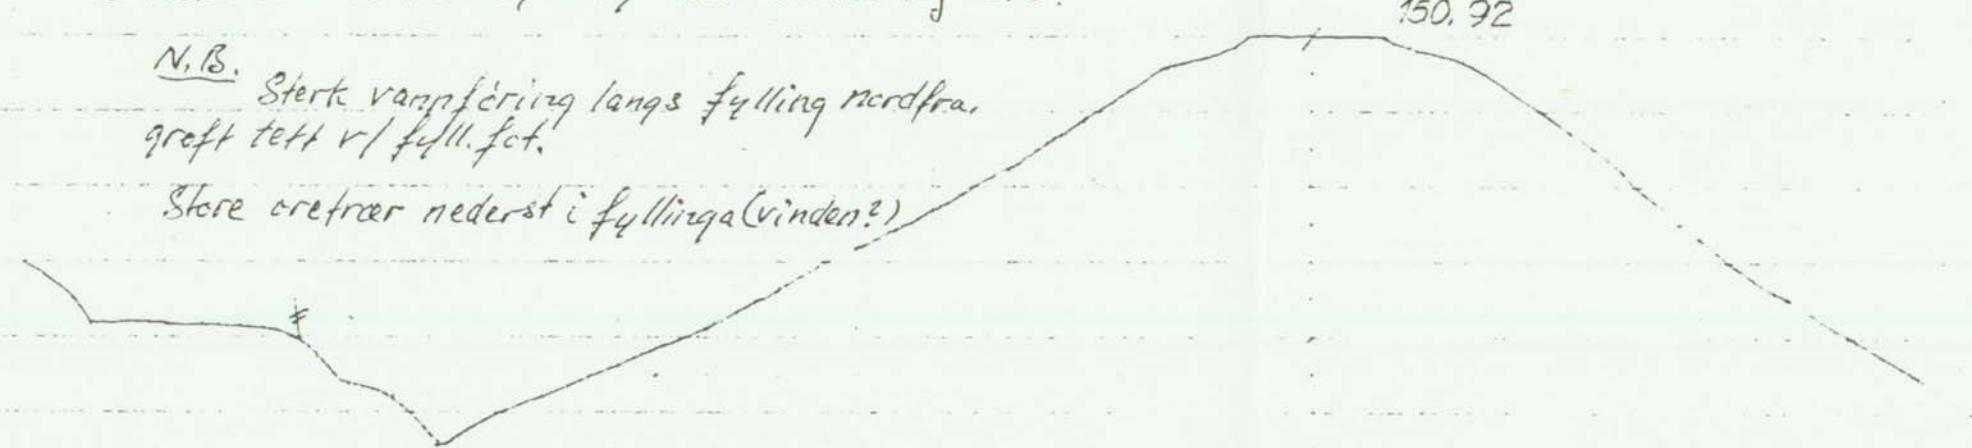

59

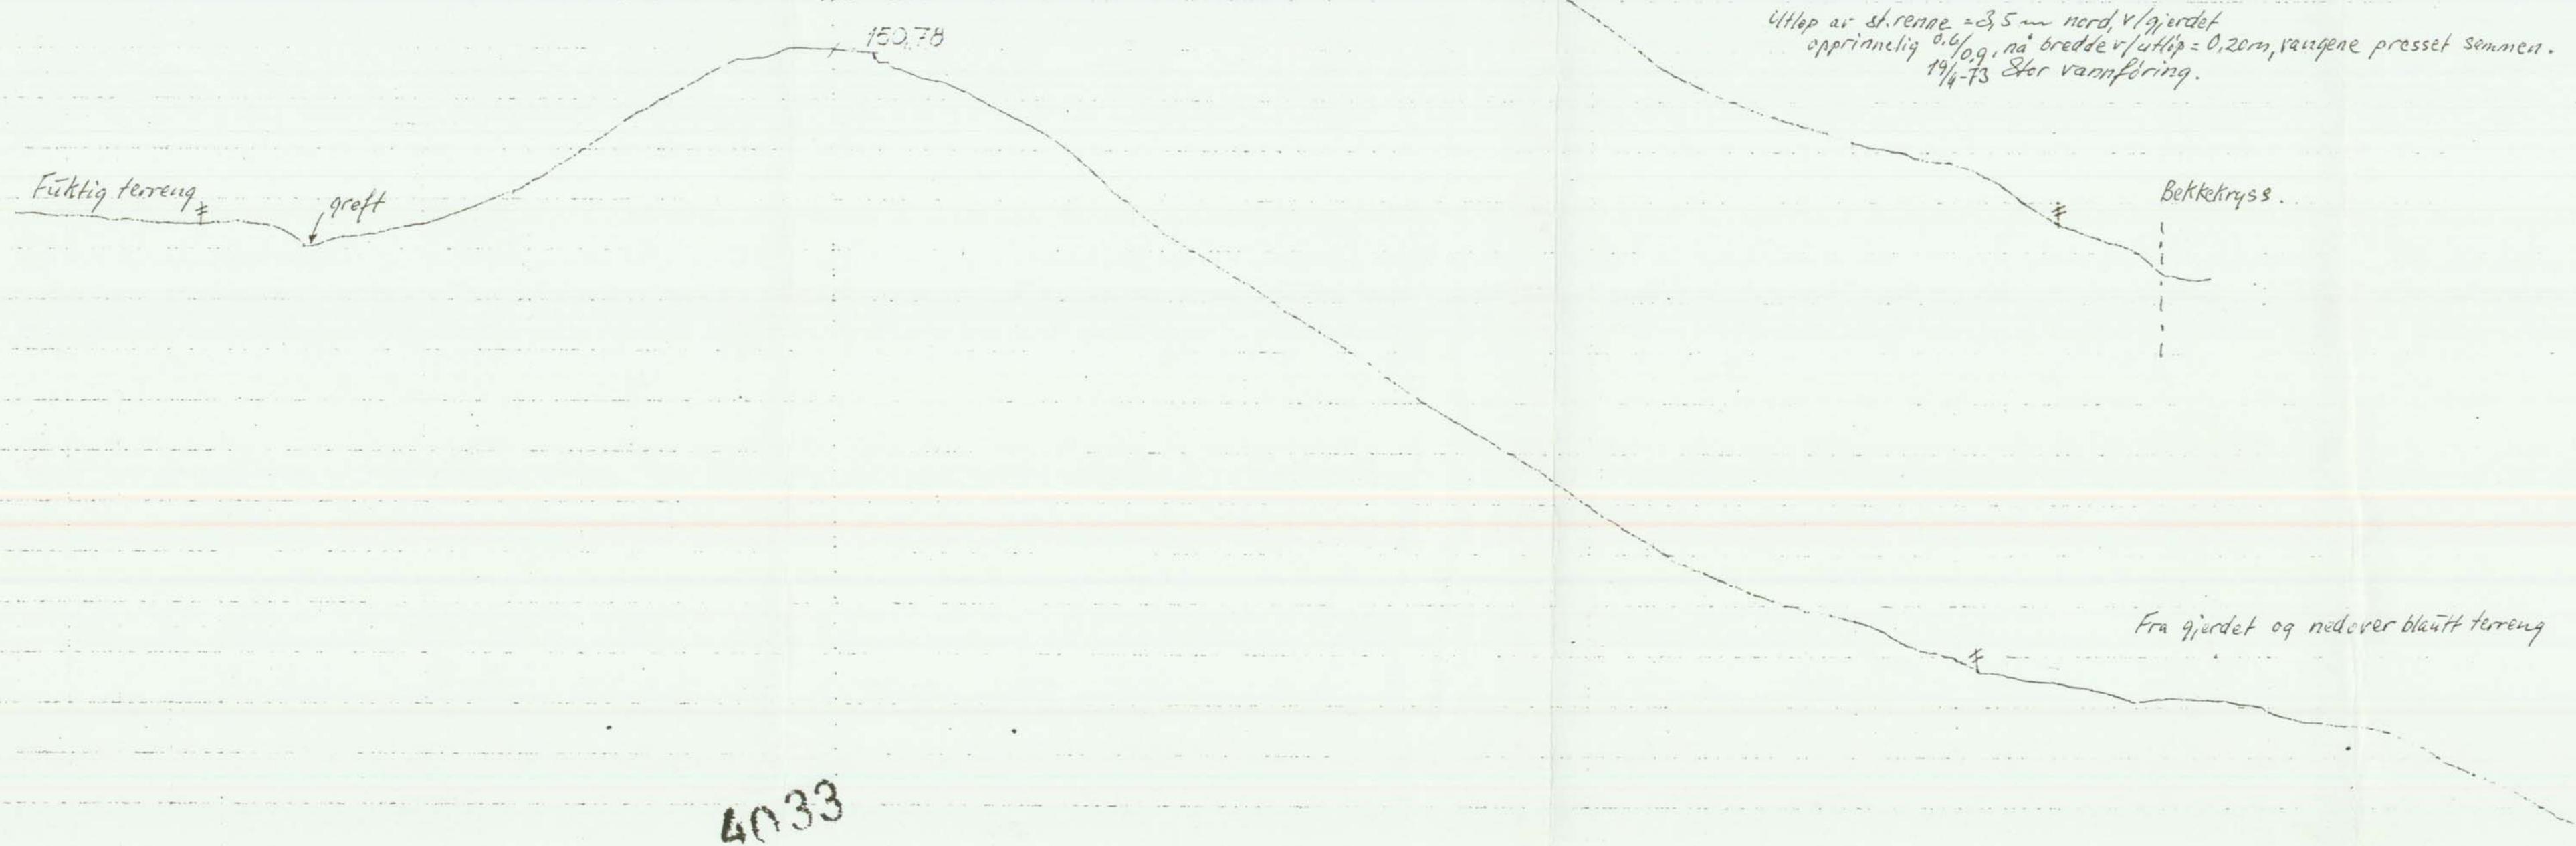

Videre svakt fall pa
profilen.

60

150,63

grett

Store ørtrør i fyllings ned mot føten.

Mellan 60+5 og 62+8, påfyllt Stein,
 v/ fot av fyll. innfallst terren (grap)
 antagelig tidligere nedglidning av fyll. deining.
 Viser bevegelse i steinmassene.

8.

51

150,56

grett

Fra gjerdet er det svakt vannsig.

Fra gjerdet blått terren.

62

150,31

gjerd

63

150,17

Opplyft gjerde.

Ras i jordbakke, 3 m sydover og 2 m nord for
profilen. Vann i rasbunn, nedsidna av gran-
trær.

gam.gjerde

Ende av ras,
vannhull.

N.B.

ca. 20 m lengre nord for profil v/fyllfllet
utløp av liten renne 0,3/^{0,3} m/ned vannføring.
På øskrå nordfra, 1 m nedenfor gjerdet!

Muligens gam.vannløp gjennomfalling?

4033

9