

Fundamenteringen er opgit grunnmur til fjeld.

Dette stemmer imidlertid ikke med de undersøkelser jeg har gjort, idet det viser sig at man har en ganske trang lerfylt dyp-renne eller fjeldkløft som gaar fra like vest for porten og paa skraa unner bygningen opimot Tostrupsgate hvor de to ovenforliggende gaarder støter sammen. Dybden av denne renne er ikke konstateret

men den er av forholdsvis mindre betydning da synkningerne over rennen i løpet av de 30 aar, bygningen har staat, kun dreier sig om allerhøist et par cm.

og paa de siste 17 aar, som det skal være siden at trappeopgang og port er oppudset, eller farvet, dreier synkningerne sig om mindre end 1 cm.

Synkningen vil fortsatte men i avtagende grad. De sprækker som allerede finnes vil saaledes komme til at fortsatte langsomt at aapne sig, dog uten at bygningen paa det første halvhundrede aar vil komme til at ta saadan skade, at det kan ansees for kjøpe-lyte . (jeg forutsetter da at der ikke blir gjort store inngrep i unnergrunnen saaledes som ved kloaktuneller, jernbanetuneller eller lignende, i nærheten). Fortsat bebyggelse av omliggende tomter vil ingen indflydelse ha .

P.S.

Jeg tillater mig at vedlægge regning stor Kr. 40. - for undersøkelserne og uttalelserne.

D.S. 19/4 - 1928

Utsnitt av lensere vurdering
se LARGE-kasch 42