

\* NO: B2 IV


1217-1220

Stensberg gt. 25-

STENSBERGGATEN 25.

GRUNNYBORINGSKART.


1/100.

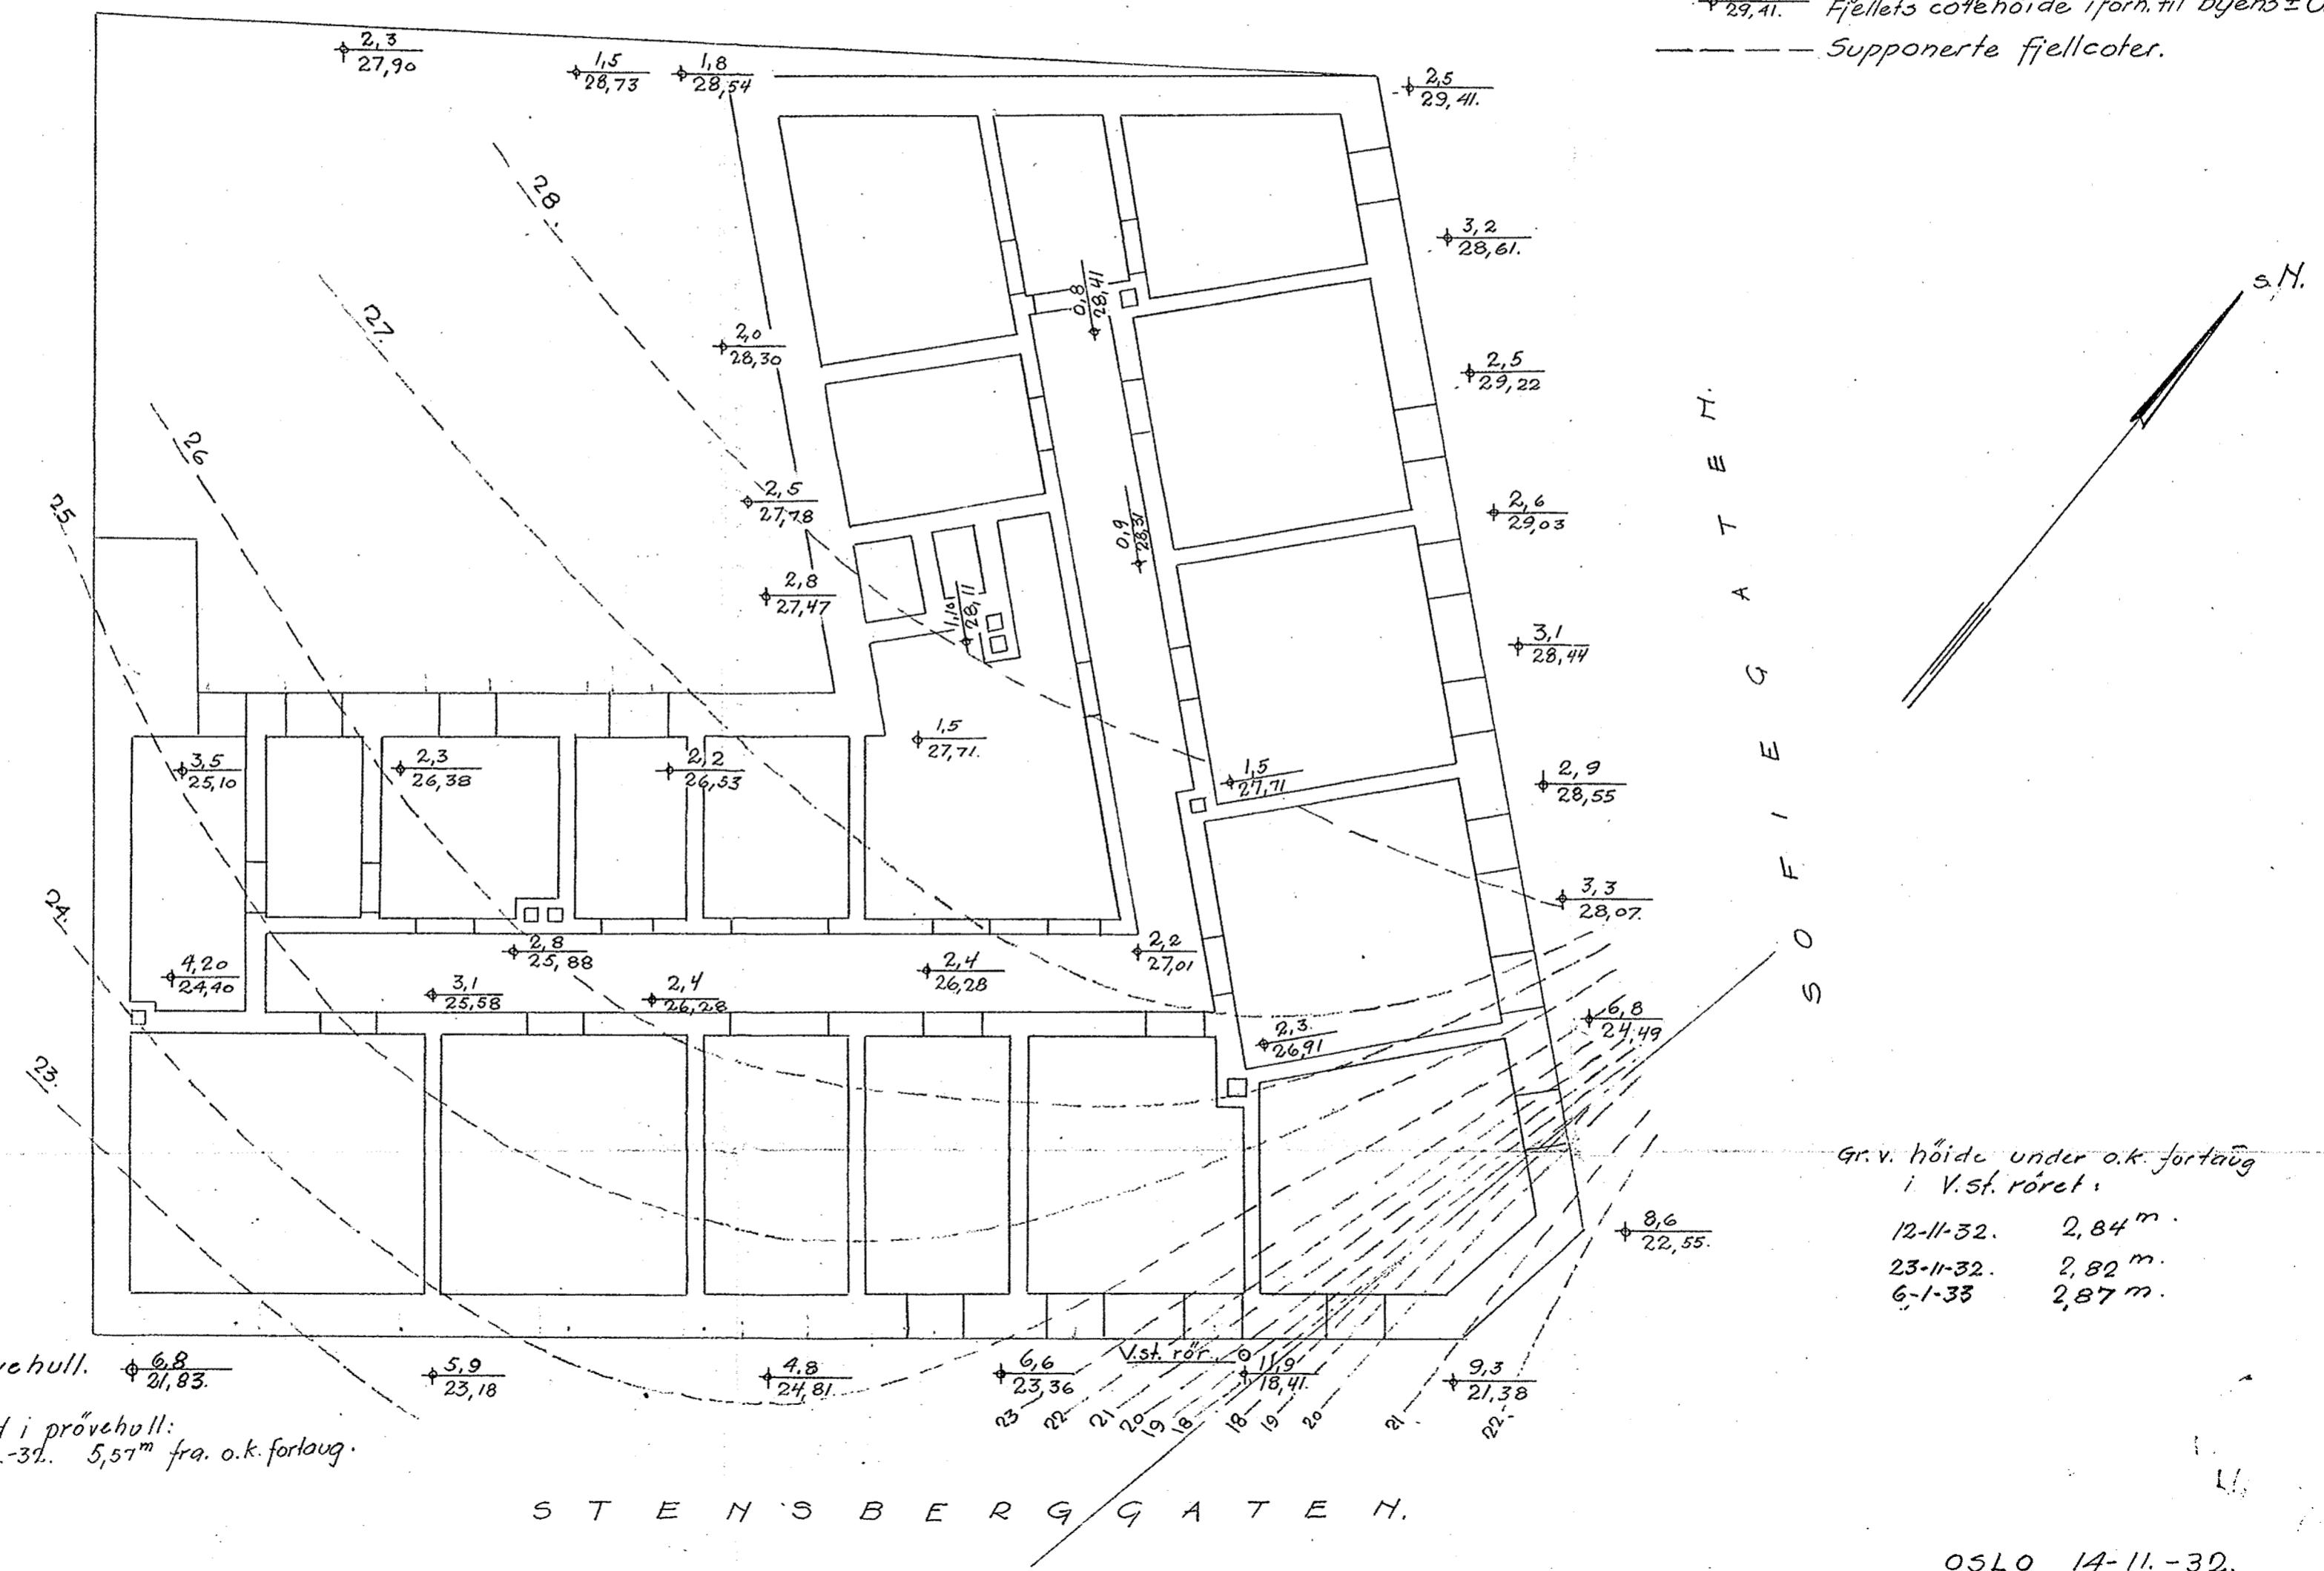

1217

Se tekst i kasett her  
Der står det så langt jeg  
nokken om noe om funda-  
mentering på hell, det  
s.o hørne i "løse luften"

~~E~~  
80

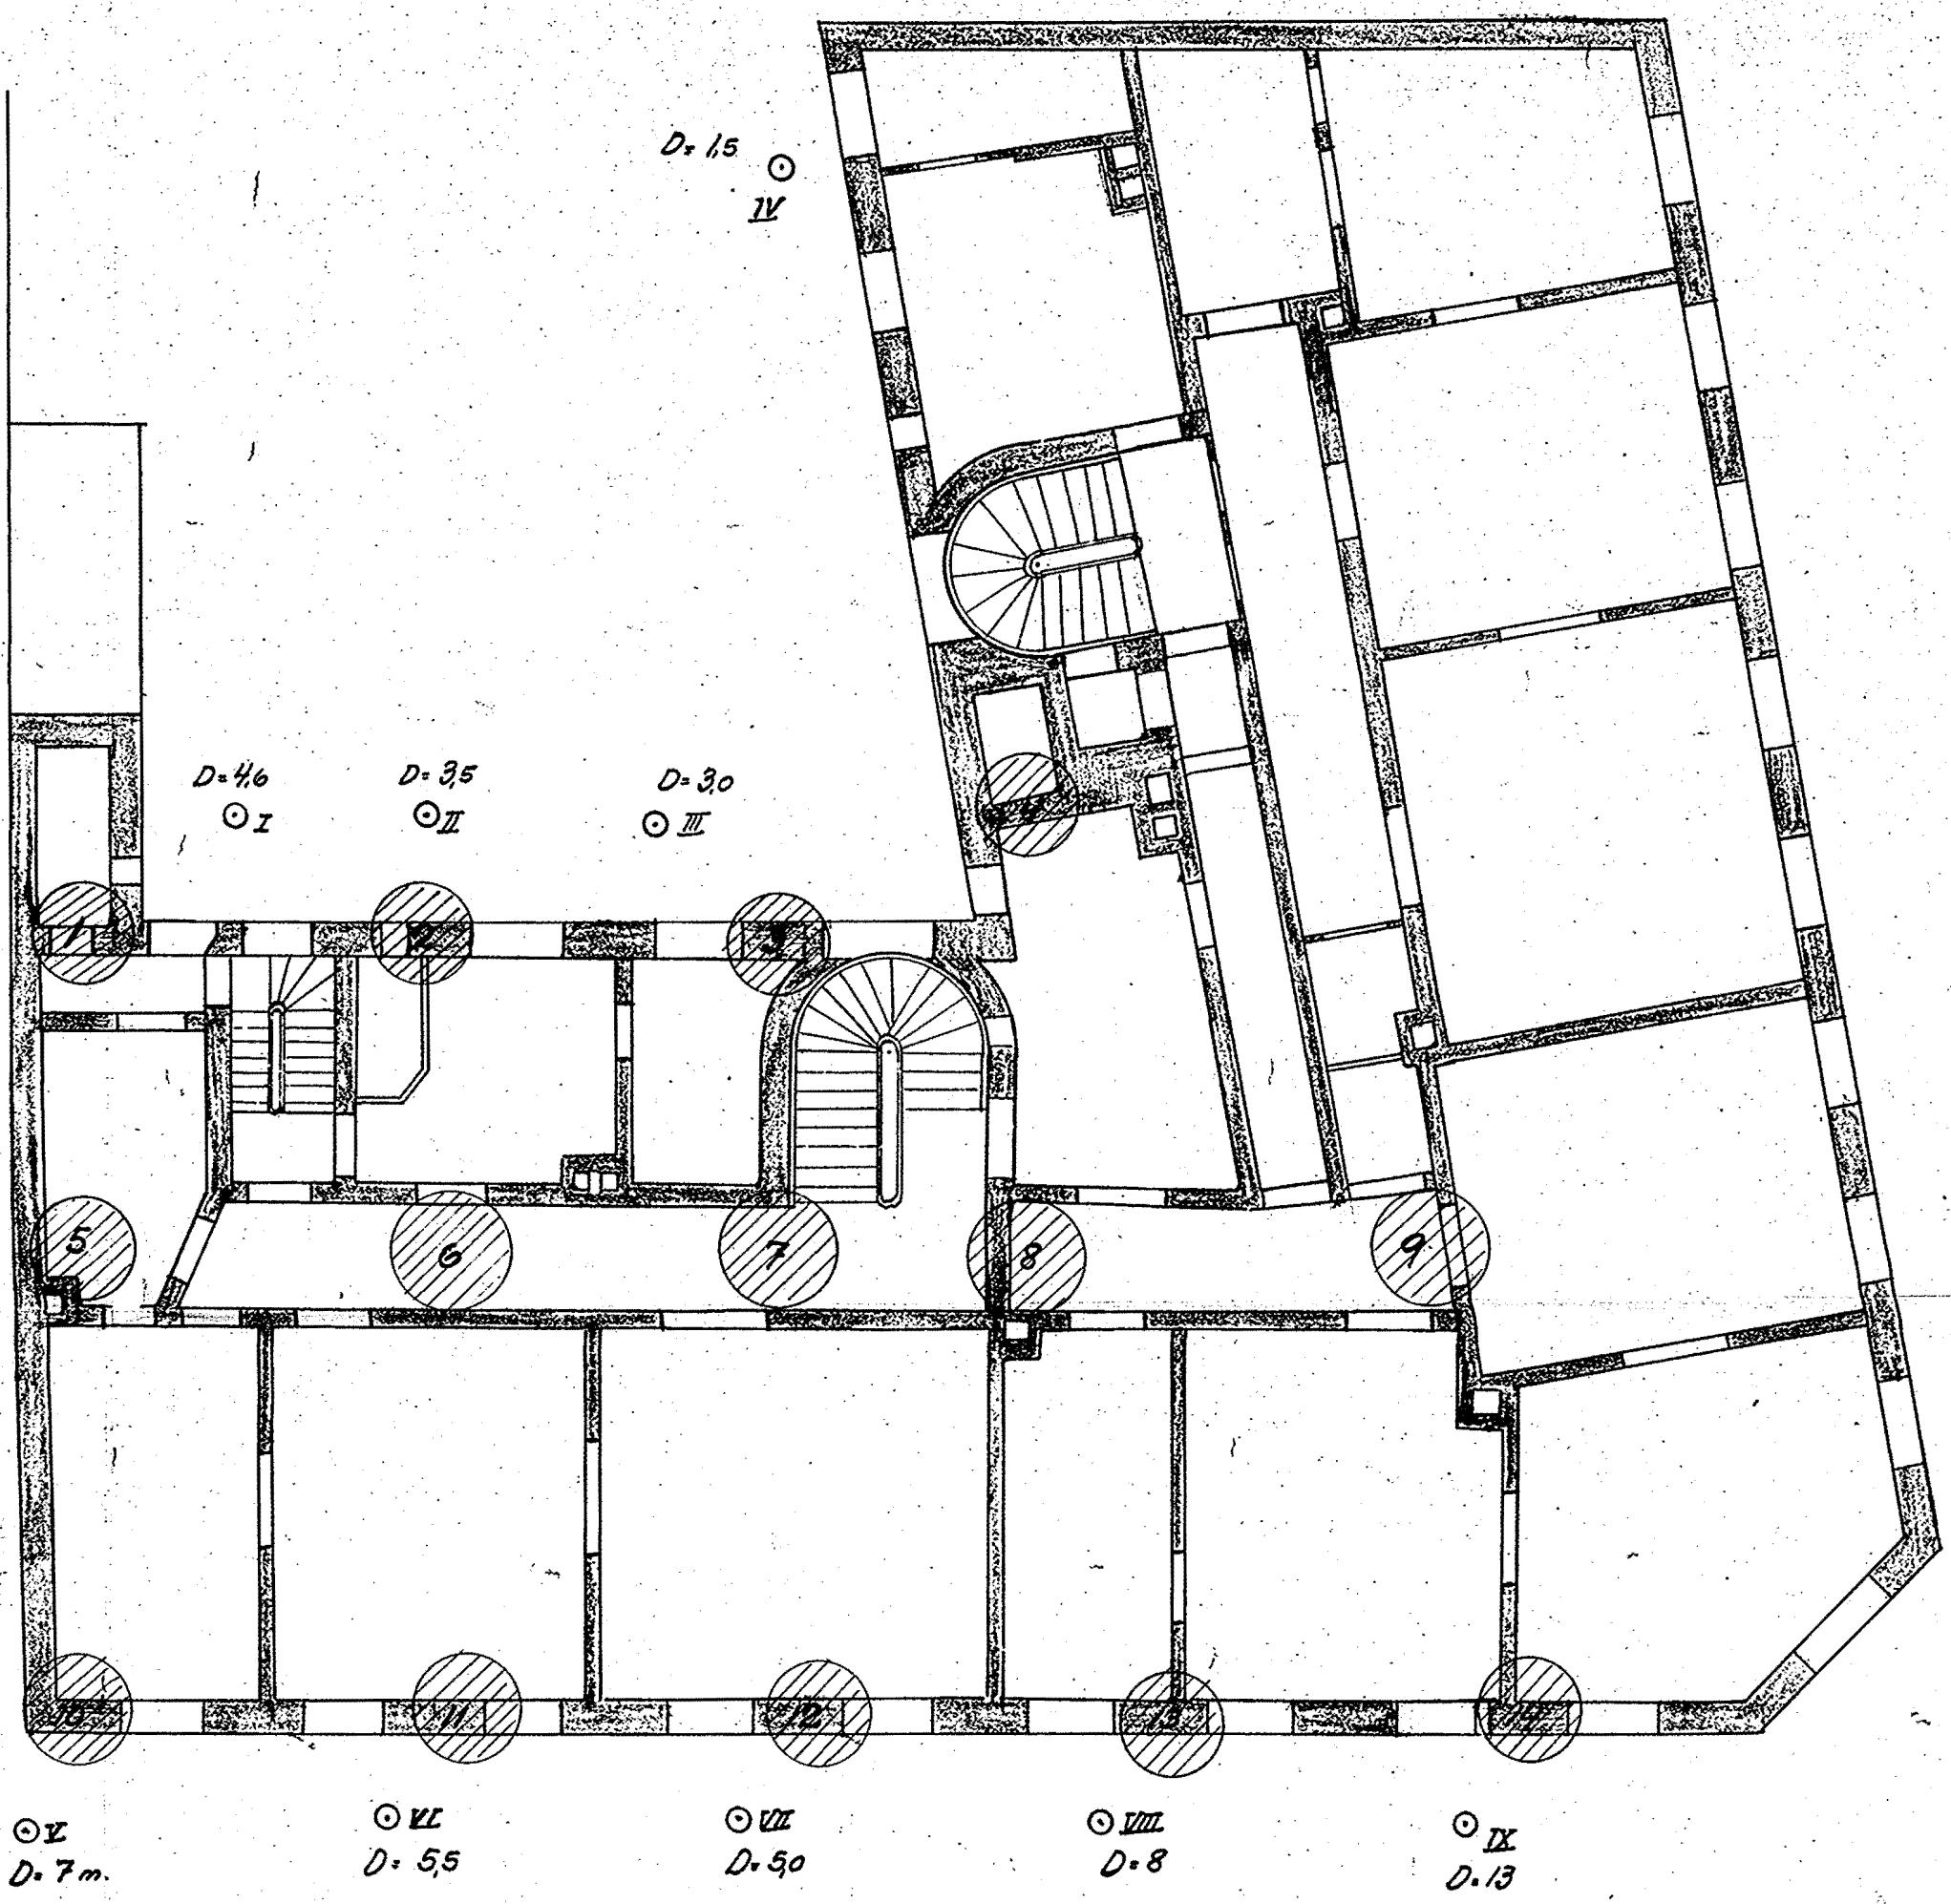

Skala

0 5 10 15 20 alen.

STENSBERGGT Nr. 25

Grundboring og forslag til fundamenter

Maalestok i alen (se skala).

Nr. 6248

Oslo 18 juni 1928  
Ingeniørerne Bonde & Co.

O.T.

23. jan. 1933.

Til:

Herr gårdeier O. M. Næss,

Stensberggt. 25.

Ad Stensberggt. 25.

På beres anmodning skal jeg forsøke å gi en oversikt over grunn- og stabilitetsforholdene for Stensberggt. 25. Bygningen er anselet: 19 - 10 - 1874, anmelder: A. Lie.

Fundamentet: Gråstensaur på fast ler.

Den første tid stod bygningen forholdsvis godt. Den satte seg noe i fløyen mot Stensberggt. 27. da dybdene til fjell per er stødest. Hjørnet satte seg forholdsvis lite på grunn av særlige forhold. Herom senere. Men som andre steder hvor dybdene til fjell er forholdsvis små og jordne, stanset synkningene etter nogen års forløp, og omkring 1900 var bygningen praktisk tatt i ro. Det samme var tilfelle med Stensberggt. 27, som jeg i mange tilfelle kommer til å omtale sammen med Stensberggt. 25.

ingeniør Nicolaisen som bodde i Stensberggt. 27 til våren 1912 vil på oppfordring fortelle i retten herom. Nicolaisen sier selv at han var særlig imanstillet på å se skjevheter og sprekkedannelser i bygningen, idet han fra 1910 - 1911

23. jan. 1933.

Ad Stensbergst. 25.

hadde bodd i Rosenkrantzgt. 18, som i det tidsrum sank og sprekk, blev skjøv o.s.v. Nicolaissen følte sig meget ille berørt her-av. Han var allerede dengang en meget dyktig ingeniør med mange års erfaring fra grunnarbeider i Berlin.

Disse levne, rolige forhold forandret sig snart også for nr. 25 og 27 etter at Undergrunnsbanen den 5/9 - 1912 (se vogn I, side 1.) hadde gjennombrutt vannåren i muldeknekken ved Slottsparkens dyprenne.

Ved gjennombruddet styrtet vannet ut i tunnelen i sådanne mengder at arbeiderne overveiet om de skulle forlate tunnelen eller ikke. Vannavgivelsen sank dog temmelig raskt, og etter nogen tid drog det sig nokså konstant om 80 à 90 m<sup>3</sup>. pr. døgn i lange tider fremover, som tegn på store reservoarer.

I følge optegnelser jeg har sett hos professor T. W. L. Vogn begynte det straks å brake i gårdene langs kanten av Slottsparkens dyprenne, og kun ganske få dager etterpå i Stensbergst. 27. Allerede i midten av september begynte man å oppdage sprekkedannelser. Jeg heftet mig spesielt ved uttalelsene om Stensbergst. 27, da jeg den gang mottok meddelelsen med skepsis.

Forholdene langs Slottsparkens dyprenne fra tun-nelen til Bisletbekkens canyon (som er dannet om vestre Akers-husforkastnings opkavste fjellsoner) er på strekningen fra tun-nelen til Pilestredet så vel kjent fra tidligere prosesser at jeg ikke skal gå nærmere inn på dette her. - Men de samme grunnforhold - "Muldeknekken og lett gjennemströmige gruslag" - fortsetter fra Pilestredet til Akershusforkastningen som ligger

23. jan. 1933.

Ad Stensberggt. 25.

nær Falbesgt., cfr. blad 1251, bilag 1. Dette har jeg selv sett i pillarhullene under tapperihallen til Frydenlunds bryggeri. (cfr. også tidligere process). Blad 1251 er et suppleret og korrigert blad 406.

Det ene pillarhull var 18,5 m. dypt, bunden lå øntrent på cote 6. De nederste 4 a 5 m. bestod bunnmaterialet av moréne som nederst var næsten bare grus. Der fandtes ikke vann på bunden, og det vann som randt ned fra sjaktens høiere-liggende sidevegger forsvant ut gjennom det laveste parti i sjaktbunden. - Grunnvannsspeillets laveste innstilling var altså lavere enn cote 6 under tapperihallen. Grunnvannets falltap i muldeknekken frem til tunnelen er således ca. 5 m. Det er ingen årsak til at falltapet skal være større fra Akershusforskastningen til tapperihallen.

Ved boringer fra tapperihallen i retning mot Falbesgt. er det nøylig konstatert at fjellet fortsetter å falle. Samtidig tiltar morénen i maktighet og vannledningsevne. Dette er forøvrig ikke nødvendig å diskutere, da Undergrunnsbanens drenasje allerede under tapperihallen står i næsten ideel forbindelse med de lett gjennemstrømige morénemasser i Bisletdalen's canyon eller klippebasseng ved Falbesgt.

Utbredelsen av bunngrusen fremgår av blad 1251, bilag 1. Som man vil se strekker den lett drenerbare bunnmassen sig kontinuelt helt op under Stensberggt. 25, 27 og Pilestredet 41 B. Av blad 1232, bilag 2, er en suppleret detalj av det i de tidligere processer fremlagte blad 930, vil man se

23. jan. 1933.

Ad Stensbergsgt. 25.

hvorledes bassenget innsnevres og begrenses ved Holbergsgt.

Det tok selvfølgelig tid å senke grunnvannstrykket nevneverdig i det store klippebasseng rundt Falbesgt. Nu etterat kart, blad 1251 er bedre utarbeidet vil det være lett å finne et sted i Falbesgt. hvor man kan nedsette et grunnvannsstandsør og påvise at grunnvannstrykket også her er redusert mange meter. Forbindelsen frem til "klippebassenget Falbesgt." er altså klar. Virkningene meldte sig da også.

På side 67 i Björlykke I uttaler nemlig ingenør Birger Winsnes:

" Jeg tillater mig at meddele følgende angaaende nogle gaarde i strøket om Bisletbækken.

Nr. 27 Stensberggaten, der er en gaard, som har været noget ødelagt av gamle sprækker, blev sommeren 1913 oppusset. Da jeg for nogle dage siden passerte stedet, hadde sprækkene atten aapnet sig meget betydelig. Dette viste sig især tydelig inde i gaarden. Jeg tok nogle fotografier, der nogenlunde viser forholdet på et enkelt sted.

Nr. 2b Dovregaten, der ligger like bak ovennevnte gaard, blev likeledes oppusset til samme tid. Her viser der sig nu store sprækker.

Av Falbes gate 3 (tobaksfabrikken) sees et fotografi, der er tat fra Dovregaten. Denne gaard er rigtignok ikke oppusset nylig, men da jeg har passert stedet noksaa ofte, forekommer det mig, at synkningerne har tiltat.

Nr. 41b Pilestrædet, der ligger nedenfor fjeldkammen, som

23. jan. 1933.

Ad Stensberggt. 25.

stanger for dyprenden: Slotsparken sydover og saaledes ikke skulde generes av denne har nu atter begyndt at slaa betydelige sprækker efter oppudsning sommeren 1913.

I nr. 38 Filestrædet har jeg heller ikke lagt mærke til saa store sprækkedannelser som nu. Denne gaard ligger like over Bisletbækken.

I det hele synes det som om der i dette strøk omkring Bisletbækken i den allersidste tid har været ganske store bevægelser og er det meget sandsynlig at man ved et nöiere eftersyn vilde konstatere virkningerne paa flere gaarde". Dette ledsages av et billede fra Stensberggt. 27, cfr. Björlykke I, side 68.

Som man vil se ligger alle de av Winsnes nevnte eiendommer over eller på kanten av Falbesgates klippebasseng, og novreggt. 2 ligger ved en stor, sprukken, drenerende erupтив som fører ut i Falbesgates klippebasseng.

Ingen av de bygninger som den sakkyndige komité nevner lenger ned på siden har lidt sådanne synkninger eller skader som de ingenior Winsnes nevner.

Jeg har i tidligere processer påvist at synknin-gene pågår periodisk, idet der samtidig foregår en liten horizontal forskyvning, loddrett fjellicotene. Som typisk eksempel nevnes pillarene i tapperihallen på Frydenlunds bryggeri (om-talt i tidligere processer.)

Blandt de horisontalforskyvninger som har inntrådt for Stensberggt. 25 og 27 nevner jeg spesielt en som inntrådte våren 1930, hvorunder endogså gaten gled så der åpnet sig en

23. jan. 1933.

Ad Stensberggt. 25.

dyp, vertikal sprekk på 2,5 til 3 cm. tvers over gaten. Sprekkedannelsen var ledsaget av større underjordiske drönn og knakking i bygningen.

Lignende sprekker opstod i grunnen i Josefinegt. 18 på grunn av Undergrunnsbanens drenasje.

Sideforskyvningen og sprekningen kommer av at terrengoverflaten blir for kort etterhvert som terrenget synker ned og blir mer konkavt. Hvorledes synkningene har utviklet seg, fremgår best av Stensberggt. 27. Vedlagte fotografi er tatt av fotograf Skarpmoen i året 1922, cfr. bilag 3. Samme år blev nr. 27 oppusset, cfr. Löfgaards brev av 17/7 - 22 til bygningschefen, som lyder som følge:

"I henhold til bygningsloven paragraff 25, tillater jeg mig herved å anmeldte reparasjon, og i forbindelse forandringer i utstyr av fasaden mot Stensberggt. Forat muliggjøre fremtidig vedlikehold av fasaden, der i lengere tid har vært utsatt for setning, tenkes hovedgesimsens store gibskonsoler og likeledes utmurte pillasterstillinger ved vinduene i de forskjellige etasjer fjernet, og pusses i stedet med et enkelt vindusbånd, hvorhos gesimsen for naboeiendommen Falbesgt. 1 (samme eier) føres igjennem som solbenk." F. G. Gundersen & Sønn var ansvarshavende. Fotograf Skarpmoens billede fra før oppussningen i 1922 medfulgte anmeldelsen.

Hele fasaden er påny voldsomt opsprukken på grunn av synkninger, og synkningene er størst hvor dybden til fjell er størst.

Synkningene i Stensberggt. 25 har på det parti

23. jan. 1933.

Ad Stensberggt. 25.

som ligger nærmest nr. 27 delvis vært avhengig av synkningene i denne bygning, eller kanskje nærmere som Höiesterettsdommer Hæzeland karakteristisk uttaler i slutten av sitt votum i Höiesterettssaken O. M. Nass mot gøreier O. Skaugen: " Det er også i saken fremkommet sakkyndige uttalelser i den retning, at der her ikke så meget er tale om synkning som om utglidning". På annen måte kan ikke den voldsomme nedsynkning av gavlen til nr. 25 langs nr. 27 forklares.

Setter man synkningen av nr. 25 til 0 cm. ved Sofiegt. 2 og følger hovedfasaden; er synkningen på hjørnet 6,5 cm. og ved Stensberggt. 27 er den 24,2 cm. På gårdsfasaden er synkningene tilsvarende, i hjørnet ca. 10 cm., og ved privatutbygget nærmest nr. 27, 22,1 cm., cfr. blad 1225, bilag 4. Der hvor bygningen ikke har sunket nevneverdig, har langankerne trukket bygningen i fyller.

I 1926 utpekte jeg en rekke bygninger som vilde fortsette å synke og ta skade ved Undergrunnsbanens drenering. Stensberggt. 25 og 27 var blandt disse. Efter mitt forslag er disse bygninger innivellert til å begynne med 2 ganger årlig, og senere en gang årlig. Stensberggt. 25, pkt. 0407 har fra april 1927 til våren 1932 sunket 16 mm., cfr. opmålingsvesenets tabell, bilag 5. Stensberggt. 27 har fra april 1927 til våren 1931, nærmest nr. 25 sunket 20 mm., cfr. opmålingsvesenets tabell, bilag 6, eller næsten dobbelt så meget som nærmeste pkt. på nr. 25 i samme tidsrum. Pkt. 0404 nærmest Falbesgt. 1, sank fra april 1927 til våren 1932 hele 49 mm.

For å granske situasjonen nærmere har jeg utført

25. jan. 1953.

Ad Stensborggt. 25.

et nøyaktig undergrunnskart over Stensborggt. 25, cfr. vedlagte blad 1217, bilag 7, samt utført nøyaktige undersøkelser av leren etter John Olsons metode, som også benyttes av Norges Statsbaner. Resultatene fremgår av vedlagte blad 1219 og 1220, bilag 8 og 9.

I prøvehullet hadde man overst 1,5 m. fylling, herunder fast, gul stolpeler til 4,1 m. Fra denne dybde til 5,20 m. under terreng var leren blå og inneholdt lerkongresjoner. Fra 4,1 til 5,2 m. var vanninnholdet lavt som det pleier å være i ~~denne sone~~, nemlig 21 vekts% av totalsubstans. Trykkfastheten var forholdsvis stor for Oslo forhold å være, idet  $H_1$  i omrørt stand ligger omkring 50 og  $H_3$  mellom 60 og 70 i nonmrørt stand. Forholdet mellom  $H_1$  og  $H_3$  er meget høyt som tegn på at massen ikke har tendens til glidning under alminelige forhold.

Fra 5,20 m. til fjell er massen litt løsere, men fremdeles fast etter Oslo forhold, idet  $H_1$  og  $H_3$  i dybde 5,75 m. under terreng fremdeles henholdsvis er 42 og 38, og vanninnholdet kun 23,3 vekts% av totalsubstans.

Prøvene er tatt i det svakeste punkt av grunnen under Stensborggt. 25, alle andre steder vil gi gunstigere resultater. Undersøkelsene gav det interessante resultat at der går en kraftig og sterkt vannførende spalteforkastning under hjørnet på nr. 25, cfr. blad 1251 og 1252, bilag 1 og 2. Forkastningen er under istiden utgravet til en trang kløft eller dyprenne som løper parallel med større eruptiv - gang like på vestsiden. Eruptiven er sterkt vannførende i likhet med den

23. jan. 1933.

Ad Stensberggt. 25.

eruptiv som löper under Parkveien 25 o.s.v. Eruptiven dannet før bebyggelsen en eiendomelig fjellribb som fremgår av byens eldste kartverk. Klöften er fyldt med morénemateriale av forholdsvis stor bereevne. Såvel klöften som eruptiven kommuniserer med de vannførende lag i Falbesgt.s klippebasseng og derigjennem med Slotsparkens dyprenne.

I følge de forskjellige høider for grunnvann, fjell og vannførende grus etc. er det naturnödvendig at tilgangen på grunnvann er redusert fra spalteforkastningen og ned under Stensberggt. 25 og 27. Derved har det envidere foregått en delvis uttørring av leren med synkninger og kryspninger til følge. Både synkningene og kryspningene er ~~særlig~~ i følge forstående fastslitt. Fenomenene er ikke så ualmindelige i Oslo.

Avløpet mot Falbesgates klippebasseng er også i ethvert fall gjort lettere etter at grunnvannstrykket der er redusert.

---

Av det foreliggende materiale kommer jeg sørledes til:

Stensberggt. 25 var fundamentert med gråstensmur på fast ler som uten større svikt kunne bære den opførte bygning. Undergrunnsbanens drenering bevirket uttørring, skrumping, nedsynkning og kryspning med husbeskadigelser til følge. Nr. 25 og 27 har alt overveidende fått sine skader på grunn av Undergrunnsbanens drenasje.

lo.

23. jan. 1933.

Ad Stensberggt. 25.

Skadene vil fortsette såfremt bygningen ikke settes på fjell.

A e r b ö d i g s t

N.O.

B2<sup>IV</sup>

Stensberggt. 25.

Bilag 1, blad 1251.

- " 2, " 1232. ( detalj av bl. 930.)
- " 3, " Fotografi av Stensberggt. 25.
- " 4, " 1225.
- " 5, " Opmålingsvesenets tabell  
over Stensberggt. 25.
- " 6, " Opmålingsvesenets tabell  
over Stensberggt. 27.
- " 7, " 1217.
- " 8, " 1219.
- " 9, " 1220.

Oslø, 24-1-33.

Bilag til Bl. 1217

OSCAR LARGE  
INGENIØR

BLAD

DATO

Ad Stensbergt. 25.

K o p i .

Oslos Kommune.

Rådmannen 2 avdeling.

Tekniske Saker.

Akersgt. 55.

H/A. R. III 85301 1934.  
814.

Herr advokat

Gustav Heber.

Lille Grensegt. 5.

Nr. 25. Stensbergt.

I anledning av Deres skrivelse av 11. f. m. tillater jeg mig å underrette Dem om at der ved undersökelse i opmålingsvesenetsarkiv er bragt på det rene at de höideforhold vedrörande Sofiegt., som byggherren har fått angitt på bygningsanmeldelsen 5/11-1874, langs hele eiendommen ligger höiere enn höiden av det nuvarande gatelegeme. Byggherren har således ikke fulgt de gitte höider og må selv bære ansvaret herfor.

Der foreligger således intet erstatningsgrundlag overfor kommunen.

Oslo, rådmannen for 2. avdeling, den 24. august 1934.

P. Bassoe.  
(sign)