


181N

B =
w =
n =
K =
H =
S =
Q =
Y =

Profil A-A

ML=1:200, MH=1:200

Veltungsgate 15

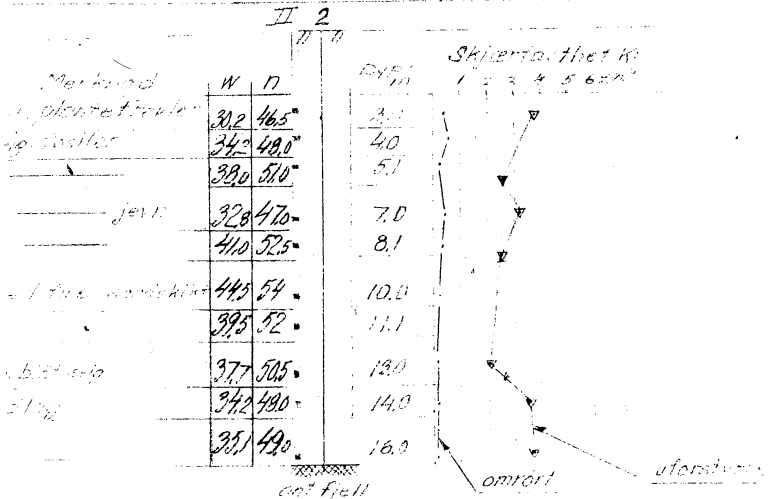

Profil B-B

ML=1:200, MH=1:200

Middelthungsgate 15

5

ant fjell

181N
Noteby

4179

Rr 1958

NVA03

Kirkeveien 46 (nåværende)

3

ant fjell

barret kunn
skyves ned
uten avdreng
eller betong

Maribygge 9-11

1

ant fjell

Kirkeveien 46 (nåværende)

6

ant fjell

Marknad
Fast leire med sand

Alm. leire

Bløtete leire

m/fin sand og grus


w	r	H	S	o	DAP
28.5	1.3	27	8.0	300	2.1
32.5	2.5	20	5.0		3.1
34.9	4.85	14	6.5		4.0
35.4	4.90	15	5.5		5.0
37.2	3.0	14	6.5		6.0
39.2	5.5	14	5.5		7.0
39.0	3.6	5	6.2		8.0
43.8	5.40	14	6.2		9.0
41.9	5.35	10	8.0		10.0
48.1	5.70	13	6.8		11.0
38.1	5.15	0	12.4		12.0
42.3	5.55	0	10		14.0
40.7	5.2	5	10.6		16.0
30.5	4.5	12			18.0

Maribygge 9-11

1

ant fjell

Skjæringshet K:

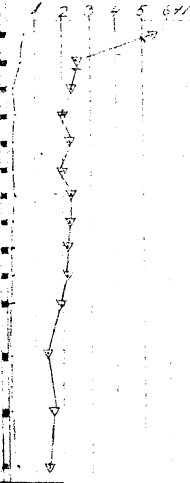

- ◆ Dreie boring
- Spye boring
- ▼ Ramsondering

Ber hull nr. ◆

Lab. bok nr.
Boretak nr.
Utgangspunkt for
Geoteknisk utred

KIRKEVEI
05
Situasjonsp.
NORSK LERIDE
Oslo